



Bedienungsanleitung

PCE-CT 29 Schichtdickenmessgerät



User manuals in various languages (français, italiano, español, português, nederlands, türk, polski, pycский, 中文) can be found by using our product search on: www.pce-instruments.com

Letzte Änderung: 6. Februar 2024 v1.0



Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitsinformationen	1
2	Spezifikationen	2
3	Lieferumfang	3
4	Gerätebeschreibung	4
4.1	Displaybeschreibung	
5	Batterien einlegen oder tauschen	6
6	Ein- und Ausschalten	6
6.1	Menü	6
7	Software	9
8	Kontakt	. 10
9	Entsorgung	. 10



1 Sicherheitsinformationen

Bitte lesen Sie dieses Benutzer-Handbuch sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen. Die Benutzung des Gerätes darf nur durch sorgfältig geschultes Personal erfolgen. Schäden, die durch Nichtbeachtung der Hinweise in der Bedienungsanleitung entstehen, entbehren jeder Haftung.

- Dieses Messgerät darf nur in der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Art und Weise verwendet werden. Wird das Messgerät anderweitig eingesetzt, kann es zu gefährlichen Situationen kommen.
- Verwenden Sie das Messgerät nur, wenn die Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchte, ...) innerhalb der in den Spezifikationen angegebenen Grenzwerte liegen.
 Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, extremer Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- Setzen Sie das Gerät keinen Stößen oder starken Vibrationen aus.
- Das Öffnen des Gerätegehäuses darf nur von Fachpersonal der PCE Deutschland GmbH vorgenommen werden.
- Benutzen Sie das Messgerät nie mit nassen Händen.
- Es dürfen keine technischen Veränderungen am Gerät vorgenommen werden.
- Das Gerät sollte nur mit einem Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel.
- Das Gerät darf nur mit dem von der PCE Deutschland GmbH angebotenen Zubehör oder gleichwertigem Ersatz verwendet werden.
- Überprüfen Sie das Gehäuse des Messgerätes vor jedem Einsatz auf sichtbare Beschädigungen. Sollte eine sichtbare Beschädigung auftreten, darf das Gerät nicht eingesetzt werden.
- Das Messgerät darf nicht in einer explosionsfähigen Atmosphäre eingesetzt werden.
- Der in den Spezifikationen angegebene Messbereich darf unter keinen Umständen überschritten werden.
- Wenn die Sicherheitshinweise nicht beachtet werden, kann es zur Beschädigung des Gerätes und zu Verletzungen des Bedieners kommen.

Für Druckfehler und inhaltliche Irrtümer in dieser Anleitung übernehmen wir keine Haftung. Wir weisen ausdrücklich auf unsere allgemeinen Gewährleistungsbedingungen hin, die Sie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden.

1



2 Spezifikationen


2 Spezifikationen		
Messung auf eisenhaltigem Metall (Fe)		
Messbereich	0 2000 μm	
Auflösung	0,1 μm zwischen 0,0 99,9 μm	
	1 μm zwischen 100 2000 μm	
Genauigkeit	±2 % ±2 µm v. Mw.	
Wiederholgenauigkeit	±1 % ±1 µm v. Mw.	
Kleinster Krümmungsradius	1,5 mm	
Kleinste Messfläche	Ø7 mm	
Kleinste Schichtdicke	0,5 mm	
Messung auf nicht eisenha		
Messbereich	0 2000 μm	
Auflösung	0,1 μm zwischen 0,0 99,9 μm	
	1 μm zwischen 100 2000 μm	
Genauigkeit	±2 % ±2 μm v. Mw.	
Wiederholgenauigkeit	±1 % ±1 µm v. Mw.	
Kleinster Krümmungsradius	3 mm	
Kleinste Messfläche	Ø5 mm	
Kleinste Schichtdicke	0,3 mm	
Temperatur		
Messbereich	0 50 °C / 32 122 °F	
Auflösung	0,1 °C / °F	
Genauigkeit	±1,2 °C / ±2,2°F	
Feuchtigkeit	, ,	
Messbereich	0 100 % r. F.	
Auflösung	0,1 % r. F.	
Genauigkeit	±3,2 % r. F. zwischen 20,0 70,0 % r. F.	
3	±4,0 % r. F. zwischen 0,0 19,9 % r. F.	
	±4,0 % r. F. zwischen 70,1 100,0 % r. F.	
Weitere Spezifikationen	<u> </u>	
Display	2,4 " LC-Display	
Automatische	0, 90, 180 und 270 °, abschaltbar	
Displayausrichtung		
(nur Messfenster)		
Statistikfunktionen	Durchschnitts-, größter, kleinster und SDev-Messwert	
Messmodi	direkt, Gruppen, SSPC	
Einheiten	μm, mm, mils, inch	
Spannungsversorgung	2 x AA Batterien	
Schnittstelle	Micro-USB	
Alarm	Signalton und / oder LED-Signalleuchte bei Überschreiten der	
	einstellbaren oberen und unteren Alarmgrenze	
Automatische Abschaltung	aus, 30 Sekunden, 1 Minute, 5 Minuten	
Menüsprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Chinesisch, Japanisch	
Betriebsbedingungen	0 +50 °C 20 90 % r. F., nicht kondensierend -10 +60 °C	
Lagerbedingungen	-10 +60 °C 20 90 % r. F., nicht kondensierend	
Abmessungen	35 x 64 x 137 mm	
Gewicht	175 g	



- 3 **Lieferumfang** 1 x Schichtdickenmessgerät PCE-CT 29
- 1 x Satz Standardfolien
- 1 x Kalibrierplatten (Fe und NFe)
- 1 x Massendatenspeicher
- 2 x 1,5 V AA Batterie 1 x Transportkoffer
- 1 x Bedienungsanleitung




4 Gerätebeschreibung

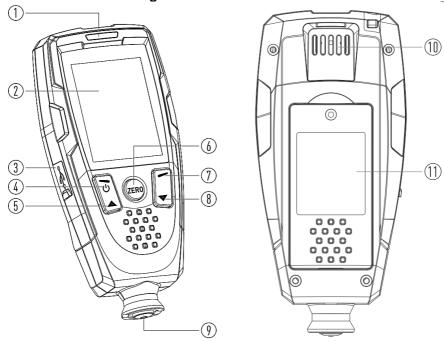

Nr.	Beschreibung
1	LED mit drei verschiedenen Signalen
2	LC-Display
3	Micro-USB Schnittstelle
4	Menü-Taste
	Zurück-Taste
	Ein- und Ausschalter
5	Pfeiltaste nach oben
6	Nullpunktkalibriertaste
7	Enter-Taste Enter-Taste
8	Pfeiltaste nach unten
9	Schichtdickensensor
10	Temperatur- und Feuchtesensor
11	Batteriefachdeckel



4.1 Displaybeschreibung

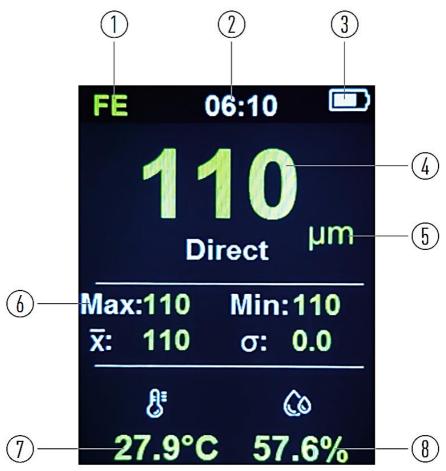

Nr.	Beschreibung
1	Anzeige, nach welchem Verfahren gemessen wird
2	Eingestellte Uhrzeit
3	Aktuelle Batterieladung
4	Messwert
5	Einheit
6	Statistiken Größter, kleinster Messwert, Durchschnitt und Standardabweichung (standard deviation)
7	Umgebungstemperatur
8	Umgebungsfeuchtigkeit



5 Batterien einlegen oder tauschen

Ist die Batterie entladen, kann es sein, dass sich das Messgerät nicht mehr einschalten lässt oder dass die Messwerte nicht mehr innerhalb der Genauigkeiten liegen.

Um die Batterien einzulegen oder zu tauschen, schalten Sie zunächst das Messgerät aus. Öffnen Sie das auf der Rückseite befindliche Batteriefach, entnehmen Sie ggf. die dort befindlichen Batterien und tauschen Sie diese durch 2 neue 1,5 V Batterien aus. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität beim Einlegen.

6 Ein- und Ausschalten

Um das Messgerät einzuschalten, halten Sie die Einschalttaste für zwei Sekunden gedrückt. Nach dem Einschalten kann die Messung direkt durchgeführt werden. Um Das Messgerät wieder auszuschalten, halten Sie die Taste erneut für zwei Sekunden gedrückt.

6.1 Menü

Um Einstellungen vorzunehmen, drücken Sie die Menü-Taste. Mit den Pfeiltasten kann nun zwischen den einzelnen Einstellungsmöglichkeiten ausgewählt werden und Parameter können verändert werden. Mit der Enter-Taste übernehmen Sie die jeweilige Einstellung oder öffnen die Einstellungsmöglichkeit. Mit der Zurück-Taste gelangen Sie eine Ebene zurück, wenn Einstellungen nicht übernommen werden sollen oder die Messung wieder aufgenommen werden soll

Das Menü ist wie folgt gestaffelt:

Funktion	Bedeutung
Work mode	Einstellungen zu den einzelnen Arbeitsmodi
Fe/NFe	Einstellung des Messverfahrens
Units	Einstellung der Einheit der Schichtdickenmessung
Environment	Einstellung der Temperatur, Feuchte und des Taupunktes
Calibration	Kalibrierung des Messgerätes
Limits	Grenzwerte einstellen
User Settings	Sonstige Einstellungen für das Messgerät

6.1.1 Arbeitsmodus einstellen

Um den Arbeitsmodus einzustellen, gehen Sie in den Einstellungen unter "Work mode". Dort kann zwischen den einzelnen Arbeitsmodi eingestellt werden.

6.1.1.1 Arbeitsmodus umschalten

Um auf einen anderen Arbeitsmodus umzuschalten, wählen Sie unter "Mode select" den gewünschten Arbeitsmodus aus. Es kann eingestellt werden zwischen "Group" und "SSPC (Society of Protective Coatings)"

6.1.1.2 Modus Gruppe einstellen

Um zwischen den einzelnen Gruppen auszuwählen, gehen Sie auf "Group select". Dort kann zwischen 50 verschieden Gruppen ausgewählt werden, wo die Messwerte gespeichert werden. Zu jeder Gruppe wird die Anzahl an bereits gespeicherten Messwerten angezeigt. Es können zu jeder Gruppe 50 Messwerte gespeichert werden.

Mit "Direct" werden keine Messwerte gespeichert.



6.1.1.3 Modus SSPC einstellen

Um den SSPC-Modus einzustellen, gehen Sie auf "SSPC Modus". Dort kann die Anzahl an Messpunkten eingestellt werden.

Funktion	Bedeutung
Times/Spots	Anzahl an Messungen pro Fläche Kleinster Wert: 3
Spots/Area	
Spots/Area	Anzahl an Flächen, die gemessen werden Kleinster Wert: 5

Hinweis: Die Grenzwerte werden von der Grenzwertfunktion übernommen. Siehe auch 6.1.6 Alarmgrenzwerte einstellen.

6.1.1.4 Speicher löschen

Um den Speicher zu löschen, gehen Sie auf "Clear Memory". Wenn Sie den Speicher wirklich löschen möchten, dann bestätigen Sie die Eingabe, indem Sie "Yes" auswählen.

6.1.2 Eisenhaltige und nicht eisenhaltige Messsubtanz

Um zwischen der Messung eisenhaltiger (Fe) und nicht eisenhaltiger (NFe) Metalle umzuschalten, gehen Sie in den Einstellungen auf "Fe/NFe". Dort können Sie auswählen, nach welchem Verfahren gemessen werden soll. Mit "Both" wird das Messverfahren automatisch ausgewählt.

Hinweis: Es wird empfohlen. "Both" zu wählen.

6.1.3 Einheiten einstellen

Um die Einheit der Schichtdicke einzustellen, gehen Sie im Menü auf "Units". Dort kann die Einheit der Schichtdicke eingestellt werden. Zur Auswahl stehen: µm, mm, mils, inch.

6.1.4 Temperatur, Feuchtigkeit und Taupunkt umstellen

Um die Temperatur, die Feuchtigkeit und den Taupunkt einzustellen, gehen Sie ins Menü, unter den Punkt "Environment". Von dort kann eingestellt werden, welche Messwerte angezeigt werden sollen. Zur Auswahl stehen:

Auswahl	Bedeutung
Temp only	Anzeige der Temperatur
Temp/Humidity	Anzeige von Temperatur und Feuchtigkeit
Temp/Dew Point	Anzeige der Temperatur und des Taupunktes
Enviro off	Keine Anzeige

6.1.4.1 Temperatureinheit einstellen

Um die Temperatureinheit einzustellen, gehen Sie auf "Units". Von dort können Sie die Temperatureinheit umstellen. Zur Auswahl stehen °C und °F.

7



6.1.5 Kalibrierung

Um das Messgerät zu kalibrieren, gehen Sie in den Einstellungen auf "Calibration".

Bei der Kalibrierung gibt es vier verschiedene Optionen:

Auswahl	Bedeutung
Zero Only	Kalibrierung des Nullpunktes
Single Point	Nullpunktkalibrierung mit Kalibrierung einer Referenz
SSPC Mode 1	Kalibrierung einer Referenz
SSPC Mode 2	Kalibrierung mit zwei Referenzen
Reset	Alle Kalibrierpunkte zurücksetzen

Wählen Sie die gewünschte Funktion aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display. Je nach Auswahl muss zunächst eine Kalibrierung auf dem Nullstandard oder mit einer Referenzfolie durchgeführt werden. Wird eine Kalibrierung mit Referenzfolien durchgeführt, kann nach der Messung mit einer Referenz der Messwert über die Pfeiltasten angepasst werden.

6.1.6 Alarmgrenzwerte einstellen

Um die Alarmgrenzwerte für die Messung einzustellen, gehen Sie ins Menü, auf den Punkt "Limits".

6.1.6.1 Grenzwertalarm ein- und ausschalten

Um die Grenzwertalarmfunktion ein- und auszuschalten, schalten Sie "Limit" ein oder aus.

6.1.6.2 Grenzwertalarmindikator einstellen

Um den Grenzwertalarmindikator einzustellen, gehen Sie auf "Warning Indication".

Von dort können folgende Einstellungen vorgenommen werden.

Einstellungsmöglichkeit	Bedeutung
Beeper	Es wird ein akustisches Signal abgegeben, sobald der
	eingestellte Grenzwert überschritten wird.
	Hinweis: Der Ton muss in den Einstellungen aktiv sein, damit
	der Signalton aktiv ist.
LED Flash	Der LED-Indikator signalisiert, ob der Messwert innerhalb des
	eingestellten Grenzwerts liegt.
Both	Sowohl Signalton als auch LED-Indikator zeigen an, ob der
	Messwert innerhalb der eingestellten Grenzwerte liegt.
	Hinweis: Der Ton muss in den Einstellungen aktiv sein, damit
	der Signalton aktiv ist.
Off	Keine Signalisierung bei Grenzwertüberschreitung


6.1.6.3 Alarmgrenzwerte einstellen

Gehen Sie auf "Set High Limit", um den oberen Alarmgrenzwert einzustellen. Um den unteren Grenzwert einzustellen, gehen Sie auf "Set Low Limit".



7 Software

Installieren Sie zunächst die Software auf Ihrem Computer mit Administratorrechten. Verbinden Sie anschließend das Messgerät mit Ihrem PC. Starten Sie anschließend die Software mit Administratorrechten.

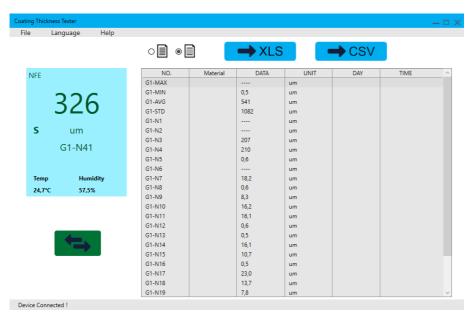

Symbol	Bedeutung
+	Messwerte werden live vom Messgerät übertragen
	Datenspeicher wird ausgelesen
	Markieren aller angezeigten Messwerte
	Markieren von vom Benutzer ausgewählten Messwerten
→ XLS	Export der Messwerte im XLS-Dateiformat
→ CSV	Export der Messwerte im CSV-Dateiformat

Wird von der Live-Übertragung auf das Abrufen des Datenspeichers umgeschaltet, erfolgt die Abfrage, ob die aktuell angezeigten Messwerte überschrieben werden sollen. Stellen Sie daher sicher, dass die aktuell angezeigten Messwerte exportiert wurden.

Wählen Sie anschließend aus, welche Speichergruppe Sie auf den PC übertragen wollen.



Hier kann zwischen "Group" und "SSPC" ausgewählt werden. Mit "Cancel" kann der Import abgebrochen werden.



8 Kontakt

Bei Fragen, Anregungen oder auch technischen Problemen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Die entsprechenden Kontaktinformationen finden Sie am Ende dieser Bedienungsanleitung.

9 Entsorgung

HINWEIS nach der Batterieverordnung (BattV)

Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden: Der Endverbraucher ist zur Rückgabe gesetzlich verpflichtet. Gebrauchte Batterien können unter anderem bei eingerichteten Rücknahmestellen oder bei der PCE Deutschland GmbH zurückgegeben werden.

Annahmestelle nach BattV:

PCE Deutschland GmbH Im Langel 26 59872 Meschede

Zur Umsetzung der ElektroG (Rücknahme und Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten) nehmen wir unsere Geräte zurück. Sie werden entweder bei uns wiederverwertet oder über ein Recyclingunternehmen nach gesetzlicher Vorgabe entsorgt. Alternativ können Sie Ihre Altgeräte auch an dafür vorgesehenen Sammelstellen abgeben.

WEEE-Reg.-Nr.DE69278128





Alle PCE-Produkte sind CE und RoHs zugelassen.





PCE Instruments Kontaktinformationen

Germany

PCE Deutschland GmbH
Im Langel 26
D-59872 Meschede
Deutschland
Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0
Fax: +49 (0) 2903 976 99 29
info@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/deutsch

United Kingdom

PCE Instruments UK Ltd Trafford House Chester Rd, Old Trafford Manchester M32 0RS United Kingdom Tel: +44 (0) 161 464902 0 Fax: +44 (0) 161 464902 9 info@pce-instruments.co.uk www.pce-instruments.com/english

The Netherlands

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede Nederland Telefoon: +31 (0)53 737 01 92 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch

France

PCE Instruments France EURL
23, rue de Strasbourg
67250 Soultz-Sous-Forets
France
Téléphone: +33 (0) 972 3537 17
Numéro de fax: +33 (0) 972 3537 18
info@pce-france.fr
www.pce-instruments.com/french

Italy

PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 Loc. Gragnano
Capannori (Lucca)
Italia
Telefono: +39 0583 975 114
Fax: +39 0583 974 824
info@pce-italia.it

www.pce-instruments.com/italiano United States of America

PCE Americas Inc. 1201 Jupiter Park Drive, Suite 8 Jupiter / Palm Beach 33458 FL USA Tel: +1 (561) 320-9162 Fax: +1 (561) 320-9176

info@pce-americas.com www.pce-instruments.com/us

Spain

PCE Ibérica S.L.
Calle Mula, 8
02500 Tobarra (Albacete)
España
Tel.: +34 967 543 548
Fax: +34 967 543 542
info@pce-iberica.es
www.pce-instruments.com/espanol

Turkey

PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah.
Pehlivan Sok. No.6/C
34303 Küçükçekmece - İstanbul
Türkiye
Tel: 0212 471 11 47
Faks: 0212 705 53 93
info@pce-cihazlari.com.tr
www.pce-instruments.com/turkish

Denmark

PCE Instruments Denmark ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70 30 53 08 kontakt@pce-instruments.com www.pce-instruments.com/dansk