



# Bedienungsanleitung User Manual

PCE-VDL 16I + PCE-VDL 24I Datalogger



User manuals in various languages (français, italiano, español, português, nederlands, türk, polski, русский, 中文) can be found by using our product search on: [www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

Letzte Änderung / last change: 30 August 2023  
V1.5

<b>1</b>	<b>Sicherheitsinformationen</b> .....	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Spezifikationen</b> .....	<b>1</b>
2.1	Technische Spezifikationen.....	1
2.2	Spezifikationen der verschiedenen integrierten Sensoren .....	2
2.3	Spezifikation der Akkulaufzeit.....	3
2.4	Beispiele .....	3
2.5	Lieferumfang.....	3
2.6	Zubehör .....	4
<b>3</b>	<b>Systembeschreibung</b> .....	<b>5</b>
3.1	Einleitung .....	5
3.2	Gerät.....	5
3.3	MicroSD-Karte im Datenlogger.....	6
<b>4</b>	<b>Vorbereitung</b> .....	<b>7</b>
4.1	Montage mit der optionalen Adapterplatte PCE-VDL MNT .....	7
4.2	Montage ohne Adapterplatte .....	7
4.3	SD-Karte .....	7
<b>5</b>	<b>Betrieb</b> .....	<b>8</b>
5.1	Verbinden von PC und Datenlogger .....	8
5.2	Systemvoraussetzungen für PC-Software .....	8
5.3	Softwareinstallation .....	8
5.4	Beschreibung der Softwarebenutzeroberfläche .....	9
5.5	Bedeutung der Symbole in der Symbolleiste der PC-Software .....	9
<b>6</b>	<b>Bedienung</b> .....	<b>11</b>
6.1	Die erste Benutzung der Software.....	11
6.2	Verbindung zum "PCE-VDL X" herstellen.....	12
6.3	Verbindung zum " PCE-VDL X" trennen .....	12
6.4	Ausschalten des Datenloggers.....	13
6.5	Informationen zu einem verbundenen Datenlogger abrufen .....	13
6.6	Testen der Sensoren.....	14
6.7	2 Punkt Kalibrierung der Sensoren für Temperatur und Feuchte .....	15

6.8	Starten einer Messung .....	16
6.9	Übertragen und Laden von Messreihen.....	19
6.10	Löschen von Messreihen.....	21
6.11	Die Auswertung von Messreihen .....	22
6.11.1	Tabellarische Ansicht .....	23
6.11.2	Statistiken .....	24
6.11.3	Grafische Ansicht .....	25
6.11.4	Gemischte Ansicht (grafisch plus tabellarisch).....	28
<b>7</b>	<b>Mögliche Fehlermeldungen .....</b>	<b>29</b>
<b>8</b>	<b>Kontakt.....</b>	<b>30</b>
<b>9</b>	<b>Entsorgung .....</b>	<b>30</b>

## English Contents

<b>1</b>	<b>Safety notes</b> .....	<b>31</b>
<b>2</b>	<b>Specifications</b> .....	<b>31</b>
2.1	Technical specifications .....	31
2.2	Specifications of the different integrated sensors.....	32
2.3	Specification of the battery life.....	32
2.4	Examples .....	33
2.5	Delivery contents.....	33
2.6	Optional accessories .....	33
<b>3</b>	<b>System description</b> .....	<b>34</b>
3.1	Introduction .....	34
3.2	Device.....	34
3.3	MicroSD card in the data logger .....	35
<b>4</b>	<b>Getting started</b> .....	<b>36</b>
4.1	Attachment of the optional adaptor plate PCE-VDL MNT.....	36
4.2	Attachment without using the adaptor plate .....	36
4.3	SD card.....	36
<b>5</b>	<b>Operation</b> .....	<b>37</b>
5.1	Connecting the data logger to your PC .....	37
5.2	System requirements for PC software .....	37
5.3	Software installation .....	37
5.4	Description of the user interface in the software .....	38
5.5	Meaning of the individual icons in the toolbar of the PC software .....	38
<b>6</b>	<b>Operation</b> .....	<b>40</b>
6.1	The first use of the software .....	40
6.2	Connect to the "PCE-VDL X".....	41
6.3	Disconnect from the " PCE-VDL X" .....	41
6.4	Switch off the data logger.....	41
6.5	Retrieve information on connected data logger.....	42
6.6	Test the sensors.....	43
6.7	2-point calibration of the temperature and humidity sensors .....	44

6.8	Start a measurement.....	45
6.9	Transfer and load series of measurements.....	48
6.10	Delete series of measurements .....	50
6.11	Evaluate series of measurements .....	51
6.11.1	Tabular view.....	52
6.11.2	Statistics .....	53
6.11.3	Graphical view.....	54
6.11.4	Mixed view (graphical plus tabular).....	57
<b>7</b>	<b>Possible error messages .....</b>	<b>58</b>
<b>8</b>	<b>Contact.....</b>	<b>59</b>
<b>9</b>	<b>Disposal .....</b>	<b>59</b>

## 1 Sicherheitsinformationen

Bitte lesen Sie dieses Benutzer-Handbuch sorgfältig und vollständig, bevor Sie den Datenlogger zum ersten Mal in Betrieb nehmen. Die Benutzung darf nur durch sorgfältig geschultes Personal erfolgen. Schäden, die durch Nichtbeachtung der Hinweise in der Bedienungsanleitung entstehen, entbehren jeder Haftung.

- Der Datenlogger darf nur in der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Art und Weise verwendet werden. Wird er anderweitig eingesetzt, kann es zu gefährlichen Situationen kommen.
- Das Öffnen des Gerätegehäuses darf nur von Fachpersonal der PCE Deutschland GmbH vorgenommen werden.
- Benutzen Sie den Datenlogger nie mit nassen Händen.
- Es dürfen keine technischen Veränderungen am Gerät vorgenommen werden.
- Der Datenlogger sollte nur mit einem Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel.
- Der Datenlogger darf nur mit dem von der PCE Deutschland GmbH angebotenen Zubehör oder gleichwertigem Ersatz verwendet werden.
- Überprüfen Sie das Gehäuse des Messgerätes vor jedem Einsatz auf sichtbare Beschädigungen. Sollte eine sichtbare Beschädigung auftreten, darf das Gerät nicht eingesetzt werden.
- Das Messgerät darf nicht in einer explosionsfähigen Atmosphäre eingesetzt werden.
- Der in den Spezifikationen angegebene Messbereich darf unter keinen Umständen überschritten werden.
- Wenn die Sicherheitshinweise nicht beachtet werden, kann es zur Beschädigung des Gerätes und zu Verletzungen des Bedieners kommen.

Für Druckfehler und inhaltliche Irrtümer in dieser Anleitung übernehmen wir keine Haftung. Wir weisen ausdrücklich auf unsere allgemeinen Gewährleistungsbedingungen hin, die Sie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden.

## 2 Spezifikationen

### 2.1 Technische Spezifikationen

Spezifikation	Erläuterung
Speicherkapazität	2,5 Millionen Messwerte pro Messung 3,2 Milliarden Messwerte mit beigelegter 32 GB microSD-Speicherkarte
IP-Schutzart	IP40
Spannungsversorgung	Integrierter Li-Ion Akku 3,7 V / 500 mAh Akkuladung über USB-Anschluss
Schnittstelle	Micro USB
Betriebsbedingungen	Temperatur: -20 ... +65 °C
Lagerbedingungen (ideal für Akku)	Temperatur: 5 ... 45 °C Luftfeuchtigkeit: 10 ... 95 % r. H. nicht kondensierend
Gewicht	ca. 60 g
Abmessungen	86,8 x 44,1 x 22,2 mm

## 2.2 Spezifikationen der verschiedenen integrierten Sensoren



Spezifikation	PCE-VDL 16I (5 Sensoren)	PCE-VDL 24I (1 Sensor)
<b>Temperatur</b>		
Messbereich	-20 ... 65 °C	-
Genauigkeit	±0,2 °C*	-
Auflösung	0,01 °C	-
Max. Abtastrate	1 Hz	-
<b>Luftfeuchtigkeit</b>		
Messbereich	0 ... 100 % RH	-
Genauigkeit	±1,8 % RH	-
Auflösung	0,04 % RH	-
Max. Abtastrate	1 Hz	-
<b>Luftdruck</b>		
Messbereich	10 ... 2000 mbar	-
Genauigkeit	±2 mbar (750 ... 1100 mbar); sonst ±4 mbar	-
Auflösung	0,02 mbar	-
<b>Licht</b>		
Messbereich	0,045 ... 188.000 Lux	-
Auflösung	0,045 Lux	-
Max. Abtastrate	1 Hz	-
<b>3 Achsen Beschleunigung</b>		
Messbereich	±16 g	±16 g
Genauigkeit	±0,24 g	±0,24 g
Auflösung	0,00390625 g	0,00390625 g
Max. Abtastrate	800 Hz	1600 Hz

\*nicht während des Ladevorgangs

### 2.3 Spezifikation der Akkulaufzeit

Speicherrate [Hz]	Laufzeit PCE-VDL 16I	Laufzeit PCE-VDL 24I
1 Hz	2d 09h 08min	3d 05h 22min
3 Hz	2d 08h 53min	3d 05h 13min
6 Hz	2d 08h 34min	3d 04h 55min
12 Hz	2d 07h 05min	3d 04h 37min
25 Hz	2d 06h 25min	3d 03h 54min
50 Hz	2d 02h 49min	3d 02h 37min
100 Hz	1d 23h 33min	3d 00h 51 min
200 Hz	1d 19h 09min	2d 22h 25min
400 Hz	1d 12h 15min	2d 16h 56min
800 Hz	1d 04h 19min	2d 08h 20min
1600 Hz		1d 23h 00min

Die Spezifikationen der Akkulaufzeit gelten für einen neuen und vollständig geladenen Akku und mit der im Lieferumfang enthaltenen microSD-Karte.

Die Bedingungen, um mit dem PCE-VDL 16I die angegebene Akkulaufzeit zu erreichen, sind: Der Beschleunigungsmesser ist auf die angegebene Abtastrate eingestellt, die LED wird jede Minute eingeschaltet und die anderen Sensoren sind auf eine Messung pro Sekunde eingestellt.

Die Bedingungen, um mit dem PCE-VDL 24I die angegebene Akkulaufzeit zu erreichen, sind: Der Beschleunigungsmesser ist auf die angegebene Abtastrate eingestellt, es sind keine Schwellenwerte eingestellt und die LED wird jede Minute eingeschaltet.

### 2.4 Beispiele

	PCE-VDL 16I	PCE-VDL 24I
LED-Blinkrate	1 Minute	1 Minute
Temperatur-Speicherrate	1 Sekunde	
Luftfeuchtigkeits-Speicherrate	1 Sekunde	
Bleuchtungs-Speicherrate	1 Sekunde	
Luftdruck-Speicherrate	1 Sekunde	
Vibrations-Speicherrate	aus	1600 Hz
Vibrationsgrenzwert	0; 0; 0	1g; 0; 0
<b>ca. Laufzeit</b>	<b>2 d 11 h 10 min</b>	<b>12 d 05 h 15 min</b>

Die Bedingungen, um mit dem PCE-VDL 24I die angegebene Akkulaufzeit zu erreichen, sind: Der Beschleunigungsmesser ist auf die angegebene Abtastrate eingestellt, der eingestellte Schwellwert wird stündlich überschritten, die LED blinkt jede Minute

Die Spezifikationen der Akkulaufzeit gelten für einen neuen und vollständig geladenen Akku und mit der im Lieferumfang enthaltenen microSD-Karte.

### 2.5 Lieferumfang

- 1x Datenlogger PCE-VDL 16I oder PCE-VDL 24I
- 1x Datenkabel USB A – Micro USB
- 1x 32 GB microSD Karte
- 1x Schiebelement für SD-Karte
- 1x USB Stick mit PC Software und Bedienungsanleitung



## 2.6 Zubehör

Artikelnummer	Artikelbeschreibung
PCE-VDL MNT	Adapterplatte mit Magnetbefestigungen, Schrauben- und Langlochaufnahmen
CAL-VDL 16I	Kalibrierzertifikat für PCE VDL 16I
CAL-VDL 24I	Kalibrierzertifikat für PCE VDL 24I

### 3 Systembeschreibung

#### 3.1 Einleitung

Datenlogger registrieren in einem bestimmten Rhythmus wichtige Parameter bei der Beurteilung von mechanischen und dynamischen Belastungen. Typische Einsatzgebiete sind u. A. Transportüberwachungen, Fehlerdiagnose und Belastungstests.

#### 3.2 Gerät



Anschlüsse		Tastenfunktionen	
1	Anschluss für Datenkabel: Micro USB	7	Ein- und Ausschalter
2	Speicherkarteneinschub	8	STOP: Beendigung der Messung
		9	START: Beginn einer Messung

LED Anzeigen		Sensorpositionen: nur PCE-VDL 16I	
3	LOG: Statusanzeige / Log-Intervall	10	Feuchtesensor
4	ALARM: rot bei Grenzwertüberschreitung	11	Lichtsensor
5	CHARGE: grün im Lademodus		
6	USB: grün bei PC Verbindung		

### 3.3 MicroSD-Karte im Datenlogger

Stecken Sie die microSD-Karte mit zwei Fingern in die Speicherkartenaufnahme und schieben Sie diese anschließend mit dem Schiebelement bis die SD Karte einrastet.




Um die microSD-Karte aus dem Datenlogger zu entnehmen, führen Sie das Schiebelement in die Speicherkartenaufnahme ein. Die Speicherkarte löst sich aus ihrer Halterung und schiebt sich so aus dem Gehäuse, dass sie anschließend herausgenommen werden kann. Zum Auslesen der Daten stecken Sie die microSD-Speicherkarte zusammen mit dem SD Karten Adapter in einen PC.

## 4 Vorbereitung

### 4.1 Montage mit der optionalen Adapterplatte PCE-VDL MNT

Der Datenlogger kann auf einer Adapterplatte befestigt und mit Hilfe der Bohrungen oder an den parallelen Langlöchern am Messobjekt fixiert werden. Rückseitig ist die Adapterplatte magnetisch, so dass eine Befestigung auch auf magnetischen Untergründen problemlos möglich ist. Die Verwendung der Adapterplatte eignet sich insbesondere bei der Aufzeichnung von Schwingungen, Vibrationen und Schockereignissen, da zwecks genauer Messergebnisse eine möglichst steife Verbindung zwischen dem Messobjekt und dem Datenlogger bestehen sollte.

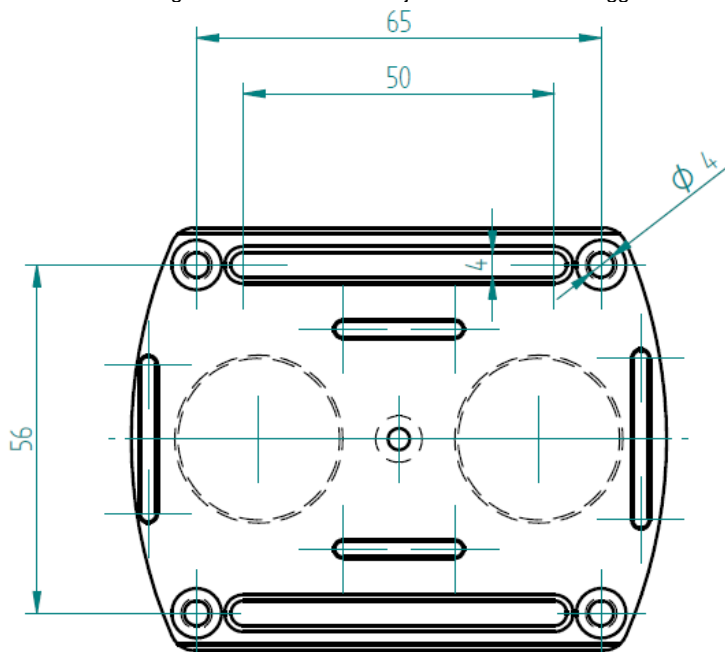

### 4.2 Montage ohne Adapterplatte

Ohne die optionale Adapterplatte kann der Datenlogger an einer beliebigen Position am Messobjekt positioniert werden. Für Messgrößen wie Temperatur, Feuchte oder Luftdruck und Licht reicht in der Regel ein einfaches Ablegen oder Festklemmen des Datenloggers an der Messstelle aus. Auch ein Aufhängen am Schutzbügel des Datenloggers ist möglich.

### 4.3 SD-Karte


Bei Nutzung einer SD-Karte, welche nicht im Lieferumfang enthalten ist, muss die SD-Karte vor der Verwendung formatiert werden (FAT32 Dateisystem). Für hohe Abtastraten des Beschleunigungssensors (800 Hz beim PCE-VDL 16l und 1600 Hz beim PCE-VDL 24l) ist mindestens eine Class 10 (U1) microSD-Karte notwendig. Die Spezifikation der Akku Laufzeit gilt nur mit der im Lieferumfang enthaltenen microSD-Karte.

## 5 Betrieb

### 5.1 Verbinden von PC und Datenlogger

Bevor die verschiedenen Sensoreinstellungen in der Software festgelegt werden können, verbinden Sie das Datenkabel mit dem PC und dem Micro USB Anschluss am Datenlogger. Die LEDs CHARGE und USB leuchten. Ist der Akku geladen, schaltet sich die CHARGE LED automatisch wieder aus.



Mit der Taste  schalten Sie den Datenlogger ein und aus.

### 5.2 Systemvoraussetzungen für PC-Software


- Betriebssystem ab Windows 7
- USB-Port (2.0 oder höher).
- Ein installiertes .NET-Framework 4.0
- Eine Mindestauflösung von 800x600 Pixel
- Optional: ein Drucker
- Prozessor mit 1 GHz
- 4 GB RAM Arbeitsspeicher
- Einen Datenlogger ("PCE-VDL 16I" oder "PCE-VDL 24I")

Empfohlen: Betriebssystem (64 Bit) ab Windows 7 aufwärts  
Mindestens 8 GB RAM Arbeitsspeicher

### 5.3 Softwareinstallation

Bitte führen Sie die "Setup PCE-VDL X.exe" aus und folgen Sie den Anweisungen des Setups.

## 5.4 Beschreibung der Softwarebenutzeroberfläche

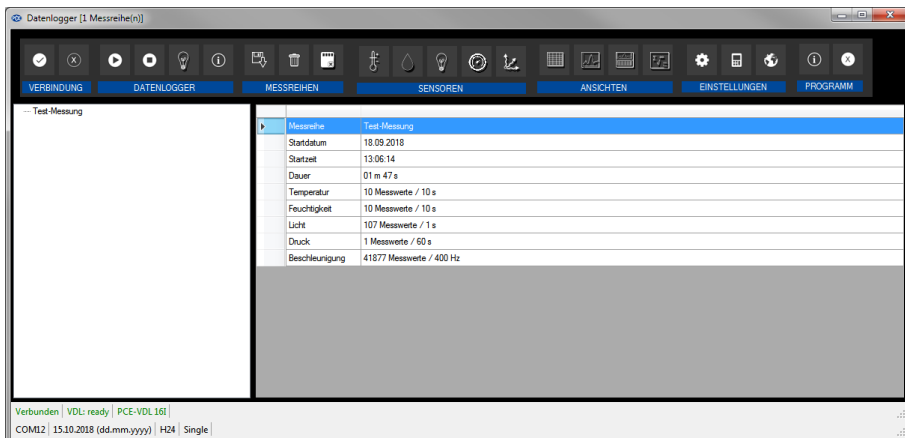

Das Hauptfenster setzt sich aus mehreren Bereichen zusammen:

Unterhalb der Titelleiste befindet sich eine Symbolleiste, deren Symbole funktional gruppiert sind. Unter dieser Symbolleiste befindet sich im linken Teil des Fensters eine Auflistung von Messreihen.





Der rechte Teil des Fensters enthält eine kurze Übersicht einer ausgewählten Messreihe.















Am unteren Rand des Hauptfensters befinden sich zwei Statusleisten mit wichtigen Informationen direkt übereinander.

Die untere der beiden zeigt die statischen Einstellungen des Programms, die über einen Einstellungs-Dialog festgelegt werden können.

Die obere Statusleiste zeigt die dynamischen Einstellungen bzw. Daten des "PCE-VDL X", die direkt von dem verbundenen Gerät abgerufen werden. Dies betrifft auch die Information, ob aktuell eine Messung läuft oder auch, um welche Bauart es sich bei dem angeschlossenen Datenlogger handelt ("PCE-VDL 161" oder "PCE-VDL 241").

## 5.5 Bedeutung der Symbole in der Symbolleiste der PC-Software


Gruppe "Verbindung"	
	Verbindung mit dem "PCE-VDL X" herstellen
	Verbindung mit dem " PCE-VDL X" trennen
Gruppe "Datenlogger"	
	Eine Messung starten
	Eine Messung beenden


		Sensoren testen
		Informationen zu einem angeschlossenen Datenlogger
<b>Gruppe „Messreihen“</b>		
		Eine Messreihe vom Datenlogger oder aus dem Cache laden
		Messreihe aus dem Programmspeicher entfernen
		Messreihe endgültig löschen
<b>Gruppe „Sensoren“</b>		
		Temperatursensor
		Feuchtigkeitssensor
		Lichtsensor
		Drucksensor
		Beschleunigungssensor
<b>Gruppe „Ansichten“</b>		
		Tabellarische Ansicht
		Grafische Ansicht
		Grafische und tabellarische Ansicht
		Statistiken

Gruppe "Einstellungen"		
	⚙️	Den Einstellungs-Dialog für statische Gerätedaten aufrufen
	📊	Den Einstellungs-Dialog für dynamische Gerätedaten aufrufen
	🌐	Auswahl einer vom Programm unterstützten Sprache
Gruppe "Programm"		
	ℹ️	Einen Informations-Dialog anzeigen
	✕	Das Programm beenden

## 6 Bedienung

### 6.1 Die erste Benutzung der Software


Bevor der Datenlogger "PCE-VDL X" mit der Software zusammenarbeiten kann, muss einmalig der zugewiesene COM-Port in der Software eingestellt werden. Dieser kann mit Hilfe des "Einstellungs-Dialogs"  festgelegt werden.

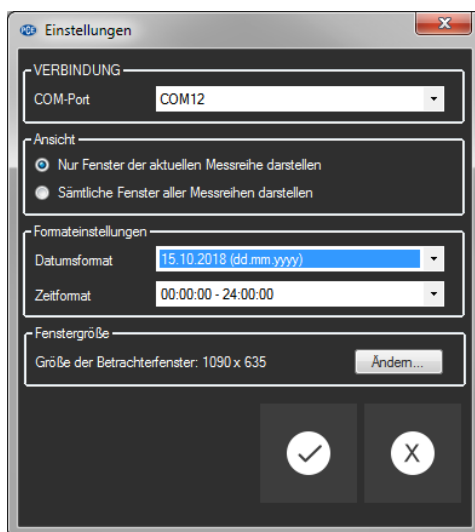

Zusätzlich zu den Verbindungsdaten können hier noch weitere Einstellungen zur Darstellung von Ansichten zu Messreihen sowie zum Datums- und Zeitformat vorgenommen werden.



 "Nur Fenster der aktuellen Messreihe darstellen" blendet Ansichten aus, die nicht zur aktuell ausgewählten Messreihe gehören.  
Ist dieser Modus aktiv, so wird in der unteren Statuszeile des Hauptfensters der Text "Single" dargestellt.




Bei Auswahl von "Sämtliche Fenster aller Messreihen darstellen" hingegen werden alle Ansichten aller geladenen Messreihen gezeigt.  
In diesem Fall erscheint in der unteren Statuszeile des Hauptfensters der Text "Multiple".

Über die Schaltfläche "Ändern..." kann die Standardgröße der Fenster für alle Ansichten festgelegt werden.

## 6.2 Verbindung zum "PCE-VDL X" herstellen

Nachdem die gewünschten Einstellungen vorgenommen wurden, schließen Sie das Fenster Einstellungen mit einem Klick auf die "Übernehmen"-Schaltfläche.

 
Bevor Sie weiter im Softwareprogramm arbeiten, schalten Sie den Datenlogger ein.


Drücken Sie die Taste .

Die LOG LED beginnt im Rhythmus von ca. 10 Sekunden zu blinken.



Jetzt klicken Sie im Hauptfenster der Symbolleiste auf die Schaltfläche  in der Gruppe "Verbindung".

Konnte die Verbindung erfolgreich hergestellt werden, so wird in der Statusleiste für die dynamischen Daten z. B. Folgendes in grüner Farbe dargestellt.



Die gefüllte Schaltfläche  zeigt an, dass die Verbindung aktiviert ist.

## 6.3 Verbindung zum "PCE-VDL X" trennen

 Mit einem Klick auf das betreffende Symbol  kann eine aktive Verbindung zum "PCE-VDL X" wieder getrennt werden. Die gefüllte Schaltfläche  zeigt an, dass die Verbindung getrennt ist.

Ein Beenden der Software bei aktiver Verbindung trennt diese Verbindung ebenfalls.

## 6.4 Ausschalten des Datenloggers

Ist der Datenlogger eingeschaltet, blinkt die LOG LED.


Wenn Sie die Taste  im eingeschalteten Zustand drücken, so schaltet sich das Blinken der LOG LED und der Datenlogger aus. Im Anzeigefeld der Statusleiste steht in grün:


Verbunden | VDL: ready | PCE-VDL 16i |  
COM12 | 15.10.2018 (dd.mm.yyyy) | H24 | Single

Wird der Datenlogger manuell ausgeschaltet, ist eine neue Konfiguration über das Bedienfeld in der Gruppe „Datenlogger“ erforderlich. Siehe Kapitel „Starten einer Messung“.

## 6.5 Informationen zu einem verbundenen Datenlogger abrufen

Wenn die Verbindung zum "PCE-VDL X" erfolgreich hergestellt wurde, können nun ein paar wichtige Informationen zu dem Datenlogger abgerufen und angezeigt werden.

Dies geschieht über einen Mausklick auf das entsprechende Symbol  in der Gruppe "Datenlogger".

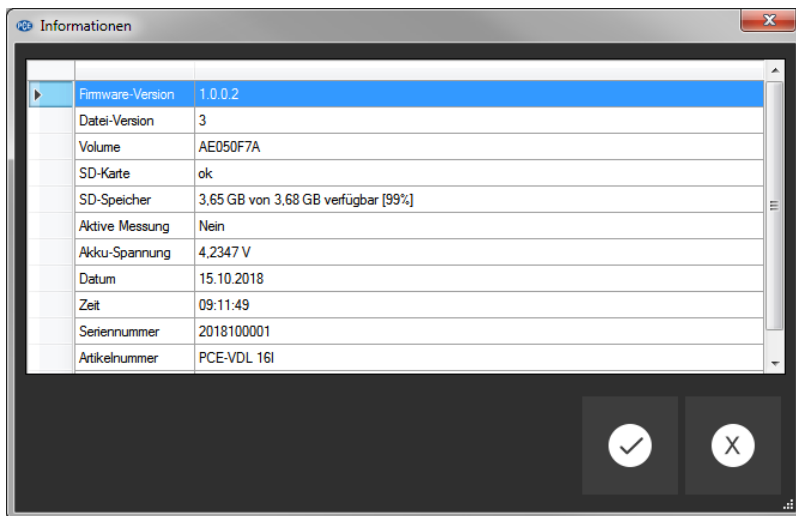


Neben der vorliegenden Firmware- und Dateiversion werden hier nun diverse weitere Informationen dargestellt:


- Der Volume-Name, der Status und die Kapazität der verbauten SD-Karte.
- Der Status, ob eine aktive Messung vorliegt
- Die aktuelle Akku-Spannung
- Datum und Zeit (optional)
- Serien- und Artikelnummer des VDL X

## 6.6 Testen der Sensoren

Wenn eine aktive Verbindung zum "PCE-VDL X" besteht, so kann mit einem Klick auf das


Symbol  in der Gruppe "Datenlogger" ein Fenster mit den aktuellen Werten aller verfügbaren Sensoren angezeigt werden.


**Hinweis:** Die dort angezeigten Werte werden kontinuierlich abgefragt, so dass hier also tatsächlich Live-Daten vorliegen.

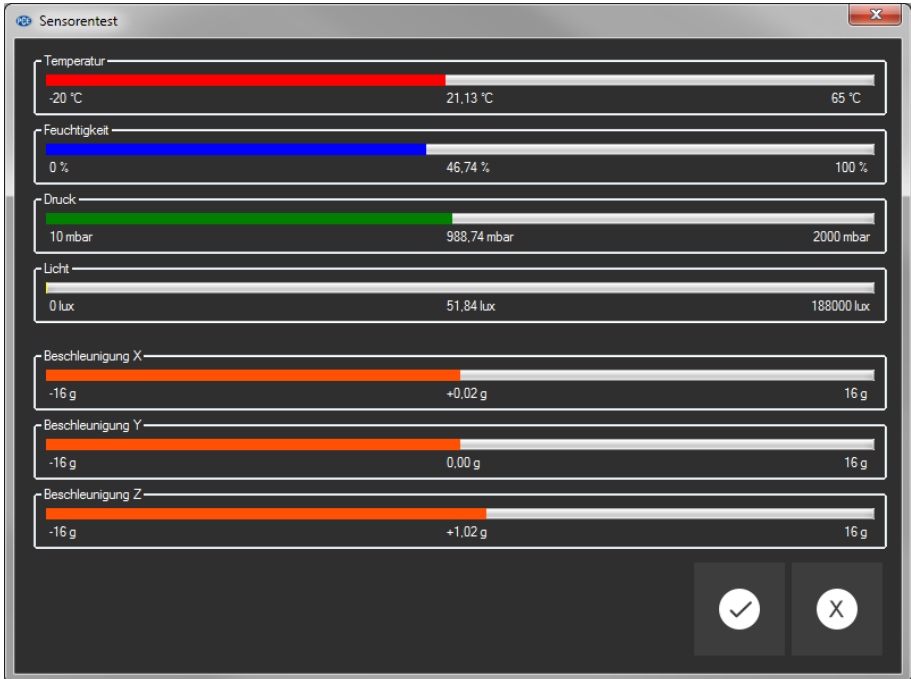

## 6.7 2 Punkt Kalibrierung der Sensoren für Temperatur und Feuchte

Die Software gestattet das Kalibrieren der Sensoren.

Ein Klick auf das Symbol  in der Gruppe "Einstellungen" öffnet einen Dialog, der die Kalibrierung der Sensoren ermöglicht.

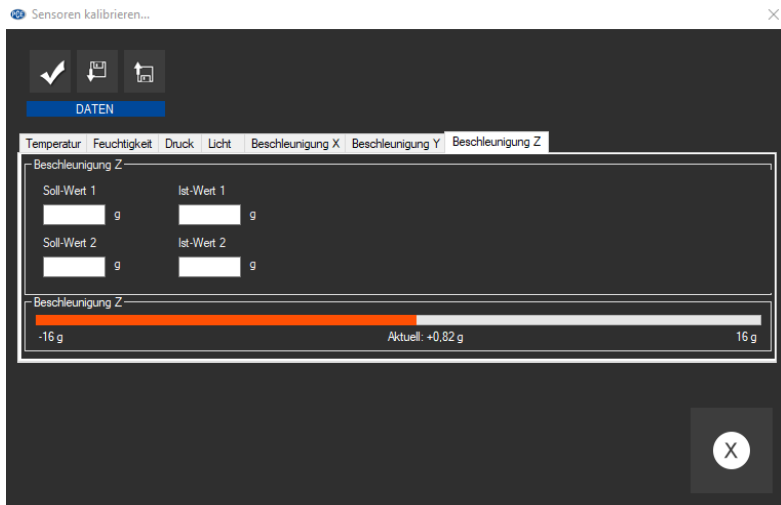

Der Kalibrier-Dialog

Die Vorgehensweise ist wie folgt:

- Auswahl eines Sensors
- Soll-Wert 1 und Ist-Wert 1 manuell eintragen.
- Soll-Wert 2 und Ist-Wert 2 manuell eintragen.
- Auswahl weiterer Sensoren
- Soll-Wert 1 und Ist-Wert 1 manuell eintragen.
- Soll-Wert 2 und Ist-Wert 2 manuell eintragen.
- Auswahl weiterer Sensoren.....
- Mit Mausclick auf "Übernehmen" bestätigen.

Ein Klick auf die jeweilige Schaltfläche "Aktuell" überträgt den aktuellen Sensorwert in das Feld des entsprechenden Ist-Wertes.


Da die Kalibrier-Daten auch gespeichert und geladen werden können, ist es jederzeit möglich, den Vorgang zu unterbrechen, indem die momentanen Daten gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt wieder geladen werden.

Die Sensoren lassen sich einzeln kalibrieren. Sobald mindestens ein Sensor mit Soll- und Ist-Werte mit gültigen Werten bestückt wurde, lässt sich der Kalibrier-Dialog per Klick auf die "Übernehmen"-Schaltfläche schließen und die Kalibrier-Daten werden an den Datenlogger übertragen.

Für die Soll- und Ist-Werte müssen bestimmte Wertebereiche eingehalten werden. Näheres hierzu in der Tabelle "Kalibrier-Daten":

Sensor	Mindestabstand Referenzpunkte	Höchstabstand Soll/Ist
Temperatur	20 °C	1 °C
Feuchte	20 %RH	5 %RH

## 6.8 Starten einer Messung

Um eine neue Messung für den "PCE-VDL X" vorzubereiten, genügt ein Mausklick auf das Symbol  in der Gruppe "Datenlogger".

In dem nun dargestellten Fenster können nicht nur die beteiligten Sensoren, sondern auch die Start- und Stoppbedingungen festgelegt werden.

Neue Messreihe vorbereiten X

**Sensoren**

LED 1 min.

Temperatur 1 s  Alarm Min: 32 Max: 0

Feuchtigkeit 1 s  Alarm Min: 0 Max: 0

Druck 1 s  Alarm Min: 0 Max: 0

Licht 1 s  Alarm Min: 0 Max: 0

Beschleunigung 1 Hz

---

**Start**

Sofort

Knopfdruck

Zeitlich Datum: Montag, 16. Januar 2023 Zeit: 08:46:09

---

**Stopp**

Knopfdruck Stunden:  Minuten:  Sekunden:

Zeitlich Datum: Montag, 16. Januar 2023 Zeit: 08:46:09

---

**Maximale Messzeit**

Batterielaufzeit 2 d 04 h 39 m 27 s

Kapazität SD-Karte 5 d 18 h 53 m 20 s

In dem ausgewiesenen Bereich "Sensoren" können die zur Verfügung stehenden Sensoren des Datenloggers mit in eine Messung einbezogen werden, indem Sie vor den gewünschten Sensoren ein Häkchen setzen. Erscheint dort ein Häkchen, so wird der Sensor an der Messung beteiligt. Gleichzeitig kann auch eingestellt werden, ob die LOG LED während der Messungen blinkt.

Für jeden Sensor kann zudem eine Messrate konfiguriert werden.

Bei den Sensoren für Temperatur, Feuchtigkeit, Druck und Licht ist dies im Bereich von 1 Sekunde bis 1800 Sekunden (30 Minuten) möglich.

Hier gilt: je kleiner der Wert, desto häufiger wird gemessen.

Bei den drei Beschleunigungssensoren hingegen kann zwischen einem Hertz und 800 bzw. 1600 Hertz (je nach Bauart) gewählt werden.

Hier gilt: je größer der Wert, desto häufiger wird gemessen.

Für die Sensoren für Temperatur, Feuchtigkeit, Druck und Licht können zudem Alarmwerte festgelegt werden.

Hierzu wird ein Minimal- und ein Maximalwert als Unter- und Obergrenze festgelegt.

Liegen die gemessenen Werte mindestens eines dieser Sensoren außerhalb des festgelegten Bereichs, so ist dies sofort an der rot blinkenden LED des Datenloggers zu erkennen.

Für den Beschleunigungssensor können Schwellenwerte festgelegt werden.



Es können Schwellenwerte ausgewählt werden, um unter bestimmten Bedingungen gefilterte Beschleunigungswerte aufzuzeichnen und den Stromverbrauch zu reduzieren. Abhängig von den gewählten Bedingungen geht das Gerät in einen stromsparenden Zustand über, bis eine Beschleunigung über dem "Aktivierungswert" erkannt wird, und beginnt dann mit der Aufzeichnung der Daten auf der SD-Karte, bis die gemessenen Werte während der "Hysteresezeit" unter dem "Deaktivierungswert" liegen.

Sie können auch Alarmwerte für die Temperatur-, Feuchtigkeits-, Druck- und Lichtsensoren einstellen.

Sie können einen Minimalwert als Untergrenze und einen Maximalwert als Obergrenze festlegen. Wird der eingestellte Aktivierungswert erreicht, werden 32 Messwerte vor dem Erreichen des Aktivierungswerts und 100 Messwerte nach dem Erreichen des Aktivierungswerts gespeichert.

Sobald sich alle Messwerte wieder im festgelegten Bereich befinden, erlischt die rote LED.

Eine Messung kann auf drei verschiedene Arten gestartet werden:

- Sofort:

Sobald das Fenster zum Starten einer Messung per Mausklick auf die "Übernehmen"-Schaltfläche geschlossen wird, startet die Messung.

- Tastendruck:

Erst wenn die Taste zum Starten/Stoppen einer Messung am Datenlogger betätigt wird, startet auch die Messung.

- Zeitlich:

Hierfür können ein Datum und eine Zeit festgelegt oder auch eine zeitliche Dauer werden.

#### **Hinweis 1:**

Ein Mausklick auf die Schaltfläche "Zeit" setzt die dort im Fenster angezeigte Zeit auf die aktuelle Uhrzeit des PCs.

#### **Hinweis 2:**

Der Datenlogger synchronisiert jedes Mal seine interne Uhr mit der Uhrzeit des PCs, wenn eine neue Messung vorbereitet wird.

Das Beenden einer Messung kann auf zwei verschiedene Arten erfolgen:

- Knopfdruck:


Die Messung endet erst dann, wenn die Taste zum Starten/Stoppen einer Messung am Datenlogger betätigt wird.

- Zeitlich:

Hierfür können ein Datum und eine Zeit oder auch eine zeitliche Dauer festgelegt werden.

#### **Hinweis:**

Ein Mausklick auf die Schaltfläche "Zeit" setzt die dort im Fenster angezeigte Zeit auf die aktuelle Uhrzeit des PCs.

Selbstverständlich kann eine laufende Messung auch jederzeit manuell über die Software beendet werden: hierzu genügt ein Mausklick auf das Symbol  in der Gruppe "Datenlogger".

### **Dauer einer Messung wählen**

Wird für Start und Stopp jeweils „Zeitlich“ gewählt, so kann entweder ein Start- und Stopp-Zeitpunkt oder auch ein Start-Zeitpunkt und eine Dauer festgelegt werden.

Der Stopp-Zeitpunkt wird automatisch verändert, sobald entweder der Start-Zeitpunkt oder auch die Dauer geändert wird.

Der resultierende Stopp-Zeitpunkt berechnet sich stets aus Start-Zeitpunkt plus der Dauer.

## 6.9 Übertragen und Laden von Messreihen

Die Messwerte einer laufenden Messung werden im Datenlogger auf einer microSD-Karte abgelegt.


### **Wichtig:**

**Es können Dateien mit maximal 2.500.000 Messwerten auf direktem Weg in der Software verarbeitet werden.**

**Dies entspricht einer ungefähren Dateigröße von 20 MB auf der SD-Karte.**

Dateien, die mehr Messwerte aufweisen, können nicht direkt geladen werden.

Es gibt nun zwei Möglichkeiten diese Dateien vom Datenlogger an den PC zu übertragen:

- Ein Mausklick auf das Symbol  in der Gruppe "Messreihen" öffnet ein neues Fenster mit der Auswahl von zur Verfügung stehenden Dateien mit Messdaten.

Da die Dateien mit Messwerten je nach eingestellter Messrate sehr schnell sehr groß werden können, werden sie nach einmaliger Übertragung vom Datenlogger auf den PC in einem Zwischenspeicher auf dem PC gehalten, so dass weitere Zugriffe darauf erheblich schneller erfolgen können.

### Anmerkung:

Der Datenlogger arbeitet mit einer Übertragungsrate von maximal 115200 Baud.

Daraus resultiert eine zur Kommunikation ausreichend schnelle, jedoch zur Übertragung von vielen Daten, bedingt durch große Dateien, eher ungeeignete Datenrate.

Das Fenster mit der Auflistung der Messreihen wird daher zweifarbig dargestellt:

Einträge in schwarzer Schrift ("lokale Datei") entsprechen Messreihen, die sich bereits in dem schnellen Zwischenspeicher ("Cache") des PCs befinden.

In rot und fetterer Schrift dargestellte Einträge, bei denen zudem eine Schätzung der Ladezeit angegeben wird, befinden sich bislang ausschließlich auf der SD-Karte des Datenloggers.

Es gibt aber auch eine wesentlich schnellere Art, neue Messreihen an die Software zu übertragen. Hierzu wird die SD-Karte aus dem Datenlogger entfernt und in einen passenden USB-Adapter eingeführt (externes USB-Laufwerk).

Dieses Laufwerk kann im Windows-Explorer angezeigt und anschließend die darauf befindlichen Dateien (einzeln oder auch zu mehreren) per "drag & drop" in das Fenster der Software importiert werden.

Nach diesem Vorgang stehen alle Messreihen im schnellen Zwischenspeicher ("Cache") des PCs zur Verfügung.

- 1) Entfernen Sie die SD-Karte aus dem Datenlogger und verbinden Sie diese anhand eines Adapters als externes Laufwerk mit dem PC.
- 2) Öffnen Sie den MS Windows Explorer und dann das externe Laufwerk mit der SD-Karte..
- 3) Öffnen Sie dort nun den Ordner per Doppelklick.
- 4) Klicken Sie eine der Dateien dort an und halten Sie die linke Maustaste gedrückt.
- 5) Ziehen Sie die Datei ins Hauptfenster der PCE-VDL Software und lassen Sie die Maustaste dann los, um diese zu laden.




**Hinweise:**

Der Dateiname muss das Format "JJJJ-MM-TT\_hh-mm-ss\_log.bin" haben – andere Dateiformate können nicht importiert werden.

Nach dem Importvorgang kann die Datei, wie gewohnt, über die Schaltfläche "Messreihe laden" in der Symbolleiste geladen werden.

Das Importieren erfolgt nicht synchron über das Hauptprogramm der PCE-VDL Software. Daher erfolgt nach Abschluss des Imports keinerlei Rückmeldung.

Wenn eine Messreihe geöffnet wird, kann auch ein eigener Name hierfür vergeben werden.

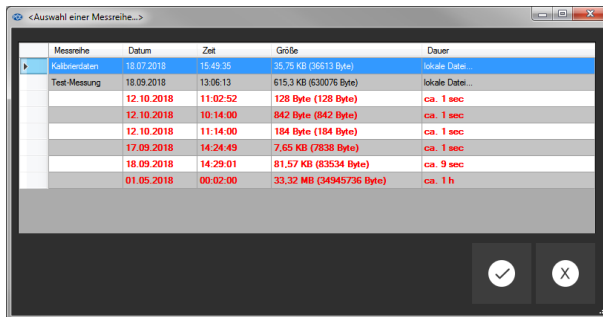

Messreihe	Datum	Zeit	Größe	Dauer
Kalibrierdaten	18.07.2018	15:49:35	35,75 KB (36113 Byte)	lokale Datei...
Test-Messung	18.09.2018	13.06.13	615,3 KB (630076 Byte)	lokale Datei...
	12.10.2018	11:02:52	128 Byte (128 Byte)	ca. 1 sec
	12.10.2018	10:14:00	842 Byte (842 Byte)	ca. 1 sec
	12.10.2018	11:14:00	184 Byte (184 Byte)	ca. 1 sec
	17.09.2018	14:24:49	7,65 KB (7838 Byte)	ca. 1 sec
	18.09.2018	14:29:01	81,57 KB (83534 Byte)	ca. 9 sec
	01.05.2018	00:02:00	33,32 MB (34945736 Byte)	ca. 1 h


Auflistung der Messreihen

## 6.10 Löschen von Messreihen


Eine in den Speicher der Software geladene Messreihe kann auf zwei Arten wieder aus dem Speicher entfernt werden:

- In der Auflistung der geladenen Messreihen eine Messreihe auswählen und dann die "Entf"-Taste betätigen.

oder

- In der Auflistung der geladenen Messreihen eine Messreihe auswählen und dann das Symbol  in der Gruppe "Messreihen" anklicken.

Eine so entfernte Messreihe kann jederzeit wieder aus dem Schnellspeicher geladen werden.


Soll eine Messreihe hingegen endgültig gelöscht werden, so erfolgt dies per Klick auf das Symbol  in der Gruppe "Messreihen".

Hier wird zunächst - ähnlich wie beim Laden von Messreihen - ein Fenster mit einer Übersicht aller Messreihen angezeigt, die sich im Schnellaufzug des PCs oder ausschließlich auf der SD-Karte eines verbundenen Datenloggers befinden.

Hier kann nun eine oder auch mehrere Messreihen ausgewählt werden, die gelöscht werden sollen.

Es erfolgt eine Sicherheitsabfrage, ob diese Messreihen tatsächlich gelöscht werden sollen.

Je nachdem, wo sich die zu löschenden Messreihen befinden, werden sie entweder nur aus dem Schnellaufzug des PCs, oder auch von der SD-Karte des Datenloggers gelöscht.

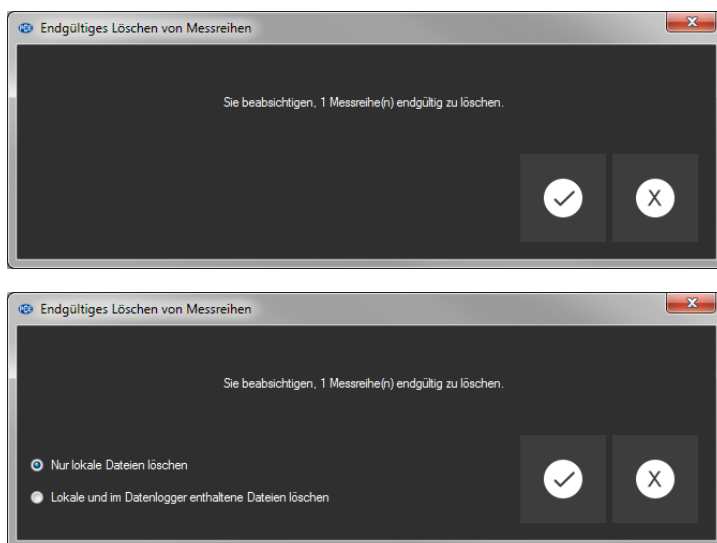


### Hinweis:


Bitte bedenken Sie, dass diese Art des Löschens endgültig ist!

## 6.11 Die Auswertung von Messreihen

Die Software des Datenloggers bietet verschiedene Arten von Ansichten, mit denen die Sensordaten der Messreihen visualisiert werden können.

Sobald mindestens eine Messreihe geladen und ausgewählt wurde, kann per Klick auf eines der Symbole  einer oder mehrere Sensoren ausgewählt werden.

Nach der Auswahl der Sensoren erfolgt die Auswahl der Visualisierung. Hierzu gibt es bei den Symbolen die Gruppe "Ansichten".

Sobald mindestens ein Sensor ausgewählt wurde, kann per Klick auf eines der Symbole  eine entsprechende Ansicht in Form eines neuen Fensters geöffnet werden.

Alle Fenster, die zu einer Messreihe gehören, werden in der Auflistung im linken Bereich des Hauptfensters unterhalb der entsprechenden Messreihe aufgelistet.

```

└─ Messreihe 12
  └─ Messreihe 12_1
  └─ Messreihe 12_2
  └─ Messreihe 12_3
  └─ Messreihe 12_4
    
```

Beispiel: vier Ansichten, die zu einer Messreihe gehören

Im "Einstellungs-Dialog", der mit dem Symbol  aus der Gruppe "Einstellungen" aufgerufen werden kann, gibt es für die Ansicht zwei Auswahlmöglichkeiten:

- "Nur Fenster der aktuellen Messreihe darstellen" ("Single" in der Statuszeile)

```

Verbunden | VDL: ready | PCE-VDL 161 |
COM12 | 15.10.2018 (dd.mm.yyyy) | H24 | Single
    
```

bzw.

- "Sämtliche Fenster aller Messreihen darstellen" ("Multiple" in der Statuszeile)

```

Verbunden | VDL: ready | PCE-VDL 161 |
COM12 | 15.10.2018 (dd.mm.yyyy) | H24 | Multiple
    
```


Sollen nur die Fenster der aktuellen Messreihe dargestellt werden, so werden bei einer Änderung der Auswahl der aktuellen Messreihe alle Ansichten mit Ausnahme der der aktuellen Messreihe ausgeblendet.

Diese (Standard-)Einstellung macht Sinn, wenn man mehrere Messreihen in der Software geöffnet haben möchte, aber immer nur eine davon betrachten möchte.

Die andere Option erlaubt die Anzeige aller Ansichten von allen geöffneten Messreihen.

Diese Einstellung macht dann Sinn, wenn man nur sehr wenige Messreihen gleichzeitig geöffnet hat, diese dann aber miteinander vergleichen möchte.

## 6.11.1 Tabellarische Ansicht

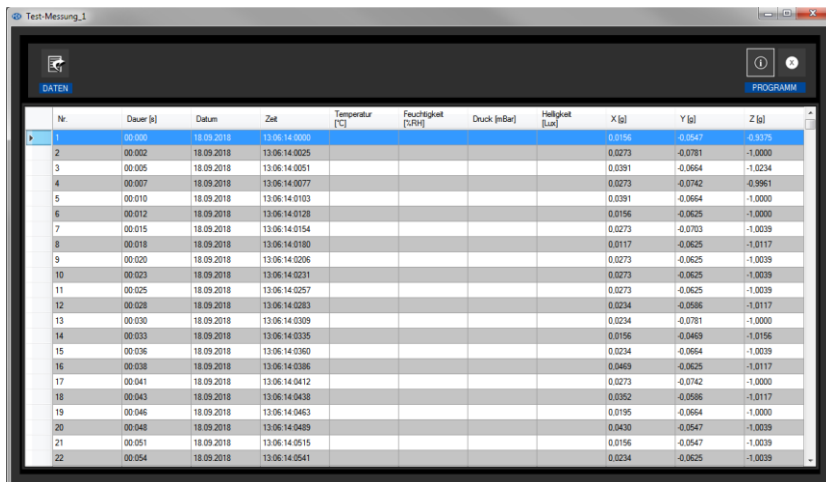


Nr.	Dauer [s]	Datum	Zeit	Temperatur [°C]	Feuchtigkeit [RH]	Druck [mBar]	Helligkeit [Lux]	X [g]	Y [g]	Z [g]
1	00:000	18.09.2018	13:06:14.0000					0.0156	-0.0547	-0.9375
2	00:002	18.09.2018	13:06:14.0025					0.0273	-0.0781	-1.0000
3	00:005	18.09.2018	13:06:14.0051					0.0391	-0.0664	-1.0234
4	00:007	18.09.2018	13:06:14.0077					0.0273	-0.0742	-0.9961
5	00:010	18.09.2018	13:06:14.0103					0.0391	-0.0664	-1.0000
6	00:012	18.09.2018	13:06:14.0128					0.0156	-0.0625	-1.0000
7	00:015	18.09.2018	13:06:14.0154					0.0273	-0.0703	-1.0039
8	00:018	18.09.2018	13:06:14.0180					0.0117	-0.0625	-1.0117
9	00:020	18.09.2018	13:06:14.0206					0.0273	-0.0625	-1.0039
10	00:023	18.09.2018	13:06:14.0231					0.0273	-0.0625	-1.0039
11	00:025	18.09.2018	13:06:14.0257					0.0273	-0.0625	-1.0039
12	00:028	18.09.2018	13:06:14.0283					0.0234	-0.0596	-1.0117
13	00:030	18.09.2018	13:06:14.0309					0.0234	-0.0781	-1.0000
14	00:033	18.09.2018	13:06:14.0335					0.0156	-0.0469	-1.0156
15	00:036	18.09.2018	13:06:14.0360					0.0234	-0.0664	-1.0039
16	00:038	18.09.2018	13:06:14.0386					0.0469	-0.0625	-1.0117
17	00:041	18.09.2018	13:06:14.0412					0.0273	-0.0742	-1.0000
18	00:043	18.09.2018	13:06:14.0438					0.0352	-0.0596	-1.0117
19	00:046	18.09.2018	13:06:14.0463					0.0195	-0.0664	-1.0000
20	00:048	18.09.2018	13:06:14.0489					0.0430	-0.0547	-1.0039
21	00:051	18.09.2018	13:06:14.0515					0.0156	-0.0547	-1.0039
22	00:054	18.09.2018	13:06:14.0541					0.0234	-0.0625	-1.0039


Die tabellarische Ansicht gestattet den numerischen Überblick zu einer Messreihe. Die zuvor ausgewählten Sensoren werden spaltenweise nebeneinander dargestellt.

Die ersten vier Spalten geben hierbei stets Auskunft über den zeitlichen Ablauf. Die Tabelle kann nach jeder ihrer Spalten sortiert werden, indem mit der Maus auf die Spaltenüberschrift geklickt wird.

Sind eine oder mehrere Zeilen markiert, so kann per Tastenkombination "Strg + C" der Inhalt dieser Zeilen in die Zwischenablage übernommen und von dort aus per Tastenkombination "Strg + V" aus der Zwischenablage entnommen und eingefügt werden.


### Datenexport

Über die Schaltfläche "Datenexport"  kann entweder eine zuvor getroffene Auswahl von Zeilen oder auch der komplette Inhalt der Tabelle im CSV-Format exportiert werden.

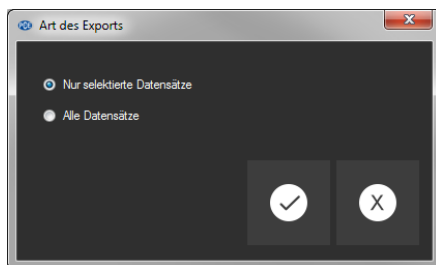

Auswahl: Nur selektierte oder alle Datensätze?

## 6.11.2 Statistiken

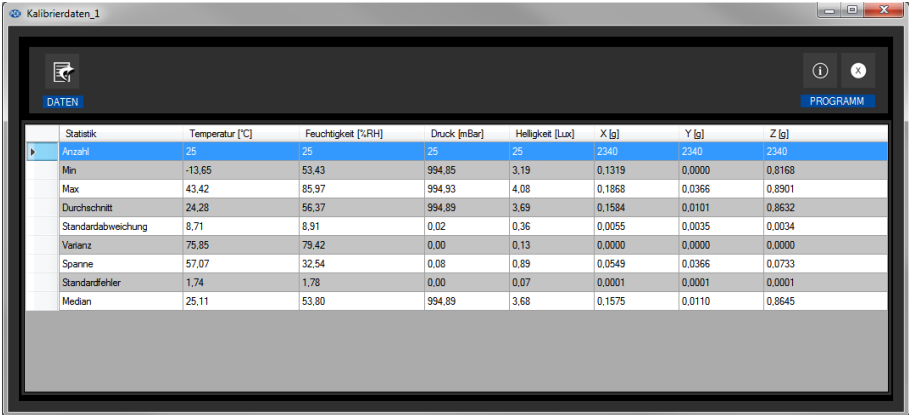Statistik	Temperatur [°C]	Feuchtigkeit [%RH]	Druck [mBar]	Helligkeit [Lux]	X [g]	Y [g]	Z [g]
Anzahl	25	25	25	25	2340	2340	2340
Min	-13.65	53.43	994.85	3.19	0.1319	0.0000	0.8168
Max	43.42	85.97	994.93	4.08	0.1868	0.0366	0.8901
Durchschnitt	24.28	56.37	994.89	3.69	0.1584	0.0101	0.8632
Standardabweichung	8.71	8.91	0.02	0.36	0.0055	0.0035	0.0034
Varianz	75.85	79.42	0.00	0.13	0.0000	0.0000	0.0000
Spanne	57.07	32.54	0.08	0.89	0.0549	0.0366	0.0733
Standardfehler	1.74	1.78	0.00	0.07	0.0001	0.0001	0.0001
Median	25.11	53.80	994.89	3.68	0.1575	0.0110	0.8645


Diese Ansicht bietet statistische Daten zu einer Messreihe. Die zuvor ausgewählten Sensoren werden auch hier spaltenweise nebeneinander dargestellt.


Zur Verfügung stehen hier die folgenden Angaben:

Anzahl der Messpunkte, Minimum und Maximum, der Durchschnitt, die Standardabweichung, die Varianz, die Spanne, der Standardfehler und (optional) der Median.

Sind eine oder mehrere Zeilen markiert, so kann per Tastenkombination "CTRL + C" der Inhalt dieser Zeilen in die Zwischenablage übernommen und von dort aus per Tastenkombination "CTRL + V" wieder entnommen werden.

### Datenexport

Über die Schaltfläche "Datenexport"  kann entweder eine zuvor getroffene Auswahl von Zeilen oder auch der komplette Inhalt der Tabelle im CSV-Format exportiert werden.

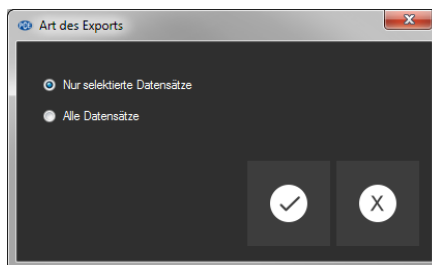

Auswahl: Nur selektierte oder alle Datensätze?

### 6.11.3 Grafische Ansicht




Diese Ansicht stellt die Werte der zuvor ausgewählten Sensoren grafisch dar, wobei der Messwert des Sensors mit seiner spezifischen Einheit auf der y-Achse und der zeitliche Verlauf (Dauer) auf der x-Achse zu finden ist.



Vergrößerung eines Grafikbereichs ("Zoomen") bzw. Bewegen der vergrößerten Grafik

Die dargestellte Grafik kann in einem frei wählbaren Teilbereich vergrößert dargestellt werden. Hierzu muss das entsprechende Symbol in der Symbolleiste ("Vergrößerung eines Grafikbereichs" ("Zoomen") bzw. Bewegen der vergrößerten Grafik") eine "Lupe" darstellen. Dann kann bei gedrückter Maustaste ein Rechteck über einen Bereich der Grafik gezogen werden. Sobald die Maustaste losgelassen wird, erscheint der ausgewählte Bereich als neue Grafik.

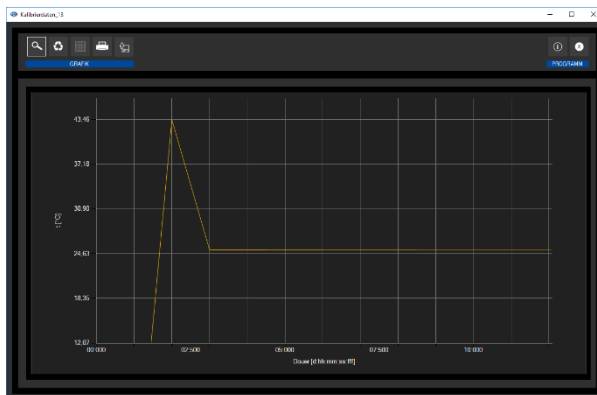


"Zoomen" der Grafik

Sobald mindestens einmal eine Vergrößerung vorgenommen wird, kann per Klick auf das Symbol ("Vergrößerung eines Grafikbereichs ("Zoomen") bzw. Bewegen der vergrößerten Grafik") mit der "Lupe" aus dem Vergrößerungs-Modus in den Verschiebe-Modus umgeschaltet werden.

Dieser Modus wird durch das "Hand"-Symbol dargestellt.

Wird nun die Maus über den Grafikbereich gebracht und dann die linke Maustaste gedrückt, so kann der abgebildete Teilausschnitt mit gehaltener Maustaste verschoben werden.

Ein erneuter Klick auf das "Hand"-Symbol wechselt wieder in den Vergrößerungs-Modus, erkennbar durch das "Lupe"-Symbol.

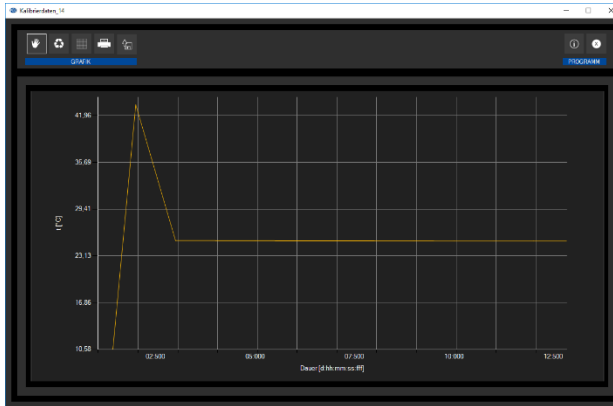

Verschieben der "gezoomten" Grafik



Wiederherstellung der originalen Grafik




Wiederhergestellte (originale) Grafik

Die originale Grafik kann jederzeit wiederhergestellt werden, indem auf das entsprechende Symbol ("Wiederherstellung der originalen Grafik") neben der Lupe bzw. Hand geklickt wird.


## Hintergrund und Darstellung der Grafik ändern

Über das rechts daneben befindliche Symbol ("Hintergrund und Darstellung der Grafik ändern") kann der Hintergrund der Grafik und auch deren Darstellung geändert werden. Ein Klick auf das Symbol wirkt hierbei wie ein Umschalter: Ein einfacher Klick stellt den Hintergrund feiner aufgeteilt und die Grafik selbst mit zusätzlich dargestellten Punkten dar. Ein weiterer Klick auf das Symbol wechselt wieder zur Standardansicht.

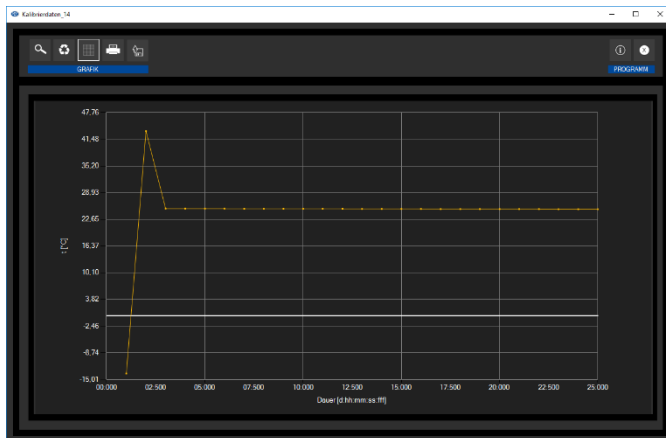

Feinere Auflösung und eingblendete Punkte

Solange auch die einzelnen Punkte dargestellt werden, sorgt ein Führen des Mauszeigers auf einen Punkt der dargestellten Linie nach kurzer Zeit für das Anzeigen eines kleinen Informationsfensters mit den Daten (Zeit und Einheit) des aktuell ausgewählten Messwerts.

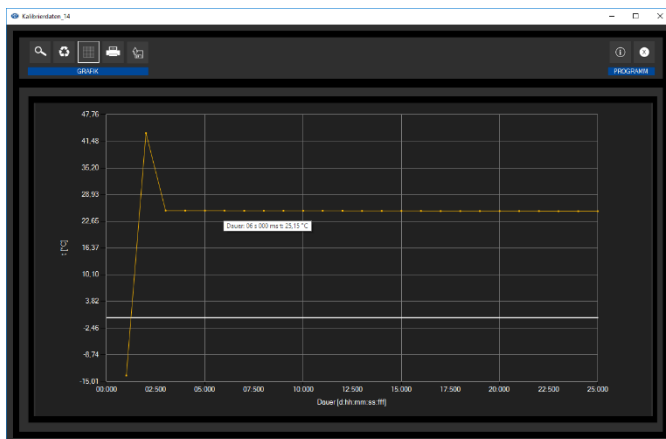

Informationen zu einem ausgewählten Punkt





Drucken der aktuell sichtbaren Grafik

Die aktuell angezeigten Grafiken können auch ausgedruckt werden.

Ein Klick auf das entsprechende Symbol ("Drucken der aktuell sichtbaren Grafik") öffnet den bekannten "Drucken"-Dialog.




Speichern der aktuell sichtbaren Grafik

Die aktuell angezeigten Grafiken können auch abgespeichert werden.

Durch einen Klick auf das entsprechende Symbol ("Speichern der aktuell sichtbaren Grafik") kann der Speicherort für die Grafiken festgelegt werden.

#### 6.11.4 Gemischte Ansicht (grafisch plus tabellarisch)

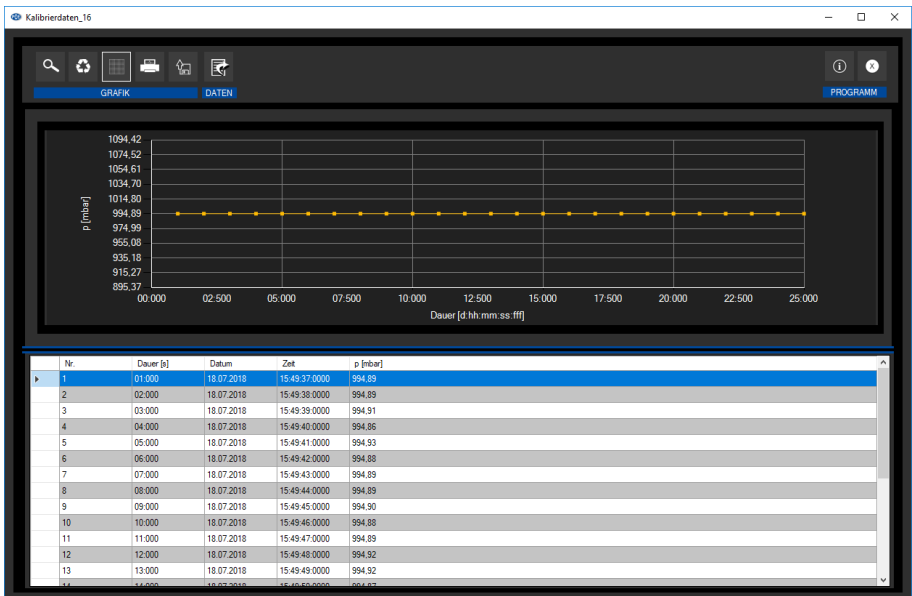


Diese Ansicht besteht aus der grafischen, zusammen mit der tabellarischen Ansicht.

Der Vorteil bei dieser Ansicht ist der Zusammenhang zwischen beiden Ansichten:

Ein Doppelklick auf einen der Punkte in der grafischen Ansicht selektiert automatisch den passenden Eintrag in der tabellarischen Ansicht.

## 7 Mögliche Fehlermeldungen

Quelle	Code	Text
SD-Karte	65	Schreib- oder Lesefehler
SD-Karte	66	Datei kann nicht geöffnet werden
SD-Karte	67	Das Verzeichnis auf der SD-Karte ist unlesbar
SD-Karte	68	Eine Datei konnte nicht gelöscht werden
SD-Karte	69	Es wurde keine SD-Karte gefunden

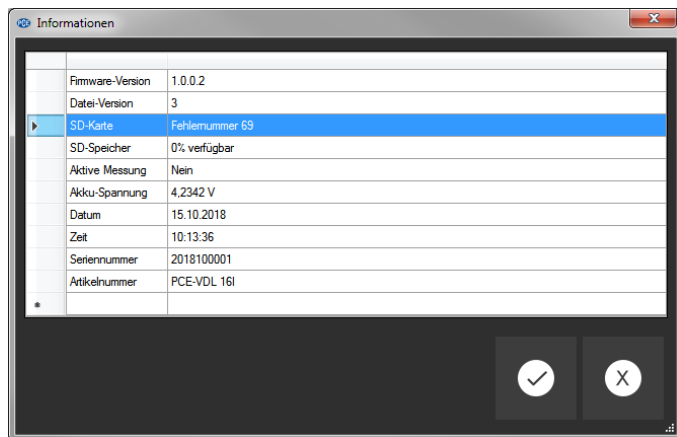

Beispiel: " Es wurde keine SD-Karte gefunden"

## 8 Kontakt

Bei Fragen, Anregungen oder auch technischen Problemen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Die entsprechenden Kontaktinformationen finden Sie am Ende dieser Bedienungsanleitung.

## 9 Entsorgung

### HINWEIS nach der Batterieverordnung (BattV)

Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden: Der Endverbraucher ist zur Rückgabe gesetzlich verpflichtet. Gebrauchte Batterien können unter anderem bei eingerichteten Rücknahmestellen oder bei der PCE Deutschland GmbH zurückgegeben werden.

### Annahmestelle nach BattV:

PCE Deutschland GmbH  
Im Langel 26  
59872 Meschede

Zur Umsetzung der ElektroG (Rücknahme und Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten) nehmen wir unsere Geräte zurück. Sie werden entweder bei uns wiederverwertet oder über ein Recyclingunternehmen nach gesetzlicher Vorgabe entsorgt. Alternativ können Sie Ihre Altgeräte auch an dafür vorgesehenen Sammelstellen abgeben.

WEEE-Reg.-Nr.DE69278128



Alle PCE-Produkte sind CE  
und RoHS zugelassen.

## 1 Safety notes

Please read this manual carefully and completely before you use the device for the first time. The device may only be used by qualified personnel and repaired by PCE Instruments personnel. Damage or injuries caused by non-observance of the manual are excluded from our liability and not covered by our warranty.

- The device must only be used as described in this instruction manual. If used otherwise, this can cause dangerous situations for the user and damage to the meter.
- The instrument may only be used if the environmental conditions (temperature, relative humidity, ...) are within the ranges stated in the technical specifications. Do not expose the device to extreme temperatures, direct sunlight, extreme humidity or moisture.
- Do not expose the device to shocks or strong vibrations.
- The case should only be opened by qualified PCE Instruments personnel.
- Never use the instrument when your hands are wet.
- You must not make any technical changes to the device.
- The appliance should only be cleaned with a damp cloth. Use only pH-neutral cleaner, no abrasives or solvents.
- The device must only be used with accessories from PCE Instruments or equivalent.
- Before each use, inspect the case for visible damage. If any damage is visible, do not use the device.
- Do not use the instrument in explosive atmospheres.
- The measurement range as stated in the specifications must not be exceeded under any circumstances.
- Non-observance of the safety notes can cause damage to the device and injuries to the user.

We do not assume liability for printing errors or any other mistakes in this manual.

We expressly point to our general guarantee terms which can be found in our general terms of business.

## 2 Specifications

### 2.1 Technical specifications

Specification	Value
Memory capacity	2.5 million readings per measurement 3.2 billion readings with included 32 GB microSD card
IP protection class	IP40
Voltage supply	integrated rechargeable Li-Ion battery 3.7 V / 500 mAh Battery charged via USB interface
Interface	micro USB
Operating conditions	Temperature -20 ... +65 °C
Storage conditions (ideal for battery)	Temperature +5 ... +45 °C 10 ... 95 % relative humidity, non-condensing
Weight	approx. 60 g
Dimensions	86.8 x 44.1 x 22.2 mm

## 2.2 Specifications of the different integrated sensors



Specification	PCE-VDL 16i (5 sensors)	PCE-VDL 24i (1 sensor)
<b>Temperature °C</b>		
Measurement range	-20 ... 65 °C	
Accuracy	±0.2 °C	
Resolution	0.01 °C	
Max. sampling rate	1 Hz	
<b>Relative humidity</b>		
Measurement range:	0 ... 100 % RH	
Accuracy	±1.8 % RH	
Resolution	0.04 % RH	
Max. sampling rate	1 Hz	
<b>Atmospheric pressure</b>		
Measurement range	10 ... 2000 mbar	
Accuracy	±2 mbar (750 ... 1100 mbar); otherwise ±4 mbar	
Resolution	0.02 mbar	
<b>Light</b>		
Measurement range	0.045 ... 188,000 lux	
Resolution	0.045 lux	
Max. sampling rate	1 Hz	
<b>3 axes acceleration</b>		
Measurement range	±16 g	±16 g
Accuracy	±0.24 g	±0.24g
Resolution	0.00390625 g	0.00390625 g
Max. sampling rate	800 Hz	1600 Hz

## 2.3 Specification of the battery life

Sampling rate [Hz]	Battery life PCE-VDL 16i	Battery life PCE-VDL 24i
1 Hz	2d 09h 08min	3d 05h 22min
3 Hz	2d 08h 53min	3d 05h 13min
6 Hz	2d 08h 34min	3d 04h 55min
12 Hz	2d 07h 05min	3d 04h 37min
25 Hz	2d 06h 25min	3d 03h 54min
50 Hz	2d 02h 49min	3d 02h 37min
100 Hz	1d 23h 33min	3d 00h 51 min
200 Hz	1d 19h 09min	2d 22h 25min
400 Hz	1d 12h 15min	2d 16h 56min
800 Hz	1d 04h 19min	2d 08h 20min
1600 Hz		1d 23h 00min

The specification of the battery life is based on the assumption that the battery is new and fully charged and that the included microSD is used.

The conditions to obtain the specified battery life with the PCE-VDL 16I are: the sampling rate indicated is set in the accelerometer, the LED is turned on every minute and the other sensors are set to make 1 measurement per second.

The conditions to obtain the specified battery life with the PCE-VDL 24I are: the sampling rate indicated is set in accelerometer, no thresholds are set and the LED is turned on every minute.

## 2.4 Examples

	PCE-VDL 16I	PCE-VDL 24I
LED sampling rate	1 minute	1 minute
Temperature sampling rate	1 second	
Humidity sampling rate	1 second	
Light sampling rate	1 second	
Pressure sampling rate	1 second	
Accelerometer sampling rate	off	1600 Hz
Accelerometer thresholds	0; 0; 0	1g; 0; 0
<b>Battery life approx.</b>	<b>2 d 11 h 10 min</b>	<b>12 d 05 h 15 min</b>

The specified battery life of the PCE-VDL 14I is only obtained if the specified sampling rate is set, if the set threshold value is exceeded every hour and if the LED flashes every hour.

The specified battery life only applies to a new and fully charged battery and is only obtained in combination with the microSD card which comes with the meter.

## 2.5 Delivery contents

- 1x data logger PCE-VDL 16I or PCE-VDL 24I
- 1x data cable USB A – USB Micro
- 1x 32 GB microSD memory card
- 1x SD card ejector tool
- 1x USB pen drive with PC software and user manual

## 2.6 Optional accessories

Part number	Part description
PCE-VDL MNT	Adaptor plate with magnetic attachments, screw holes and long holes
CAL-VDL 16I	Calibration certificate for PCE VDL 16I
CAL-VDL 24I	Calibration certificate for PCE VDL 24I

### 3 System description

#### 3.1 Introduction

Data loggers record parameters important for assessing mechanical and dynamic loads. Transport monitoring, fault diagnosis and load tests are some of the most common areas of application.

#### 3.2 Device



Interfaces		Key functions	
1	Data cable connection: Micro USB	7	On / off
2	SD card slot	8	STOP: stop the measurement
		9	START: start the measurement

LED indicators		Sensor positions: PCE-VDL 16l only	
3	LOG: status indicator / log interval	10	Humidity sensor
4	ALARM: red when limit value is exceeded	11	Light sensor
5	CHARGE: green when charging		
6	USB: green when connected to PC		

### 3.3 MicroSD card in the data logger

Insert the microSD card into the SD card slot with two fingers and use the SD card ejector tool to push it until it snaps into place.



To remove the microSD card from the data logger, insert the ejector tool into the SD card slot. The memory card is then released from its retainer and snaps out of the case so that it can be taken out.


To read out the data, insert the microSD card into a PC, together with its adaptor.



## 4 Getting started

### 4.1 Attachment of the optional adaptor plate PCE-VDL MNT

You can attach the data logger to an adaptor plate. The data logger can then be attached to the measurement object by means of the boreholes or the parallel long holes. The rear side of the adaptor plate is magnetic so that it is no problem to attach it to magnetic substrates. The adaptor plate is particularly useful when oscillation, vibration and shocks are recorded as the data logger should be firmly attached to the measurement object to ensure accurate readings.

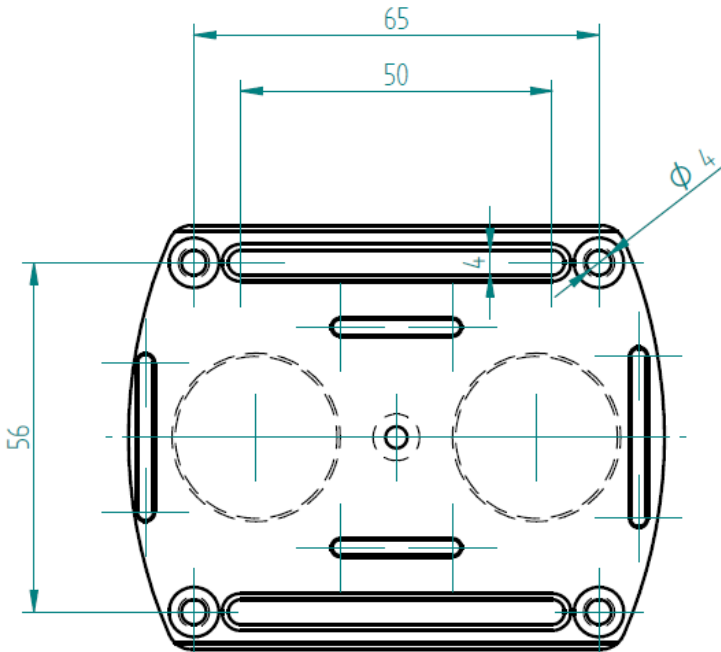

### 4.2 Attachment without using the adaptor plate

If you do not wish to use the optional adaptor plate PCE-VDL MNT, the data logger can be attached in any position at the measurement object. If parameters like temperature, humidity or air pressure and light are measured, it is normally sufficient to place or clamp the data logger onto the measuring point. The data logger can also be suspended by its guard bracket.

### 4.3 SD card


If you use an SD card that is not part of the delivery contents, you have to format the SD card before use (FAT32 file system). For high sampling rates of the acceleration sensor (800 Hz for PCE-VDL 16I and 1600 Hz for PCE-VDL 24I), you will need at least a Class 10 (U1) microSD card. The specification of the battery life only applies if the included microSD card is used.

## 5 Operation

### 5.1 Connecting the data logger to your PC

To be able to make the different sensor settings in the software, connect the data cable to the PC and to the Micro USB connection of the data logger. The Charge and USB LEDs glow. When the battery is charged, the CHARGE LED will stop glowing automatically.



Press  to turn on/off the data logger.

### 5.2 System requirements for PC software


- Operating system Windows 7 or higher
- USB port (2.0 or higher)
- An installed .NET framework 4.0
- A minimum resolution of 800x600 pixels
- Optional: a printer
- Processor with 1 GHz
- 4 GB RAM
- A data logger ("PCE-VDL 16I" or "PCE-VDL 24I")

Recommended: Operating system (64 Bit) Windows 7 or higher  
At least 8 GB main memory (the more, the better)

### 5.3 Software installation

Please run the " Setup PCE-VDL X.exe " and follow the instructions of the setup.

## 5.4 Description of the user interface in the software

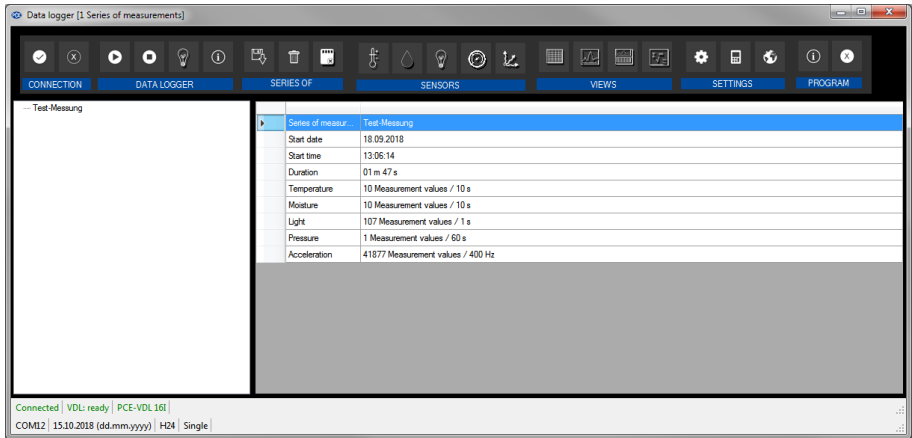

The main window consists of several areas:

Below the title bar there is a "toolbar", the icons of which are functionally grouped.

Below this toolbar, there is a list of measurement series, in the left part of the window.






The right-hand part of the window shows an overview of a selected series of measurements.










 



At the bottom of the main window there are two "status bars" containing important information, directly above each other.

The lower of the two shows the static settings of the program which can be set via a settings dialog.

The upper status bar shows the dynamic settings of the "PCE-VDL X" which are retrieved directly from the connected device. This also applies to the information if a measurement is currently made or what data logger model is connected ("PCE-VDL 16I" or "PCE-VDL 24I").

## 5.5 Meaning of the individual icons in the toolbar of the PC software


Group "Connection"		
		Connect to the "PCE-VDL X"
		Disconnect from the "PCE-VDL X"
Group "Data Logger"		
		Start a measurement
		Stop a measurement
		Test sensors


		Information on a connected data logger
<b>Group „Series of Measurements“</b>		
		Load a series of measurements from cache
		Remove series of measurements from program memory
		Delete series of measurements permanently
<b>Group „Sensors“</b>		
		Temperature sensor
		Humidity sensor
		Light sensor
		Pressure sensor
		Acceleration sensor
<b>Group „Views“</b>		
		Tabular view
		Graphical view
		Graphical and tabular view
		Statistics

Group "Settings"		
	⚙️	Open settings dialog for static device data
	📊	Open settings dialog for dynamic device data
	🌐	Select one of the languages supported by the program
Group "Program"		
	ℹ️	Display an information dialog
	✖️	Exit the program

## 6 Operation

### 6.1 The first use of the software


Before the "PCE-VDL X" can work with the software, the assigned COM port must be set in the software once. It can be set via the "Settings" dialog .

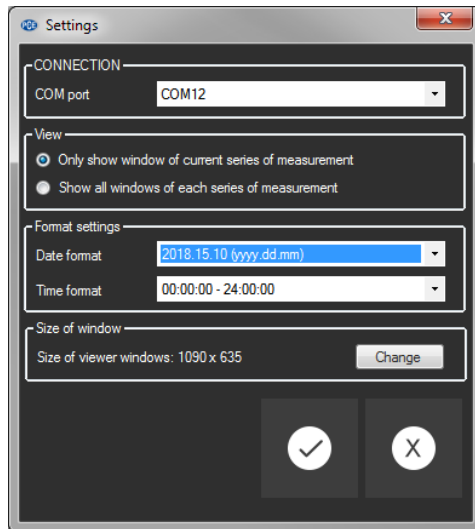

In addition to the connection data, further settings for the different views of series of measurements as well as for the date and time format can be made here.

"Only show windows of current series of measurements" hides views that do not belong to the currently selected series of measurements.

When this mode is active, the lower status bar of the main window will show the text "Single".

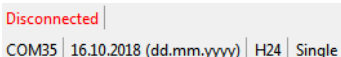

If you select "Show all windows of each series of measurements" instead, all views of all loaded series of measurements will be shown.

In this case, the lower status bar of the main window will show the text "Multiple".

Via the button "Change...", the standard size of the windows for all views can be set.


## 6.2 Connect to the "PCE-VDL X"


After the desired settings have been made, close the Settings window by clicking on the "Apply" button.


Turn on the data logger before you proceed.

Press the  key.



The LOG LED starts flashing approx. every 10 seconds.

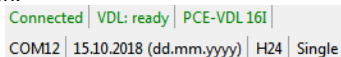Now click on the  icon in the toolbar of the main window, in the group „Connection“. If the connection could be successfully established, the status bar for dynamic data will show, for example, the following in green:



If the button changes to , this means that the connection is active.


## 6.3 Disconnect from the " PCE-VDL X"


By clicking on the  icon, an active connection to the "PCE-VDL X" can be terminated. The icon  indicates that the connection has been interrupted.


By clicking on the  icon, an active connection to the "PCE-VDL X" can be terminated.

## 6.4 Switch off the data logger

When the data logger is on, the LOG LED flashes.

Press the  key when the meter is on to stop the LOG LED from flashing and to switch off the data logger. In the display field of the status bar, you will see the following in green:

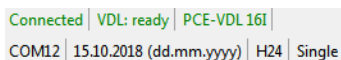


If the data logger is turned off manually, a new configuration via the  button in the group "Data Logger" is required, see chapter "Start a measurement".

## 6.5 Retrieve information on connected data logger

If the connection to the "PCE-VDL X" was successfully established, some important information on the data logger can be retrieved and displayed.


This is done by clicking on the icon  in the group "Data Logger".

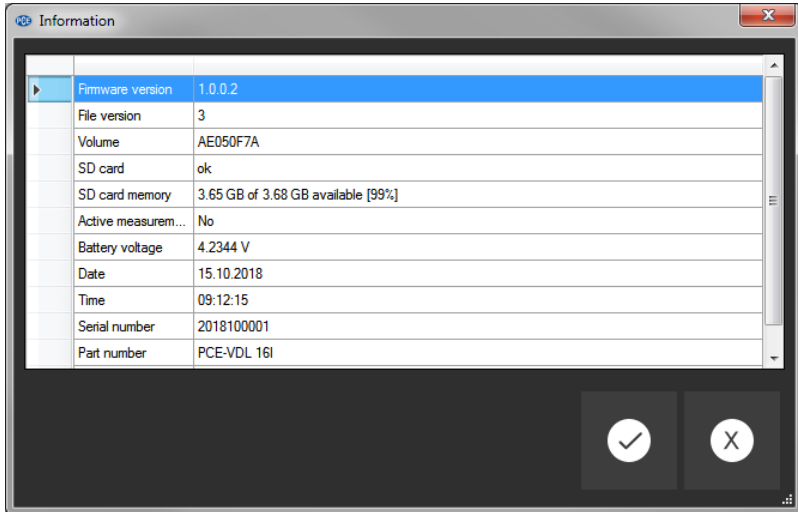


Along with the firmware and file versions, the following information will be displayed here:

- the volume name, the status and the capacity of the SD card
- the status if there is an active measurement
- the current battery voltage
- date and time (optional)
- serial and part number of the VDL X

## 6.6 Test the sensors

When a connection to the "PCE-VDL X" is active, a window with the current values of all available sensors can be displayed by clicking on the  icon in the group "Data Logger".


**Note:** The values displayed in that window are continuously queried. This means that the data are live data.

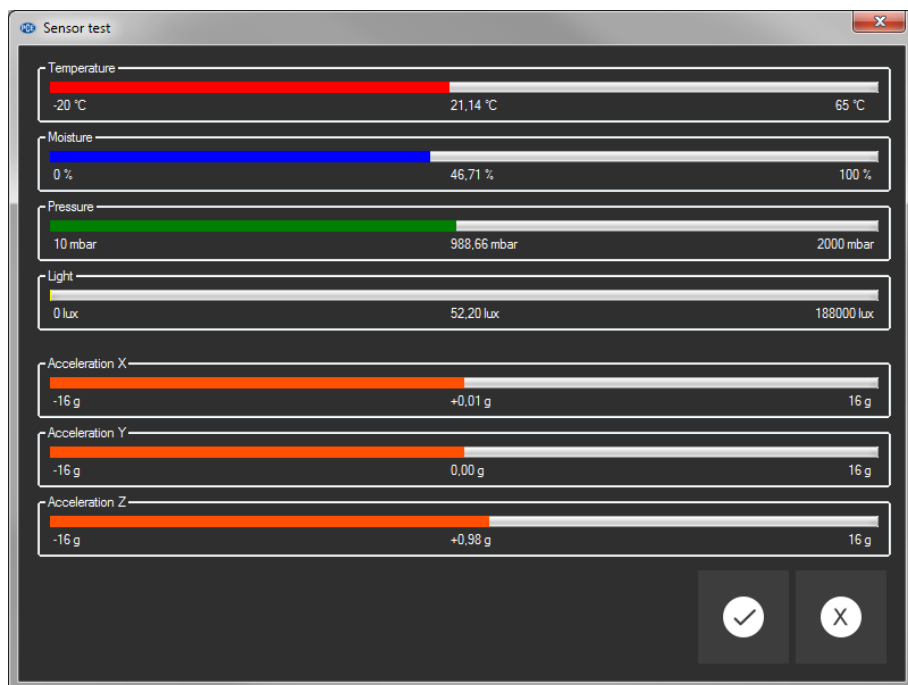



## 6.7 2-point calibration of the temperature and humidity sensors

The software allows calibration of the temperature sensor and of the humidity sensor.

By clicking on the icon  in the group „Settings“, you can open a dialog for calibration of these two sensors.



Calibration dialog

The procedure is as follows:

- Select sensor (temperature or humidity)
- Enter set point 1 and actual value 1 manually.
- Enter set point 2 and actual value 2 manually.
- Select second sensor (temperature or humidity)
- Enter set point 1 and actual value 1 manually.
- Enter set point 2 and actual value 2 manually.
- Confirm by clicking on "Apply".

When you click on the respective „Current“ button, the current sensor value will be entered in the field for the respective actual value.


As the calibration data can be saved and loaded, it is always possible to interrupt the procedure by saving the current data and loading them again later.

Closing the calibration dialog by clicking on the „Apply“ button and sending the calibration data to the data logger is only possible if both set points and actual values of both sensors have been assigned valid values.

For the set points and actual values, a certain range of values is available. More information can be found in the chart "Calibration data":

Sensor	Minimum difference between reference points	Maximum difference between set point and actual value
Temperature	20 °C	1° C
Humidity	20 % RH	5 % RH

## 6.8 Start a measurement

To prepare a new measurement for the "PCE-VDL X", click on the icon  in the group "Data Logger".

In the window that is now displayed, not only the involved sensors can be set but also the start and stop conditions.



In the „Sensors“ area, the available sensors of the data logger can be included in a measurement by ticking the box in front of the sensor name. At the same time, you can set if the LOG LED should flash during the measurement.

You can also set a sampling rate for each sensor.

For the temperature, humidity, pressure and light sensors, you can set a sampling rate between 1 and 1800 s (30 minutes).

The smaller the value entered, the more measurements are made.

For the three acceleration sensors, you can select a value between 1 and 800 / 1600 Hz (depending on the model).

The higher the value entered, the more measurements are made.

For the temperature, humidity, pressure and light sensors, you can also set alarm values.

To do so, a minimum and a maximum value is set as lower and upper threshold. If the measured values of at least one of these sensors is outside the specified range, the data logger LED will flash in red immediately.

You can set threshold values for the acceleration sensor.



Threshold values can be selected in order to have filtered acceleration values to be recorded under certain conditions and to reduce power consumption. Depending on the conditions selected, the device will enter a power saving state until an acceleration higher than the “activation value” is detected, then it will start recording the data on the SD card until the values measured are below the “deactivation value” during the “hysteresis time”.

You can also set alarm values for the temperature, humidity, pressure and light sensors.

You can set a minimum value as the lower limit and a maximum value as the upper limit. If the set activation value is reached, 32 readings before and 100 readings after reaching the activation value will be saved.

The red LED will go off as soon as all readings are back within the set range.

A measurement can be started in three different ways:

- Instant:

When the window for starting a measurement is closed by clicking on „Apply“, the measurement is started.

- By keystroke:

The measurement is started when the Start or Stop key of the data logger is pressed.

- By time:

You can set a date and time or a duration for starting a measurement.

**Note 1:**

By clicking on the „By time“ button, you can take over the current time of your PC as the time shown in that window.

**Note 2:**

The data logger synchronizes its internal clock with the PC time every time a new measurement is prepared.

A measurement can be stopped in two different ways:

- By keystroke:


The measurement is stopped when the Start or Stop key of the data logger is pressed.

- By time:

You can set a date and time or a duration for starting a measurement.

**Note:**

By clicking on the „By time“ button, you can take over the current time of your PC as the time shown in that window.

Of course, an ongoing measurement can always be terminated manually via the software, by clicking on the icon  in the group “Data Logger”.

### Selecting the duration of a measurement

If "By time" is selected for both start and stop, either a start and stop time or a start time and duration can be specified.

The stop time is changed automatically as soon as either the start time or the duration is changed. The resulting stop time is always calculated from the start time plus the duration.

## 6.9 Transfer and load series of measurements

The readings of an ongoing measurement are saved to a microSD card in the data logger.


### **Important:**

**A file can contain a maximum of 2,350,000 readings to be processed directly by the software.**

**This number is equivalent to a file size of approx. 20 MB.**

Files that contain more readings per sensor cannot be loaded directly.

There are two ways to transfer these files from the data logger to the PC:

- A click on the icon  in the group "Series of Measurements" opens a new window where the available files with measurement data are listed.

As the files with measurement data can easily become quite large, depending on the set sampling rate, these are saved to a buffer on the PC after they have been transferred from the data logger to the PC once so that they can be accessed much more quickly after this.

### **Note:**

The data logger works with a baud rate of max. 115200 baud.

The resulting data rate is fast enough for communication but rather unsuitable to transfer huge amounts of data as the file size is quite big.

Therefore, the window where the series of measurements are listed is bicoloured:

The entries written in black ("local file") are measurement series that are already saved in the fast cache of the PC.

The entries in red, bold letters, which appear with an estimated loading time, are only saved on the SD card of the data logger so far.

There is also a much quicker way to transfer series of measurements to the software. You only need to remove the SD card from the data logger and insert it into a suitable USB adaptor (external USB drive).

This drive is visible in the Windows Explorer and its files can be imported into the software by drag and drop, either individually or in groups.

After doing this, all series of measurements are available from the fast cache of the PC.

- 1) Remove the SD card from the datalogger and connect it via adapter as an external drive to the PC.
- 2) Open MS Windows Explorer and then open the external drive with the SD card.
- 3) Now open the folder by double-clicking on it.
- 4) Click on one of the files and hold the left mouse button.
- 5) "Drag" the file into the main window of the PCE-VDL software, then "drop" it to load the file.


**Notes:**

The name of the file must be in the format "YYYY-MM-DD\_hh-mm-ss\_log.bin" – no other file formats can be imported.

After the import, the file can be loaded as usual via the "Load series of measurements" button in the toolbar.

The import is not made synchronously via the main program of the PCE-VDL software. Therefore, there will be no feedback when the import is finished.

When you open a series of measurements, you can assign an individual name to it.

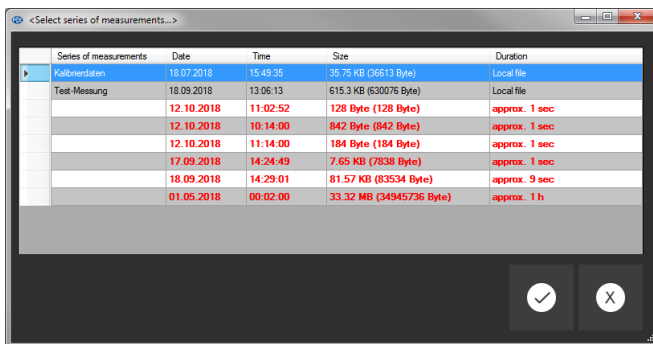


Series of measurements	Date	Time	Size	Duration
Kalibrierdaten	18.07.2018	15:49:35	35.75 KB (36613 Byte)	Local file
Test-Messung	18.09.2018	13:06:13	615.3 KB (630076 Byte)	Local file
	12.10.2018	11:02:52	128 Byte (128 Byte)	approx. 1 sec
	12.10.2018	10:14:00	842 Byte (842 Byte)	approx. 1 sec
	12.10.2018	11:14:00	184 Byte (184 Byte)	approx. 1 sec
	17.09.2018	14:24:49	7.65 KB (7838 Byte)	approx. 1 sec
	18.09.2018	14:29:01	81.57 KB (83534 Byte)	approx. 9 sec
	01.05.2018	00:02:00	33.32 MB (34945736 Byte)	approx. 1 h

List of measurement series


## 6.10 Delete series of measurements

A series of measurements saved to the software memory can be removed from the memory in two different ways:

- Select a series of measurements from the list and press the „Del“ key on your keyboard or

- Select a series of measurements from the list and click on the icon  in the group "Series of Measurements".

A series of measurements deleted this way can be re-loaded from the quick memory at any time.



However, if you want to delete a series of measurements irrevocably, you must click on the icon  in the group "Series of Measurements".

A window with an overview of all measurement series from the PC's quick access or which are only saved on the SD card of a connected data logger is shown first (similar to loading series of measurements).

Now you can select one or more series of measurements you wish to delete.

A confirmation prompt will then appear, asking you to confirm if you really wish to delete these series of measurements.



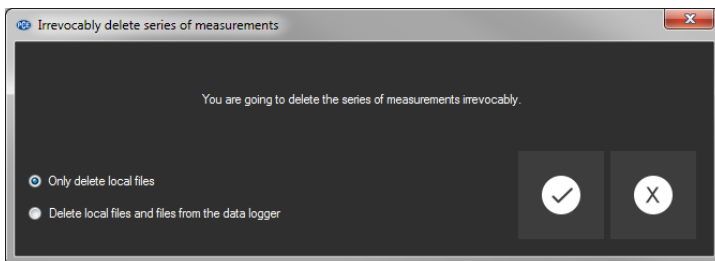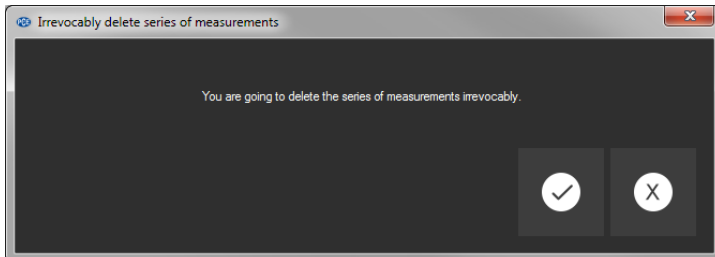


Depending on the location of the measurement series to be deleted, they are either deleted from the PC's quick access only or from the SD card of the data logger.



**Note:** Please bear in mind that this type of deletion is permanent!

## 6.11 Evaluate series of measurements

The software of the data logger offers various types of views to visualize the sensor data of the series of measurements.

 
When at least one series of measurements has been loaded and selected, you can click on one of these icons:      to select one or several sensors.

After selecting the sensors, you can select the view. The corresponding icons can be found in the group „Views“.


As soon as at least one sensor has been selected, you can open a certain view in a new window by clicking on one of these sensors:




All windows that belong to a series of measurements are listed in the left-hand part of the main window, below the corresponding series of measurements.



Example: four views that belong to one series of measurements


In the "settings dialog" which can be opened with the icon  from the group "Settings", you have two options regarding the view:

 - "Only show windows of the current series of measurements" ("Single" in the status bar)



or

 - "Show all windows of all series of measurements" ("Multiple" in the status bar)



If you choose to only show the windows of the current series of measurements, all views will be hidden when a different series of measurements is selected, except for that of the current series of measurements.


This (standard) setting makes sense if you wish to have several series of measurements opened in the software but only want to view one of them.

The other option is to show all views of all opened series of measurements.

This setting makes sense if you only have very few series of measurements opened at the same time and want to compare them.



### 6.11.1 Tabular view

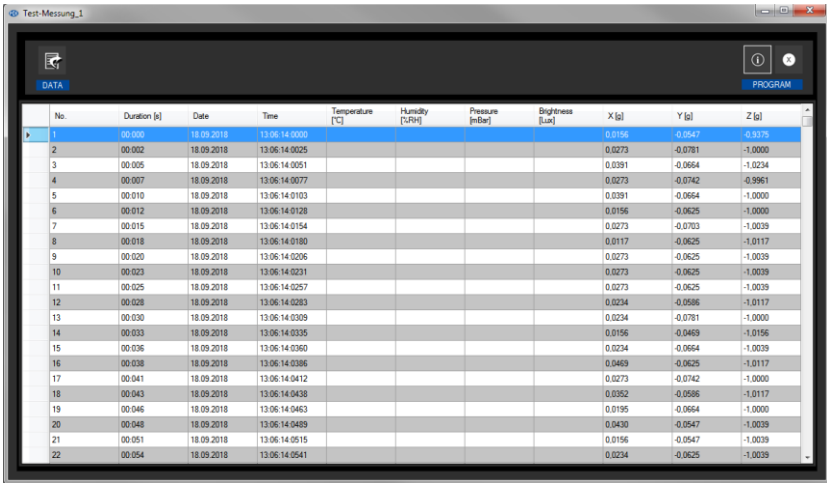


No.	Duration [s]	Date	Time	Temperature [°C]	Humidity [%RH]	Pressure [mBar]	Brightness [Lux]	X [g]	Y [g]	Z [g]
1	00.000	18.09.2018	13:06:14.0000					0.0156	-0.0547	-0.9375
2	00.002	18.09.2018	13:06:14.0025				0.0273	-0.0781	-1.0000	
3	00.005	18.09.2018	13:06:14.0051				0.0391	-0.0664	-1.0234	
4	00.007	18.09.2018	13:06:14.0077				0.0273	-0.0742	-0.9961	
5	00.010	18.09.2018	13:06:14.0103				0.0391	-0.0664	-1.0000	
6	00.012	18.09.2018	13:06:14.0128				0.0156	-0.0625	-1.0000	
7	00.015	18.09.2018	13:06:14.0154				0.0273	-0.0703	-1.0039	
8	00.018	18.09.2018	13:06:14.0180				0.0117	-0.0625	-1.0117	
9	00.020	18.09.2018	13:06:14.0206				0.0273	-0.0625	-1.0039	
10	00.023	18.09.2018	13:06:14.0231				0.0273	-0.0625	-1.0039	
11	00.025	18.09.2018	13:06:14.0257				0.0273	-0.0625	-1.0039	
12	00.028	18.09.2018	13:06:14.0283				0.0234	-0.0596	-1.0117	
13	00.030	18.09.2018	13:06:14.0309				0.0234	-0.0781	-1.0000	
14	00.033	18.09.2018	13:06:14.0335				0.0156	-0.0469	-1.0156	
15	00.036	18.09.2018	13:06:14.0360				0.0234	-0.0664	-1.0039	
16	00.038	18.09.2018	13:06:14.0386				0.0469	-0.0625	-1.0117	
17	00.041	18.09.2018	13:06:14.0412				0.0273	-0.0742	-1.0000	
18	00.043	18.09.2018	13:06:14.0438				0.0352	-0.0596	-1.0117	
19	00.046	18.09.2018	13:06:14.0463				0.0195	-0.0664	-1.0000	
20	00.048	18.09.2018	13:06:14.0489				0.0430	-0.0547	-1.0039	
21	00.051	18.09.2018	13:06:14.0515				0.0156	-0.0547	-1.0039	
22	00.054	18.09.2018	13:06:14.0541				0.0234	-0.0625	-1.0039	


The tabular view gives a numerical overview of a series of measurements. The sensors you have selected previously will be shown in columns next to each other.

The first four columns show the chronological sequence. The chart can be sorted by any of its columns, by clicking on the column heading.

If one or more lines are highlighted, you can copy their content into the clipboard with the shortcut "CTRL + C" and remove it from the clipboard and insert it with the shortcut "CTRL + V".


#### Data export

Via the button  "Data Export", either a previously made selection of lines or the complete content of the chart can be exported in CSV format.

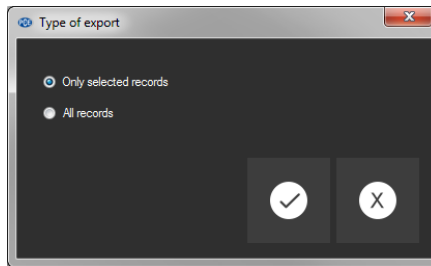

Selection: Only selected or all records?

## 6.11.2 Statistics

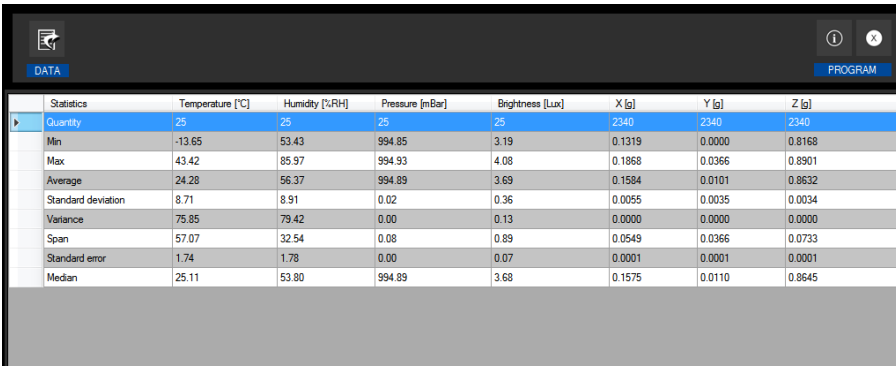

Statistics	Temperature [°C]	Humidity [%RH]	Pressure [mBar]	Brightness [Lux]	X [g]	Y [g]	Z [g]
Quantity	25	25	25	25	2340	2340	2340
Min	-13.65	53.43	994.85	3.19	0.1319	0.0000	0.8168
Max	43.42	85.97	994.93	4.08	0.1868	0.0366	0.8901
Average	24.28	56.37	994.89	3.69	0.1584	0.0101	0.8632
Standard deviation	8.71	8.91	0.02	0.36	0.0055	0.0035	0.0034
Variance	75.85	79.42	0.00	0.13	0.0000	0.0000	0.0000
Span	57.07	32.54	0.08	0.89	0.0549	0.0366	0.0733
Standard error	1.74	1.78	0.00	0.07	0.0001	0.0001	0.0001
Median	25.11	53.80	994.89	3.68	0.1575	0.0110	0.8645


This view shows statistical data about a series of measurements. The previously selected sensors are shown in columns next to each other again.


The following information can be shown here:

Quantity of measuring points, minimum and maximum, average, standard deviation, variance, span, standard error and (optionally) the median.

If one or more lines are highlighted, you can copy their content into the clipboard with the shortcut "CTRL + C" and remove it with the shortcut "CTRL + V".


### Data export

Via the button  "Data Export", either a previously made selection of lines or the complete content of the chart can be exported in CSV format.

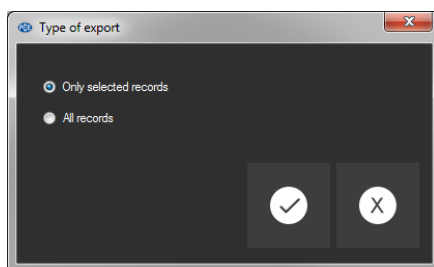

Selection: Only selected or all records?

### 6.11.3 Graphical view

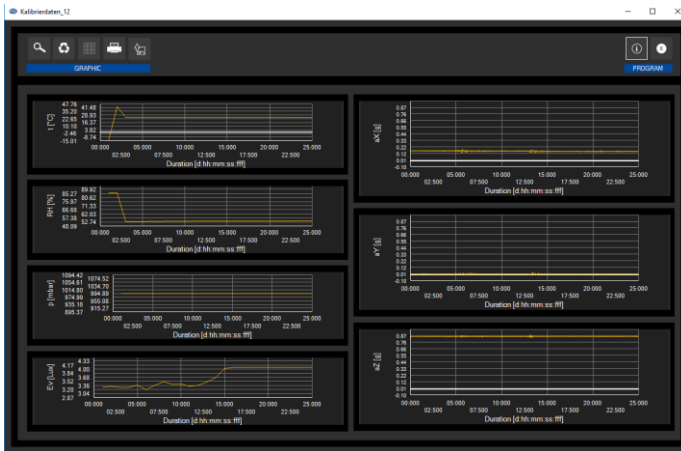


English

This view shows the values of the previously selected sensors in a graphic. The reading of the sensor with its specific unit can be found on the y axis and the chronological sequence (duration) can be found on the x axis.



Zoom a graphic area or move the zoomed graphic

A freely selectable part of the displayed graphic can be enlarged. To be able to do so, the respective icon in the toolbar ("Enlarge the graphic area ("Zooming") or move the enlarged graphics) must be a magnifying glass. Then, a rectangle can be drawn over a part of the graphics by holding the mouse button down. When the mouse is released, the selected area appears as a new graphic.

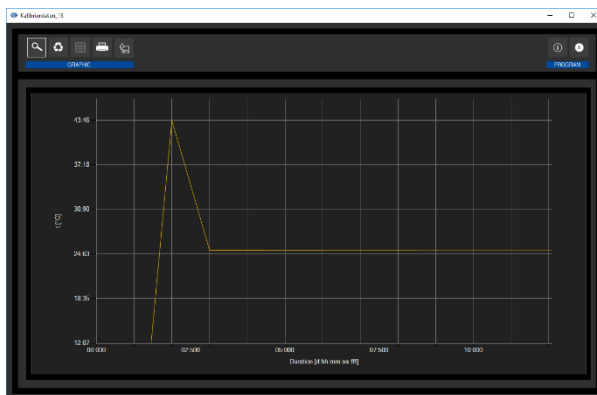


"Zooming" the graphic

As soon as at least one enlargement has been made, it is possible to switch from enlargement mode to shift mode by clicking the icon ("Enlarge the graphics area ("Zooming") or move the enlarged graphics) with the magnifying glass icon.

This mode is represented by the hand icon.

If the mouse is now placed over the graphics area and then the left mouse button is pressed, the depicted section can be moved by holding the mouse button down.

Another click on the hand icon changes back to the enlargement mode, which is recognizable by the magnifying glass icon.

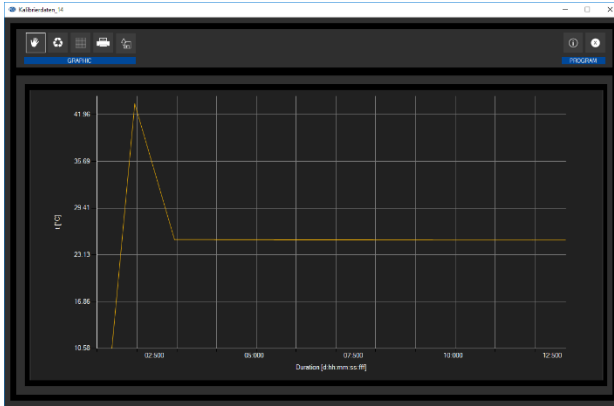

Shifting the "zoomed" graphic



Restore original graphic




Restored (original) graphic

The original graphic can be restored at any time by clicking on the corresponding icon ("Restore original graphic") next to the magnifying glass or hand.




## Change background and representation of graphic

The background of the graphics and its representation can be changed via the icon (“Change background and representation of graphic”) to the right. A click on the icon works like a switch: A single click makes the division of the background finer and adds some more dots to the graphics. A further click on the icon changes back to standard view.

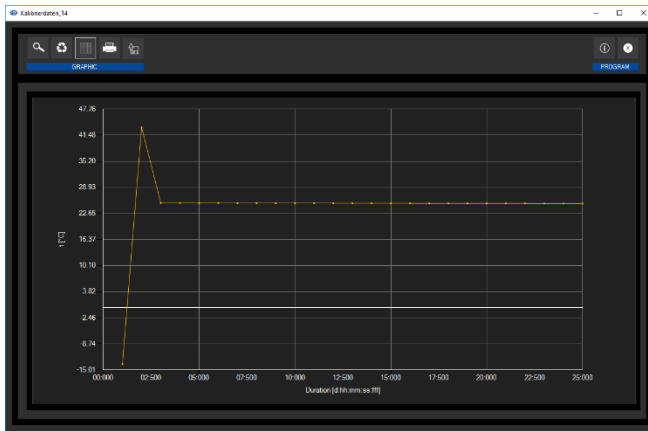

Finer resolution and shown dots

As long as the individual dots are shown, placing the mouse cursor on a dot within the displayed line will open a small information window with the data (time and unit) of the currently selected reading.

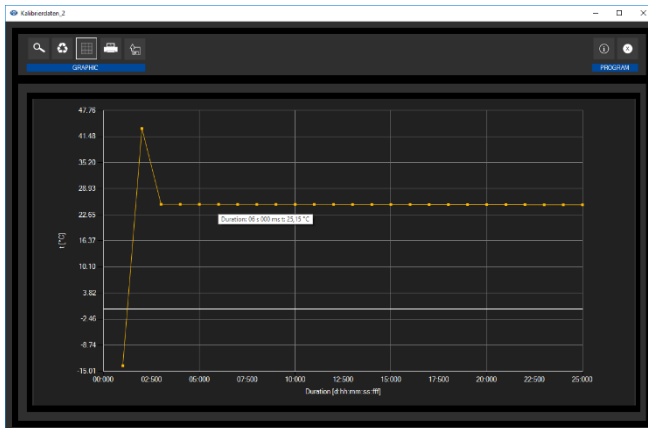

Information on a selected dot



Print currently viewed graphic

The currently displayed graphics can be printed.

You can open the "Print" dialog by clicking on the corresponding icon ("Print currently viewed graphic").




Save currently viewed graphic

The currently displayed graphics can be saved.

You can select the location for saving the graphics by clicking on the corresponding icon ("Save currently viewed graphic").

#### 6.11.4 Mixed view (graphical plus tabular)

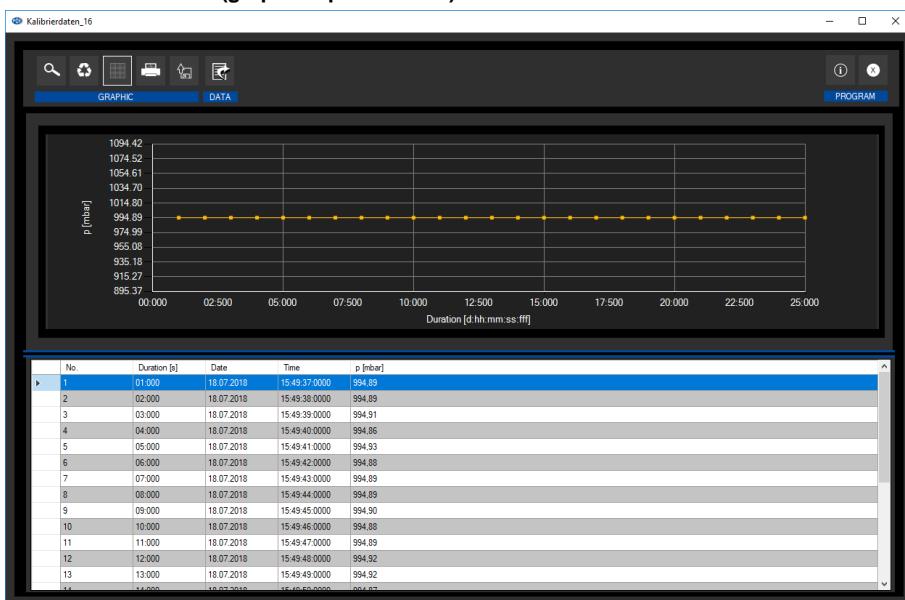


This view consists of the graphical view together with the tabular view.

The correlation between the two views is the advantage of the mixed view.

When you double-click on one of the dots in the graphical view, the same entry will automatically be selected in the tabular view.

## 7 Possible error messages

Source	Code	Text
SD card	65	Read or write error
SD card	66	File cannot be opened
SD card	67	Folder on the SD card is unreadable
SD card	68	A file could not be deleted
SD card	69	No SD card found

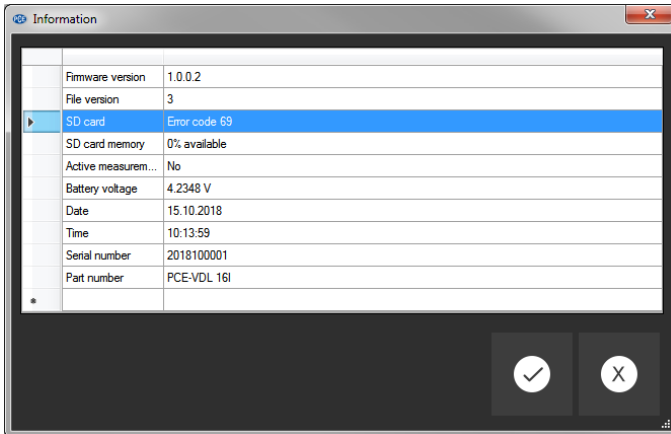

Example: "No SD card found"

## 8 Contact

If you have any questions, suggestions or technical problems, please do not hesitate to contact us. You will find the relevant contact information at the end of this user manual.

## 9 Disposal

For the disposal of batteries in the EU, the 2006/66/EC directive of the European Parliament applies. Due to the contained pollutants, batteries must not be disposed of as household waste. They must be given to collection points designed for that purpose.

In order to comply with the EU directive 2012/19/EU we take our devices back. We either re-use them or give them to a recycling company which disposes of the devices in line with law.

For countries outside the EU, batteries and devices should be disposed of in accordance with your local waste regulations.

If you have any questions, please contact PCE Instruments.





## PCE Instruments contact information

### Germany

PCE Deutschland GmbH  
Im Langel 26  
D-59872 Meschede  
Deutschland  
Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0  
Fax: +49 (0) 2903 976 99 29  
info@pce-instruments.com  
www.pce-instruments.com/deutsch

### United Kingdom

PCE Instruments UK Ltd  
Trafford House  
Chester Rd, Old Trafford  
Manchester M32 0RS  
United Kingdom  
Tel: +44 (0) 161 464902 0  
Fax: +44 (0) 161 464902 9  
info@pce-instruments.co.uk  
www.pce-instruments.com/english

### The Netherlands

PCE Brookhuis B.V.  
Institutenweg 15  
7521 PH Enschede  
Nederland  
Telefoon: +31 (0)53 737 01 92  
info@pcebenelux.nl  
www.pce-instruments.com/dutch

### France

PCE Instruments France EURL  
23, rue de Strasbourg  
67250 Soultz-Sous-Forêts  
France  
Téléphone: +33 (0) 972 3537 17  
Numéro de fax: +33 (0) 972 3537 18  
info@pce-france.fr  
www.pce-instruments.com/french

### Italy

PCE Italia s.r.l.  
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6  
55010 Loc. Gragnano  
Capannori (Lucca)  
Italia  
Telefono: +39 0583 975 114  
Fax: +39 0583 974 824  
info@pce-italia.it  
www.pce-instruments.com/italiano

### United States of America

PCE Americas Inc.  
1201 Jupiter Park Drive, Suite 8  
Jupiter / Palm Beach  
33458 FL  
USA  
Tel: +1 (561) 320-9162  
Fax: +1 (561) 320-9176  
info@pce-americas.com  
www.pce-instruments.com/us

### Spain

PCE Ibérica S.L.  
Calle Mula, 8  
02500 Tobarra (Albacete)  
España  
Tel. : +34 967 543 548  
Fax: +34 967 543 542  
info@pce-iberica.es  
www.pce-instruments.com/espanol

### Turkey

PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah.  
Pehlivan Sok. No.6/C  
34303 Küçükçekmece - İstanbul  
Türkiye  
Tel: 0212 471 11 47  
Faks: 0212 705 53 93  
info@pce- cihazlari.com.tr  
www.pce-instruments.com/turkish

### Denmark

PCE Instruments Denmark ApS  
Birk Centerpark 40  
7400 Herning  
Denmark  
Tel.: +45 70 30 53 08  
kontakt@pce-instruments.com  
www.pce-instruments.com/dansk

User manuals in various languages (français, italiano, español, português, nederlands, türk, polski, русский, 中文) can be found by using our product search on: [www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

Specifications are subject to change without notice.

