



Deutsch

English

# Bedienungsanleitung User Manual

PCE-CT 100 Schichtdickenmessgerät / Coating Thickness Gauge



User manuals in various languages (français, italiano, español, português, nederlands, türk, polski, русский, 中文) can be downloaded here:

[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

Letzte Änderung / last change: 28 September 2020  
V 1.3



# Deutsch

## Inhaltsverzeichnis

|          |                                                                                |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Sicherheitsinformationen</b>                                                | <b>1</b>  |
| <b>2</b> | <b>Spezifikationen</b>                                                         | <b>2</b>  |
| 2.1      | Technische Spezifikationen                                                     | 2         |
| 2.2      | Lieferumfang                                                                   | 2         |
| 2.3      | Zubehör                                                                        | 3         |
| <b>3</b> | <b>Systembeschreibung</b>                                                      | <b>5</b>  |
| 3.1      | Gerät                                                                          | 5         |
| 3.2      | Display                                                                        | 6         |
| 3.3      | Funktionstasten                                                                | 6         |
| <b>4</b> | <b>Vorbereitung</b>                                                            | <b>7</b>  |
| 4.1      | Stromversorgung                                                                | 7         |
| 4.2      | Inbetriebnahme                                                                 | 7         |
| 4.3      | Menüstruktur                                                                   | 7         |
| <b>5</b> | <b>Betrieb</b>                                                                 | <b>8</b>  |
| 5.1      | Messen                                                                         | 8         |
| 5.2      | Sondenwechsel                                                                  | 8         |
| <b>6</b> | <b>Kalibrierung (1. Menüpunkt)</b>                                             | <b>8</b>  |
| 6.1      | Aktivieren der Werkskalibrierung                                               | 9         |
| 6.2      | Einpunkt-Kalibrierung (Null-Einstellung, Nullung)                              | 9         |
| 6.3      | Zweipunkt-Kalibrierung (Ein-Folien-Kalibrierung)                               | 10        |
| 6.4      | Zwei-Folienkalibrierung u. a. für raue Oberflächen                             | 10        |
| 6.5      | Cal-Through-Coat Kalibrierung (Kalibrieren auf einem beschichteten Gegenstand) | 11        |
| 6.6      | Löschen der Kalibrierung                                                       | 12        |
| <b>7</b> | <b>Statistik (2. Menüpunkt)</b>                                                | <b>12</b> |
| 7.1      | Übertragung nur der Statistikwerte                                             | 13        |
| 7.2      | Übertragung der Messwerte und der Statistikwerte                               | 13        |
| 7.3      | Anzeige der Statistikwerte im Display                                          | 14        |
| 7.4      | Anzeige der gespeicherten Messwerte im Display                                 | 14        |
| 7.5      | Löschen der Messwerte und Statistikwerte                                       | 14        |
| 7.6      | Schnell-Löschung der Messwerte und der Statistik                               | 15        |
| 7.7      | Einzelwert-/Blockwert-Statistik                                                | 15        |

|           |                                                                                                   |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7.8       | Trend-Anzeige .....                                                                               | 16        |
| 7.9       | Histogramm-Anzeige .....                                                                          | 16        |
| <b>8</b>  | <b>Messmodus (3. Menüpunkt).....</b>                                                              | <b>16</b> |
| 8.1       | Einstellen der Messverfahren: Automatische FN-Erkennung, Ferrous-Modus und Non-Ferrous-Modus..... | 16        |
| 8.2       | Grenzwerte .....                                                                                  | 17        |
| 8.3       | Kontinuierlicher Modus .....                                                                      | 18        |
| 8.4       | Null-Offset-Modus.....                                                                            | 19        |
| <b>9</b>  | <b>Datenspeicher (4. Menüpunkt).....</b>                                                          | <b>20</b> |
| 9.1       | Datei neu .....                                                                                   | 21        |
| 9.2       | Öffnen einer Datei.....                                                                           | 22        |
| 9.3       | Schließen einer Datei.....                                                                        | 22        |
| 9.4       | Ändern des Dateinamens .....                                                                      | 22        |
| 9.5       | Löschen von Dateien .....                                                                         | 23        |
| <b>10</b> | <b>Übertragen der Daten zum PC (5. Menüpunkt) .....</b>                                           | <b>24</b> |
| 10.1      | Übertragen der aktuellen Datei zum PC.....                                                        | 24        |
| 10.2      | Auswählen und Übertragen einer gespeicherten Datei.....                                           | 24        |
| 10.3      | Übertragen aller gespeicherten Dateien zum PC .....                                               | 24        |
| 10.4      | Einstellen des Übertragungsinhalts (Statistikwerte und/oder Messwerte) .....                      | 25        |
| <b>11</b> | <b>Optionen (6. Menüpunkt).....</b>                                                               | <b>25</b> |
| 11.1      | Auswählen der Ausschaltmodi .....                                                                 | 25        |
| 11.2      | Signalton Ein / Aus .....                                                                         | 25        |
| 11.3      | Maßeinheit $\mu\text{m}$ / mils.....                                                              | 26        |
| 11.4      | Begrüßungsgrafik Ein / Aus .....                                                                  | 26        |
| 11.5      | Spannungsversorgung.....                                                                          | 26        |
| 11.6      | Einstellen von Datum und Uhrzeit .....                                                            | 27        |
| 11.7      | Auswählen der Sprache.....                                                                        | 27        |
| <b>12</b> | <b>Total-Rückstellung auf die Grundeinstellung (Total Reset) .....</b>                            | <b>27</b> |
| <b>13</b> | <b>Standardeinstellungen .....</b>                                                                | <b>28</b> |
| <b>14</b> | <b>Anzeige Firmware-Version / Seriennummern (Gerät / Sonde) .....</b>                             | <b>29</b> |
| <b>15</b> | <b>Fehlersuche/-behebung .....</b>                                                                | <b>29</b> |
| <b>16</b> | <b>Garantie.....</b>                                                                              | <b>30</b> |
| <b>17</b> | <b>Entsorgung .....</b>                                                                           | <b>30</b> |



## English Contents

|          |                                                               |           |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Safety notes</b>                                           | <b>31</b> |
| <b>2</b> | <b>Specifications</b>                                         | <b>32</b> |
| 2.1      | Technical specifications                                      | 32        |
| 2.2      | Delivery contents                                             | 32        |
| 2.3      | Optional accessories                                          | 33        |
| <b>3</b> | <b>System description</b>                                     | <b>35</b> |
| 3.1      | Device                                                        | 35        |
| 3.2      | Display                                                       | 36        |
| 3.3      | Function keys                                                 | 36        |
| <b>4</b> | <b>Getting started</b>                                        | <b>37</b> |
| 4.1      | Power supply                                                  | 37        |
| 4.2      | Start-up                                                      | 37        |
| 4.3      | Menu structure                                                | 37        |
| <b>5</b> | <b>Operation</b>                                              | <b>38</b> |
| 5.1      | Measurement                                                   | 38        |
| 5.2      | Changing the probe                                            | 38        |
| <b>6</b> | <b>Calibration (1<sup>st</sup> menu item)</b>                 | <b>38</b> |
| 6.1      | Activating the works calibration                              | 39        |
| 6.2      | Zero setting (1-point calibration)                            | 39        |
| 6.3      | One-foil calibration (2-point calibration)                    | 40        |
| 6.4      | Two-foil calibration, e. g. for rough surfaces                | 40        |
| 6.5      | Cal-Through-Coat calibration (calibration on a coated sample) | 41        |
| 6.6      | Deleting a calibration                                        | 41        |
| <b>7</b> | <b>Statistics (2<sup>nd</sup> menu item)</b>                  | <b>41</b> |
| 7.1      | Transfer of statistical values only                           | 42        |
| 7.2      | Transfer of readings and statistics                           | 43        |
| 7.3      | Indication of statistics on the display                       | 43        |
| 7.4      | Indication of saved readings on the display                   | 43        |
| 7.5      | Deleting readings and statistics                              | 44        |
| 7.6      | Quick deletion of readings and statistics                     | 44        |
| 7.7      | Single value/block value statistics                           | 44        |

|           |                                                                                     |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7.8       | Trend display .....                                                                 | 45        |
| 7.9       | Histogram display .....                                                             | 45        |
| <b>8</b>  | <b>Measuring mode (3<sup>rd</sup> menu item).....</b>                               | <b>45</b> |
| 8.1       | Set measurement methods: Auto FN identification, Ferrous and Non-Ferrous mode ..... | 46        |
| 8.2       | Limit values.....                                                                   | 46        |
| 8.3       | Continuous mode (scan mode) .....                                                   | 47        |
| 8.4       | Zero offset mode.....                                                               | 48        |
| <b>9</b>  | <b>Data memory (4<sup>th</sup> menu item).....</b>                                  | <b>49</b> |
| 9.1       | New file.....                                                                       | 49        |
| 9.2       | Opening a file .....                                                                | 50        |
| 9.3       | Closing a file .....                                                                | 51        |
| 9.4       | Changing a file name.....                                                           | 51        |
| 9.5       | Deleting files.....                                                                 | 51        |
| <b>10</b> | <b>File transfer to PC (5<sup>th</sup> menu item) .....</b>                         | <b>52</b> |
| 10.1      | Transferring the current file to the PC .....                                       | 52        |
| 10.2      | Selecting and transferring a saved file .....                                       | 53        |
| 10.3      | Transferring all saved files to the PC .....                                        | 53        |
| 10.4      | Setting the content to be transferred (statistics and/or readings) .....            | 53        |
| <b>11</b> | <b>Options (6<sup>th</sup> menu item).....</b>                                      | <b>53</b> |
| 11.1      | Selecting the switch-off modes .....                                                | 54        |
| 11.2      | Beeper on/off .....                                                                 | 54        |
| 11.3      | Unit of measurement $\mu\text{m}/\text{mils}$ .....                                 | 54        |
| 11.4      | Welcome screen on/off .....                                                         | 54        |
| 11.5      | Power supply .....                                                                  | 55        |
| 11.6      | Setting date and time.....                                                          | 55        |
| 11.7      | Selecting the language .....                                                        | 55        |
| <b>12</b> | <b>Total reset to factory settings.....</b>                                         | <b>56</b> |
| <b>13</b> | <b>Default settings .....</b>                                                       | <b>57</b> |
| <b>14</b> | <b>Display of firmware version no. and serial numbers (gauge / probe)</b>           | <b>58</b> |
| <b>15</b> | <b>Troubleshooting.....</b>                                                         | <b>58</b> |
| <b>16</b> | <b>Warranty.....</b>                                                                | <b>58</b> |
| <b>17</b> | <b>Disposal .....</b>                                                               | <b>59</b> |



## 1 Sicherheitsinformationen

Bitte lesen Sie dieses Benutzer-Handbuch sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen. Die Benutzung des Gerätes darf nur durch sorgfältig geschultes Personal erfolgen. Schäden, die durch Nichtbeachtung der Hinweise in der Bedienungsanleitung entstehen, entbehren jeder Haftung.

- Dieses Messgerät darf nur in der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Art und Weise verwendet werden. Wird das Messgerät anderweitig eingesetzt, kann es zu gefährlichen Situationen kommen.
- Verwenden Sie das Messgerät nur, wenn die Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchte, ...) innerhalb der in den Spezifikationen angegebenen Grenzwerte liegen. Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, extremer Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- Setzen Sie das Gerät keinen Stößen oder starken Vibrationen aus.
- Das Öffnen des Gerätegehäuses darf nur von Fachpersonal der PCE Deutschland GmbH vorgenommen werden.
- Benutzen Sie das Messgerät nie mit nassen Händen.
- Es dürfen keine technischen Veränderungen am Gerät vorgenommen werden.
- Das Gerät sollte nur mit einem Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel.
- Das Gerät darf nur mit dem von der PCE Deutschland GmbH angebotenen Zubehör oder gleichwertigem Ersatz verwendet werden.
- Überprüfen Sie das Gehäuse des Messgerätes vor jedem Einsatz auf sichtbare Beschädigungen. Sollte eine sichtbare Beschädigung auftreten, darf das Gerät nicht eingesetzt werden.
- Das Messgerät darf nicht in einer explosionsfähigen Atmosphäre eingesetzt werden.
- Der in den Spezifikationen angegebene Messbereich darf unter keinen Umständen überschritten werden.
- Das Sondenkabel sollte nicht geknickt oder zu eng aufgewickelt werden, da dies zu Kabelbrüchen führen kann.
- Vor längerem Nichtgebrauch sollten die Batterien aus dem Gerät genommen werden.
- Wenn die Sicherheitshinweise nicht beachtet werden, kann es zur Beschädigung des Gerätes und zu Verletzungen des Bedieners kommen.

Für Druckfehler und inhaltliche Irrtümer in dieser Anleitung übernehmen wir keine Haftung.

Wir weisen ausdrücklich auf unsere allgemeinen Gewährleistungsbedingungen hin, die Sie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden.

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die PCE Deutschland GmbH. Die Kontaktdaten finden Sie am Ende dieser Anleitung.

## 2 Spezifikationen

Das Gerät entspricht den Normen für die Schichtdickenmessung:

Magnetisches Verfahren: DIN EN ISO 2808  
DIN EN ISO 2178  
ASTM B499  
ISO 19840  
Wirbelstrom-Verfahren: DIN EN ISO 2808  
DIN EN ISO 2360  
ASTM D7091

### 2.1 Technische Spezifikationen

|                          |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auflösung                | 0,1 µm oder <0,2 % vom Messwert<br>(bei Sonden mit Messbereich bis 1,5 mm)<br>1 µm oder <0,2 % vom Messwert<br>(bei Sonden mit Messbereich über 1,5 mm)            |
| Display                  | hochauflösendes Farbgrafikdisplay, hintergrundbeleuchtet                                                                                                           |
| Bedienerführung          | menügesteuert im Display in deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, türkisch, tschechisch, chinesisch;                                              |
| Speicher                 | Direkt-Modus: max. je 1000 Messwerte im F– und im N–Modus<br>Datei-Speicher: max. 100.000 Messwerte                                                                |
| Kalibrierung             | Werkskalibrierung<br>Nullen (Einpunkt-Kalibrierung)<br>Ein-Folienkalibrierung (Zweipunkt-Kalibrierung)<br>Zwei-Folienkalibrierung<br>Cal-Through-Coat Kalibrierung |
| Null-Offset              | Addition eines konstanten Wertes zum Messwert                                                                                                                      |
| Statistik-Parameter      | N, $\bar{x}$ , $\sigma$ , Max, Min, Cp, Cpk, Kvar                                                                                                                  |
| Online-Statistik-Anzeige | N, $\bar{x}$ , $\sigma$ , Max, Min                                                                                                                                 |
| Grenzwerte               | einstellbar mit optischem und akustischem Signal                                                                                                                   |
| Schnittstelle            | USB 2.0, Bluetooth 4.0                                                                                                                                             |
| Umgebungstemperatur      | 0 ... 50 °C                                                                                                                                                        |
| Stromversorgung          | 3 x Mignon (AA) 1,5 V                                                                                                                                              |
| Abmessungen              | 163 mm x 82 mm x 40 mm (H x B x T)                                                                                                                                 |
| Gewicht                  | ca.290 g (inkl. Batterien)                                                                                                                                         |
| Schutzart                | IP 52 (Schutz gegen Staub und Tropfwasser)                                                                                                                         |

### 2.2 Lieferumfang

1 x PCE-CT 100 Schichtdickenmessgerät  
3 x Batterien AAA  
1 x USB-Kabel  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Datenübertragungssoftware  
1 x Kunststoffkoffer

**Die Sonden sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden!**



## 2.3 Zubehör

Im Folgenden werden die Sonden für das PCE-CT 100 kurz vorgestellt.

| Sonde                | Messbereich                       | Anwendung                                                                                                | <b>Messunsicherheit</b><br>(bezogen auf PCE-Standards)<br><sup>1</sup> Werkskalibrierung<br><sup>2</sup> Nullung<br><sup>3</sup> Folienkalibrierung                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PCE-CT 100 FN1.5     | 0 ... 1500 µm                     | Kombisonde für Messungen auf Eisen/Stahl <u>und</u> NE-Metallen                                          | <sup>1</sup> $\pm 3 \mu\text{m}$ oder 3 % vom Messwert; der größere Wert gilt<br><sup>2</sup> $\pm(1 \mu\text{m} + 2 \text{ % vom Messwert})$<br><sup>3</sup> $\pm(1 \mu\text{m} + 1 \text{ % vom Messwert})$           |
| PCE-CT 100 F1.5      | 0 ... 1500 µm                     | für Messungen auf Eisen/Stahl                                                                            | wie FN1.5                                                                                                                                                                                                               |
| PCE-CT 100 N1.5      | 0 ... 1500 µm                     | für Messungen auf NE-Metallen                                                                            | wie FN1.5                                                                                                                                                                                                               |
| PCE-CT 100 FN1.5/90° | 0 ... 1500 µm                     | Winkel-Kombisonde für Messungen auf Eisen/Stahl <u>und</u> NE-Metallen in Bohrungen und Nuten            | wie FN1.5                                                                                                                                                                                                               |
| PCE-CT 100 FN1.5R    | 0 ... 1500 µm                     | abgewinkelte Kombisonde für Messungen auf Eisen/Stahl und NE-Metallen                                    | wie FN1.5                                                                                                                                                                                                               |
| PCE-CT 100 F1.5R     | 0 ... 1500 µm                     | abgewinkelte Sonde für Messungen auf Eisen/Stahl                                                         | wie FN1.5                                                                                                                                                                                                               |
| PCE-CT 100 FN0.2     | 0 ... 200 µm                      | hochgenaue Kombisonde für dünne Schichten auf Eisen/Stahl <u>und</u> NE-Metallen                         | <sup>1</sup> $\pm 2,5 \mu\text{m}$ oder 2,5 % vom Messwert; der größere Wert gilt<br><sup>2</sup> $\pm(0,7 \mu\text{m} + 1,5 \text{ % vom Messwert})$<br><sup>3</sup> $\pm(0,7 \mu\text{m} + 1 \text{ % vom Messwert})$ |
| PCE-CT 100 FN3.5     | F: 0 ... 3.5 mm<br>N: 0 ... 3.0mm | abgewinkelte Kombisonde mit erweitertem Messbereich für Messungen auf Eisen/Stahl <u>und</u> NE-Metallen | <sup>1</sup> $\pm 5 \mu\text{m}$ oder 3 % vom Messwert; der größere Wert gilt<br><sup>2</sup> $\pm(2 \mu\text{m} + 2 \text{ % vom Messwert})$<br><sup>3</sup> $\pm(2 \mu\text{m} + 1 \text{ % vom Messwert})$           |
|                      |                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |

|                 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PCE-CT 100 F3.5 | 0 ... 3.5 mm | abgewinkelte Sonde mit erweitertem Messbereich für Messungen auf Eisen/Stahl | wie FN3.5                                                                                                                                                                                                      |
| PCE-CT 100 F10  | 0 ... 10 mm  | abgewinkelte Sonde mit großem Messbereich für Messungen auf Eisen/Stahl      | <sup>1</sup> $\pm 10 \mu\text{m}$ oder 3 % vom Messwert; der größere Wert gilt<br><sup>2</sup> $\pm(5 \mu\text{m} + 2 \text{ % vom Messwert})$<br><sup>3</sup> $\pm(3 \mu\text{m} + 1 \text{ % vom Messwert})$ |

An der Farbe der Stecker-Knickschutz-Tülle können Sie erkennen, nach welchen Verfahren die Sonden arbeiten:

**grün** FN-Sonden (magnet-induktives- und Wirbelstrom-Verfahren)

**blau** F-Sonden (magnet-induktives Verfahren)

**gelb** N-Sonden (Wirbelstrom-Verfahren)

Vermeiden Sie das Knicken und zu enge Aufwickeln des Sondenkabels. Kabelbrüche, die hierdurch entstehen, sind von der Gewährleistung ausgenommen.

### 3 Systembeschreibung

#### 3.1 Gerät



|   |                                    |   |                 |
|---|------------------------------------|---|-----------------|
| 1 | USB 2.0 Anschluss                  | 5 | Ein/Aus-Taste   |
| 2 | Indikator für Bluetooth-Verbindung | 6 | Sondenanschluss |
| 3 | OK-Taste                           | 7 | Pfeiltaste Ab   |
| 4 | Zurück-Taste                       | 8 | Pfeiltaste Auf  |

### 3.2 Display

Auf dem Display Ihres Schichtdickenmessgerätes werden neben den Messwerten und den Menüs zur Bedienung weitere nützliche Informationssymbole und Hinweise angezeigt. Folgende Zeichen und Symbole können auf dem Display erscheinen:

|                                                                                   |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | Bluetooth-Verbindung hergestellt                          |
|  | Wenn Symbol rot oder leer leuchtet, Batterien austauschen |
| <b>ZERO</b>                                                                       | Null-Kalibrierung ist durchgeführt                        |
| <b>ZERO</b> blinkend                                                              | ZERO-Einstellung begonnen, aber noch nicht beendet        |
| <b>CAL1F</b>                                                                      | Ein-Folien-Kalibrierung ist durchgeführt                  |
| <b>CAL1F</b> blinkend                                                             | Ein-Folien-Einstellung begonnen, aber noch nicht beendet  |
| <b>CAL2F</b>                                                                      | Zwei-Folien-Kalibrierung ist durchgeführt                 |
| <b>CAL2F</b> blinkend                                                             | Zwei-Folien-Einstellung begonnen, aber noch nicht beendet |
| <b>LIMIT</b>                                                                      | Grenzwerte sind eingestellt                               |
| <b>LIMIT</b> blinkend                                                             | LIMIT-Einstellung begonnen, aber noch nicht beendet       |
| <b>LIMIT</b> ↑, <b>LIMIT</b> ↓                                                    | Grenzwerte wurden über- bzw. unterschritten               |
| <b>AUTO FN</b>                                                                    | Automatischer FN-Mess-Modus ist aktiv                     |
| <b>Ferr</b>                                                                       | F-Mess-Modus (für Eisen/Stahl) ist aktiv                  |
| <b>Non-Ferr</b>                                                                   | N-Mess-Modus (für NE-Metalle) ist aktiv                   |
| <b>µm</b>                                                                         | Alle Messwerte in der Maß-Einheit µm                      |
| <b>mm</b>                                                                         | Alle Messwerte in der Maß-Einheit mm                      |
| <b>mils</b>                                                                       | Alle Messwerte in der Maß-Einheit mils                    |

### 3.3 Funktionstasten

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | Taste zum Ein- und Ausschalten des Gerätes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <br> | Die Pfeiltasten haben unterschiedliche Funktionen. Je nachdem, in welchem Menüpunkt Sie sich befinden, bewirken sie<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- das Durchblättern des Haupt- und der Untermenüs</li> <li>- das Einstellen von Folien-, Grenz- und Offset-Werten</li> <li>- das Durchblättern durch Statistik- und Einzelmesswerte</li> <li>- die Zeichenauswahl bei der Eingabe der Dateinamen</li> <li>- das Auswählen einer Datei</li> </ul>                                                                                                      |
|                                                                                     | Mit dieser Taste<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- bestätigen Sie die Auswahl eines Menüpunktes, z. B. Statistik, und gelangen dann in das zugehörige Untermenü, z. B. Übertragung der Statistik</li> <li>- bestätigen Sie eine Einstellung, z. B. Maßeinheit µm</li> <li>- bestätigen Sie die eingestellten Kalibrier- oder Grenzwerte</li> <li>- bestätigen Sie ein Zeichen bei der Eingabe des Dateinamens</li> <li>- übernehmen Sie einen Dateinamen, indem Sie die Taste länger als 2 Sekunden gedrückt halten</li> </ul>                            |
|                                                                                     | Diese Taste ermöglicht Ihnen<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- die Rückkehr zur nächsthöheren Menüebene</li> <li>- das Löschen des letzten Messwertes direkt nach einer Messung</li> <li>- das Löschen der Mess- und Statistikwerte (s. Kapitel 7.6)</li> <li>- das Abbrechen einer Einstellung, z. B. beim Einstellen der Grenzwerte</li> <li>- das Löschen des zuletzt eingegebenen Zeichens bei der Eingabe des Dateinamens</li> <li>- den Abbruch der Eingabe eines Dateinamens, indem Sie die Taste länger als 2 Sekunden gedrückt halten</li> </ul> |



## 4 Vorbereitung

### 4.1 Stromversorgung

Das PCE-CT 100 kann mit 2 x Mignon (AA) 1,5 V Alkaline Batterien oder mit 2 Akkus (AA) 1,2 V betrieben werden. Die Art der Spannungsversorgung sollte unter dem Menüpunkt Optionen/Spannungsversorgung (11.5) eingestellt werden.

Fast oder ganz entladene Batterien oder Akkus werden durch ein rotes oder leeres Batteriesymbol angezeigt. Sie sollten unverzüglich aus dem Gerät entfernt werden. Beim Einlegen der neuen Batterien ist auf die richtige Polarität zu achten, da sonst schlimmstenfalls das Gerät zerstört werden kann.

Um einen eventuellen Datenverlust zu vermeiden, beachten Sie beim Wechseln der Batterien Folgendes:

- a) Schalten Sie das Gerät vor dem Batteriewechsel anhand der Ein/Aus-Taste aus.
- b) Wechseln Sie die Batterien innerhalb von 20 Sekunden.

Nach Einlegen der Batterien bzw. beim erstmaligen Einschalten über die Ein/Aus-Taste erscheint - **Deutsch** als vorgeschlagene Sprache

Bestätigen Sie mit „OK“ oder wählen Sie anhand der Pfeiltasten eine andere Sprache aus und bestätigen Sie mit „OK“. Danach erscheint

- der Vorschlag für **Datum** und **Uhrzeit**

Bestätigen Sie mit „OK“ oder nehmen Sie mit den Pfeiltasten eine Änderung vor und bestätigen Sie mit „OK“. Beachten Sie die Anweisungen im Display.

Standardmäßig befindet sich das Gerät im automatischen Ausschaltmodus und schaltet sich 90 Sekunden nach der letzten Messung oder Bedienung aus. Informationen zur Aktivierung des Dauerbetriebs finden Sie im Kapitel 11.1 Auswählen der Ausschaltmodi.

### 4.2 Inbetriebnahme

Schließen Sie die Sonde an, indem Sie den Sondenstecker mit dem roten Punkt nach oben in Richtung des Tastenfeldes ausrichten und unten am Gerät in die Buchse einschieben. Das PCE-CT 100 erkennt automatisch die angeschlossene Sonde und stellt die sondenspezifischen Parameter ein, wie Messbereich, Auflösung, Messverfahren etc. Zum Lösen der Sonde ziehen Sie den Stecker an der geriffelten Hülse.

### 4.3 Menüstruktur

Es gibt 6 Hauptmenüpunkte: **Kalibrierung**, **Statistik**, **Messmodus**, **Datenspeicher**, **Dateiübertragung** und **Optionen**. Alle anderen Menüpunkte bzw. Funktionen sind einem dieser 6 Menüpunkte untergeordnet.

Die Bedienung erfolgt durch die beiden Pfeiltasten, die OK-Taste (Bestätigen) und die Zurück-Taste (Menü verlassen). Die durchzuführenden Schritte werden jeweils auf dem Display angezeigt, z. B. „Sonde auf Kalibrier-Folie setzen“. Nach dem Drücken der OK-Taste wird die Bestätigung angezeigt, z. B. „Kalibrierung ist ausgeführt“.

## 5 Betrieb

### 5.1 Messen

Dieser Abschnitt beschreibt, für welchen Anwendungsfall die verschiedenen Sonden geeignet sind.

Mit F-Sonden können Sie alle unmagnetischen Schichten, z.B. Lack, Kunststoff, Zink etc. auf ferromagnetischem Eisen/Stahl messen. Im Display steht Ferr.

Mit N-Sonden können Sie alle elektrisch isolierenden Schichten, z. B. Lack, Kunststoff, Eloxal etc. auf Nichteisen-Metallen (NE-Metallen) messen. Im Display steht Non-Ferr.

Mit den FN-Kombinationssonden können Sie auf beiden Grundwerkstoffen messen, auf Eisen/Stahl und auf NE-Metallen. Bei Anwendung der Kombisonden ist die Anzeige werkseitig auf den Messmodus Automatische Erkennung (FN) voreingestellt. Im Display steht „AUTO FN“. Das heißt, beim Aufsetzen der Sonde erkennt das Gerät automatisch, auf welchem Grundwerkstoff (Eisen/Stahl oder NE-Metall) gemessen wird und aktiviert das entsprechende Messverfahren, das magnetische (F) oder Wirbelstrom Verfahren (N). Nach jeder Messung gibt die Anzeige Ferr oder Non-Ferr Auskunft über die Art des Grundwerkstoffes.

**Hinweis:** In einigen Fällen, insbesondere bei Lack auf Zink auf Stahl, ist es angebracht, die automatische Grundwerkstofferkennung abzuschalten und das Messverfahren fest einzustellen z.B. auf Ferrous (F) für Messungen auf Eisen/Stahl oder auf Non-Ferrous (N) für Messungen auf NE-Metallen.

### 5.2 Sondenwechsel

Wenn Sie die Sonde wechseln möchten, sind folgende Punkte zu beachten:

- Schalten Sie zum Sondenwechsel das Gerät aus.
- **Hinweis:** Nach einem Sondenwechsel werden die im Direkt-Modus gemessenen Daten gelöscht. Übertragen Sie die Daten ggf. vor dem Sondenwechsel an einen PC. Nach dem Sondenwechsel ist die Werkskalibrierung aktiviert und „N=0“ wird angezeigt.
- Beim Arbeiten im Datei-Modus sollten Sie vor dem Sondenwechsel die Datei schließen. Bei noch geöffneter Datei erscheint nach dem Sondenwechsel „Keine Messungen möglich“ auf dem Display. Schließen Sie die Datei, um mit den Messungen fortzufahren.

## 6 Kalibrierung (1. Menüpunkt)

In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche Betriebsarten und Kalibrierarten es gibt und für welche Anwendungsfälle sie besonders geeignet sind. Bei Schichten, an die hohe Anforderungen gestellt werden, empfehlen wir, das Gerät vor der Messung mit den mitgelieferten Standards zu überprüfen.

Das Schichtdickenmessgerät PCE-CT 100 verfügt über zwei Betriebsarten: im **Direkt-Modus** können Sie direkt Schichtdicken messen. Die Messergebnisse, Kalibrierungen und Einstellungen werden hintereinander im Direktspeicher abgelegt, bei Verwendung einer FN-Kombinationssonde entweder im Speicher für den F-Modus oder im Speicher für den N-Modus. Die Trennung in F- und N-Speicher bedeutet auch, dass z. B. Grenzwerte ggf. für beide Messmodi eingegeben werden müssen. Der Direkt-Modus erlaubt ein sehr schnelles Messen ohne weitergehende Eingabe; alle Ergebnisse befinden sich aber nur in einem einzigen Speicher bzw. in zwei Speichern.



In der Betriebsart **Datenspeicher** werden die Messergebnisse in frei benennbaren Dateien abgespeichert. Dies erlaubt das Anlegen und Wiederaufnehmen sehr vieler unterschiedlicher Messreihen. Da auch die Kalibrierungen zu den Messreihen abgespeichert werden, ist eine Neukalibrierung in dieser Betriebsart in der Regel nicht notwendig. In dieser Betriebsart ist ein Wechsel des Messmodus (von F auf N oder umgekehrt) während einer laufenden Messreihe nicht möglich.

Wenn Sie im Direkt-Modus messen möchten, müssen Sie keinen Dateinamen festlegen und können direkt kalibrieren, messen und Messwerte speichern.

Sollen die Messergebnisse im Datenspeicher abgelegt werden, müssen Sie zuvor eine bestehende Datei öffnen oder eine Neue erzeugen. Danach können Sie Kalibrierungen durchführen, Einstellungen ändern und Messungen durchführen. Die gewünschte Kalibrierung muss in der Datei durchgeführt werden, in der die nachfolgenden Messwerte gespeichert werden sollen. Nach dem Schließen der Datei befinden Sie sich wieder im Direkt-Modus.

Das PCE-CT 100 und alle anschließbaren Sonden sind werkseitig kalibriert. Ist eine genauere Messung erwünscht oder macht es die Messaufgabe erforderlich, kann das Gerät wie nachfolgend beschrieben kalibriert werden.

Durch eine Kalibrierung auf einer unbeschichteten Probe werden Messfehler ausgeschaltet, die insbesondere auf die Oberflächengeometrie der Probe zurückzuführen sind, z. B. auf gekrümmte Flächen. Eine einmal durchgeführte Kalibrierung bleibt auch nach dem Ausschalten erhalten. Je nach Anwendungsfall können Sie fünf verschiedene Kalibrierarten nutzen.

Die nachfolgend beschriebenen Kalibrierungen können Sie entweder im Direkt-Modus oder in einer beliebigen Datei mit Dateinamen durchführen. Durch das Anlegen mehrerer Dateien lassen sich leicht unterschiedliche Kalibrierungen, z. B. für verschiedene Werkstücke, abspeichern.

## 6.1 Aktivieren der Werkskalibrierung

Diese Kalibrierart ist geeignet für Messungen auf ebenen Flächen, die größer als die mitgelieferten Null-Standards (35 mm x 35 mm) sind.

Eine vorher durchgeführte Kalibrierung muss gelöscht werden.

Sie benötigen keine Kalibrierstandards und auch keine unbeschichtete Probe.

Durchführung:

1. Pfeiltaste Ab drücken; es erscheint „Kalibrierung“
2. OK-Taste drücken; es erscheint „Null-Einstellung“
3. Pfeiltaste Auf drücken; es erscheint „Löschen der Kalibrierung“
4. OK-Taste drücken; es erscheint „Werkskalibrierung aktiviert“ und danach die Startseite mit den vier Strichen — — — —

Jetzt können Sie mit der Werkskalibrierung messen.

## 6.2 Einpunkt-Kalibrierung (Null-Einstellung, Nullung)

Die Null-Einstellung bzw. Einpunkt-Kalibrierung muß auf einer unbeschichteten Probe durchgeführt werden, die über ähnliche Abmessungen und Stoffeigenschaften verfügt wie der zu messende, beschichtete Gegenstand (z. B. wenn Sie auf kleinen zylindrischen Teilen oder an Kanten messen möchten). Die im Lieferumfang enthaltene Nullplatte dient nicht zur Kalibrierung, sondern zusammen mit den Kalibrierfolien auch zur Kontrolle der Messgenauigkeit.

Durchführung:

1. Pfeiltaste Ab drücken; es erscheint „Kalibrierung“
  2. OK-Taste drücken; es erscheint „Null-Einstellung“
  3. OK-Taste drücken; es erscheint „Sonde auf „0“ setzen“, und das ZERO-Symbol in der Anzeige beginnt zu blinken
  4. Sonde mehrfach rechtwinklig auf die unbeschichtete Probe aufsetzen
  5. OK-Taste drücken; es erscheint „Null-Einstellung ist ausgeführt“ und danach die Startseite mit den vier Strichen – – – – . Das ZERO-Symbol in der Anzeige erscheint permanent.
- Jetzt können Sie mit der Einpunkt-Kalibrierung messen.

### 6.3 Zweipunkt-Kalibrierung (Ein-Folien-Kalibrierung)

Die Ein-Folien-Kalibrierung (Zweipunkt-Kalibrierung) muss wie die Nulleinstellung auf einer unbeschichteten Probe durchgeführt werden.

Wählen Sie eine Kalibrierfolie aus, die der zu erwarteten Schichtdicke am nächsten kommt.

Durchführung:

1. Einpunkt-Kalibrierung wie zuvor beschrieben durchführen (s. 6.2 Einpunkt-Kalibrierung (Null-Einstellung, Nullung))
  2. Pfeiltaste Ab drücken; es erscheint „Kalibrierung“
  3. OK-Taste drücken; es erscheint „Null-Einstellung“
  4. Pfeiltaste Ab drücken; es erscheint „Ein-Folien-Kalibrierung“
  5. OK-Taste drücken; es erscheint „Sonde auf Kalibrier-Folie setzen“ und das CAL-Symbol in der Anzeige beginnt zu blinken
  6. Messfolie auf die unbeschichtete Probe legen und Sonde mehrfach auf die Folie aufsetzen; anschließend
  7. OK-Taste drücken; es erscheint „Folienwert einstellen“
  8. Mit den Pfeil-Tasten den Dickenwert der verwendeten Kalibrierfolie einstellen.
  9. OK-Taste drücken; es erscheint „Ein-Folien-Kalibrierung ist ausgeführt“ und danach die Startseite mit den vier Strichen – – – – . Das CAL-Symbol in der Anzeige erscheint permanent
- Jetzt können Sie mit der Ein-Folien-Kalibrierung messen.

### 6.4 Zwei-Folienkalibrierung u. a. für raue Oberflächen

Diese Kalibrierart wird besonders zur Messung bei rauen z. B. gestrahlten Grundwerkstoffen eingesetzt. Sie eignet sich auch bei schwach magnetischen Proben, wenn entweder nach dem magnet-induktiven Verfahren oder dem Wirbelstrom-Verfahren gemessen wird.

Bei dieser Kalibrierart werden zwei verschieden dicke Kalibrierfolien verwendet. Die Dicke der Folien soll so gewählt werden, dass die dünnere Folie dem 0,5- bis 0,9-fachen der zu erwartenden Schichtdicke entspricht und die dickere Folie dem 1,1- bis 1,5-fachen.



Durchführung:

1. Pfeiltaste Ab drücken; es erscheint „Kalibrierung“
2. OK-Taste drücken; es erscheint „Null-Einstellung“
3. Pfeiltaste Ab zweimal drücken, bis „Zwei-Folien-Kalibrierung“ erscheint
4. OK-Taste drücken; es erscheint „Sonde auf erste Kalibrier-Folie setzen“
5. Eine der beiden Kalibrierfolien auf die unbeschichtete Probe legen und Sonde mehrfach auf die Folie aufsetzen
6. OK-Taste drücken; es erscheint „Folienwert erster Folie einstellen“
7. Mit den Pfeil-Tasten den Dickenwert der verwendeten Kalibrierfolie einstellen
8. OK-Taste drücken; es erscheint „Sonde auf zweite Kalibrier-Folie setzen“
9. Nun die zweite Kalibrierfolie auf die unbeschichtete Probe legen und Sonde mehrfach auf die Folie aufsetzen
10. OK-Taste drücken; es erscheint „Folienwert zweiter Folie einstellen“
11. Mit den Pfeil-Tasten den Dickenwert der verwendeten Kalibrierfolie einstellen.
12. OK-Taste drücken; es erscheint „Zwei-Folien-Kalibrierung ist ausgeführt“ und danach die Startseite mit den vier Strichen – – – – .

Jetzt können Sie mit der Zwei-Folien-Kalibrierung messen. Bei Messungen auf rauen Grundwerkstoffen wird die mittlere Schicht über den Spitzen gemessen. Die Messunsicherheit nimmt mit größer werdender Rauheit zu.

## 6.5 Cal-Through-Coat Kalibrierung (Kalibrieren auf einem beschichteten Gegenstand)

Dieses Kalibrierverfahren wird dann eingesetzt, wenn keine unbeschichtete Probe zum „Nullen“ zur Verfügung steht. Es kann mit der Sonde F1.5 oder mit der Sonde FN1.5 im F-Modus angewendet werden.

Das Verfahren darf nur dann angewendet werden, wenn die Schicht am Kalibrierpunkt glatt ist und reproduzierbare Messwerte gemessen werden. Auf Strukturlackierungen soll diese Kalibrierart nicht angewendet werden, da dies zu hohen Messfehlern führen kann.

Durchführung:

1. Pfeiltaste Ab drücken; es erscheint „Kalibrierung“
2. OK-Taste drücken; es erscheint „Null-Einstellung“
3. Pfeiltaste Ab dreimal drücken, bis „Cal-Through-Coat-Kalibrierung“ erscheint
4. OK-Taste drücken; es erscheint „Sonde auf Schicht setzen“
5. Sonde auf die beschichtete Probe an einem definierten Kalibrierpunkt mehrfach aufsetzen.  
Es wird ein Mittelwert angezeigt.
6. OK-Taste drücken; es erscheint „Sonde auf Kalibrier-Folie setzen“
7. Wählen Sie eine Kalibrierfolie, die nicht dicker ist als die zu erwartende Schichtdicke und legen Sie diese am gleichen Kalibrierpunkt auf. Setzen Sie jetzt die Sonde mehrfach auf die Kalibrierfolie über dem Kalibrierpunkt auf
8. OK-Taste drücken; es erscheint „Folienwert einstellen“
9. Mit den Pfeil-Tasten den Dickenwert der verwendeten Kalibrierfolie einstellen
10. OK-Taste drücken; es erscheint kurz „Cal-Through-Coat-Kalibrierung ist ausgeführt“ und danach die Startseite mit den vier Strichen – – – –

Jetzt können Sie mit der Cal-Through-Coat-Kalibrierung messen.

## 6.6 Löschen der Kalibrierung

Unter diesem Menüpunkt können Sie die Kalibrierung löschen. Sie messen dann wieder mit der Werkskalibrierung. Wenn Sie jedoch eine neue Kalibrierung durchführen möchten, ist eine vorherige Löschung nicht nötig.

Durchführung:

1. Pfeiltaste Ab drücken; es erscheint „Kalibrierung“
2. OK-Taste drücken; es erscheint „Null-Einstellung“
3. Pfeiltaste Auf drücken; es erscheint „Löschen der Kalibrierung“
4. OK-Taste drücken; es erscheint kurzzeitig „Werkskalibrierung aktiviert“ und danach die Startseite mit den vier Strichen – – – –

Jetzt können Sie mit der Werkskalibrierung messen.

## 7 Statistik (2. Menüpunkt)

Nach jeder Messwertaufnahme speichert das PCE-CT 100 die Messwerte in einem Messwertspeicher und berechnet dazu eine Vielzahl verschiedener Statistikwerte. Es gibt zwei Arten von Speicher, siehe Kapitel 9 Datenspeicher (4. Menüpunkt):

- den Speicher im Direkt-Modus mit Speicherplatz für maximal 2 x 1000 Messwerte (je 1000 im F– und N-Modus) und
- den in Dateien organisierten Datenspeicher mit Speicherplatz für bis zu 100.000 Messwerte

In jedem der beiden oben genannten Datenspeicher werden die Messwerte erfasst, die Statistikwerte berechnet und in den beiden unteren Zeilen des Displays angezeigt. Man sieht dort die Anzahl der Messwerte N, den Mittelwert  $\bar{x}$ , die Standardabweichung  $\sigma$ , den maximalen Messwert  $\uparrow$  und den minimalen Messwert  $\downarrow$  der Messreihe. Nach jeder Messung werden die genannten Werte aktualisiert. Dies gilt auch bei Löschung eines Messwertes.

Das Schichtdickenmessgerät PCE-CT 100 kann Messwerte aus einer Reihe von Einzel-messungen zusammenfassen. Mit dieser Funktion namens **Blockwertstatistik** (siehe Kapitel 7.7 Einzelwert-/Blockwert-Statistik) wird aus einem Block von z. B. 5 Einzelmessungen ein Mittelwert berechnet. Für die Anzeige der Statistikwerte bedeutet dies, dass sich die angezeigten Statistikparameter nicht auf die Einzelmessungen, sondern auf die Mittelwerte der Einzelmessungen beziehen.

| Parameter    | Einzelwertstatistik                 | Blockwertstatistik                     |
|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| N            | Anzahl der Messwerte                | Anzahl der Mittelwerte                 |
| $\bar{x}$    | Mittelwert                          | Mittelwert der Mittelwerte             |
| $\sigma$     | Standardabweichung                  | Standardabweichung der Mittelwerte     |
| $\uparrow$   | Höchster Einzelwert der Messreihe   | Höchster Mittelwert der Mittelwerte    |
| $\downarrow$ | Geringster Einzelwert der Messreihe | Geringster Mittelwert der Mittelwerte  |
| Kvar         | Variationskoeffizient               | Variationskoeffizient der Mittelwerte  |
| Cp           | Prozessfähigkeitsindex              | Prozessfähigkeitsindex der Mittelwerte |
| Cpk          | Prozessfähigkeitsindex              | Prozessfähigkeitsindex der Mittelwerte |



Alle vom PCE-CT 100 erfassten Messwerte und berechneten Statistikwerte der aktuellen Datei können unter dem Menüpunkt Statistik komplett angezeigt oder an einen Computer (PC) übertragen werden.

Die Prozessfähigkeitsindizes  $C_p$  und  $C_{pk}$  werden nur dann berechnet, übertragen bzw. angezeigt, wenn ein oberer und unterer Grenzwert im Menüpunkt Messmodus/Grenzwerte eingegeben wurde.

### 7.1 Übertragung nur der Statistikwerte

Das Gerät berechnet aus einer Messreihe bis zu 8 Statistikwerte (siehe oben). Diese können schnell und einfach im 2. Menüpunkt Statistik auf einen PC übertragen werden.

Die Übertragung kann sofort erfolgen, wenn Sie sich im Direkt-Modus oder in einer aktuellen, nicht geschlossenen Datei befinden. Wenn Sie Daten einer bereits geschlossenen Datei übertragen möchten, können Sie dies unter dem Menüpunkt 5 „Dateiübertragung“ tun, siehe Kapitel 10 Übertragen der Daten zum PC (5. Menüpunkt).

Die Übertragung der Statistikwerte auf einen PC kann über die USB-Schnittstelle oder eine Bluetooth-Verbindung erfolgen. Die mitgelieferte Software nimmt die Daten entgegen und stellt sie dar.

Durchführung:

1. PCE-CT 100 mit einem USB-Kabel oder über eine Bluetooth-Verbindung mit dem PC verbinden. Die Bluetooth-Verbindung wird vom PC aus initialisiert
2. Pfeiltaste Ab zweimal drücken; es erscheint „Statistik“
3. OK-Taste drücken; es erscheint „Übertragung der Statistik“
4. OK-Taste drücken. Die Daten werden übertragen, und es erscheint kurzzeitig „Überträgt...“ und danach die Startseite mit den vier Strichen — — — —

### 7.2 Übertragung der Messwerte und der Statistikwerte

Die Statistikwerte der aktuellen, geöffneten Datei können auch zusammen mit den gespeicherten Einzelwerten zum PC übertragen werden.

Durchführung:

1. PCE-CT 100 mit einem USB-Kabel oder über eine Bluetooth-Verbindung mit dem PC verbinden
2. Pfeiltaste Ab zweimal drücken, bis „Statistik“ erscheint
3. OK-Taste drücken; es erscheint „Übertragung der Statistik“
4. Pfeiltaste Ab drücken; es erscheint „Übertragung der Statistik und Messwerte“
5. OK-Taste drücken. Die Daten werden übertragen, es erscheint kurzzeitig „Überträgt...“ und danach die Startseite mit den vier Strichen — — — —

Wenn Sie Daten einer bereits geschlossenen Datei übertragen möchten, können Sie dies unter dem Menüpunkt 5 „Dateiübertragung“ tun, siehe Kapitel 10 Übertragen der Daten zum PC (5. Menüpunkt).

### 7.3 Anzeige der Statistikwerte im Display

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie sich die verschiedenen Werte der Einzelwert- bzw. der Blockwert-Statistik im Display anzeigen lassen können.

Durchführung:

1. Pfeiltaste Ab zweimal drücken, bis „Statistik“ erscheint
2. OK-Taste drücken; es erscheint „Übertragung der Statistik“
3. Pfeiltaste Ab zweimal drücken; es erscheint „Anzeige der Statistik“
4. OK-Taste drücken. Es erscheint die Anzahl der Messwerte (bei Blockwertstatistik Anzahl der Mittelwerte)
5. Pfeiltaste Ab mehrfach drücken; es erscheinen in Folge die Statistikwerte Mittelwert, Standardabweichung, Maximum, Minimum, (bei Blockwertstatistik Mittelwert der Mittelwerte, Standardabweichung, Maximum der Mittelwerte, Minimum der Mittelwerte), Variationskoeffizient und ggf. die Prozessfähigkeitsindizes Cp und Cpk.
6. OK-Taste drücken, um weiter messen zu können. Es wird wieder die Startseite mit den vier Strichen — — — — angezeigt.

### 7.4 Anzeige der gespeicherten Messwerte im Display

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie sich die gespeicherten Einzelwerte im Display anzeigen lassen können.

Durchführung:

1. Pfeiltaste Ab zweimal drücken, bis „Statistik“ erscheint
2. OK-Taste drücken; es erscheint „Übertragung der Statistik“
3. Pfeiltaste Ab dreimal drücken; bis „Anzeige der Messwerte“ erscheint
4. OK-Taste drücken; es erscheint der erste Einzelwert
5. Pfeiltaste Ab mehrfach drücken. Die Einzelwerte werden mit laufender Nummer angezeigt. Bei gesetzten Grenzwerten werden die Messwerte farbig angezeigt. **Grün** bedeutet: Messwert innerhalb der Grenzen, **rot** bedeutet: Messwert außerhalb der Grenzen. Neben der farbigen Messwert-Anzeige zeigt ein Indikator LIMIT ↑ oder LIMIT ↓ oben im Display an, ob einer der Grenzwerte über- oder unterschritten wurde. Bei Blockwertstatistik wird zusätzlich die Standardabweichung für den jeweiligen Block angezeigt.
6. OK-Taste drücken, um weiter messen zu können. Es wird wieder die Startseite mit den vier Strichen — — — — angezeigt.

### 7.5 Löschen der Messwerte und Statistikwerte

Dieser Abschnitt beschreibt das Löschen der Messwerte und Statistikwerte im Direkt-Modus oder in einer geöffneten Datei.

Durchführung:

1. Pfeiltaste Ab zweimal drücken, bis „Statistik“ erscheint
2. OK-Taste drücken; es erscheint „Übertragung der Statistik“
3. Pfeiltaste Ab viermal drücken, bis „Löschen der Messwerte und Statistik“ erscheint
4. OK-Taste drücken. Die Statistikwerte mit den Einzelwerten werden gelöscht. Es erscheint kurzzeitig „Messwerte und Statistik sind gelöscht“, danach die Startseite mit den vier Strichen — — — — .



## 7.6 Schnell-Löschung der Messwerte und der Statistik

Diese Tastenkombination ermöglicht das schnelle Löschen aller Einzelwerte und der Statistik unter Umgehung der Menüstruktur.

Durchführung:

1. Zurück-Taste so oft drücken, bis die Startseite mit den vier Strichen — — — — erscheint
2. Zurück-Taste drücken; es erscheint „Löschen der Messwerte und Statistik?“
3. OK-Taste drücken; es erscheint kurz „Messwerte und Statistik sind gelöscht“, danach die Startseite mit den vier Strichen — — — —

## 7.7 Einzelwert-/Blockwert-Statistik

Dieser Abschnitt beschreibt die Aktivierung der Einzelwert- bzw. Blockwert-Statistik. In der Funktion **Einzelwert-Statistik** werden alle gemessenen Einzelwerte statistisch ausgewertet:  $N$ ,  $\bar{x}$ ,  $\sigma$ , Maximum, Minimum, Kvar. In der Funktion **Blockwert-Statistik** wird aus jedem Block von Messwerten, z. B. mit 5 Einzelmesswerten, ein Mittelwert berechnet. Die Statistikwerte beziehen sich deswegen immer nur auf diese Mittelwerte der Blöcke. Die Blockgröße kann zwischen 3 und 20 individuell für jede Datei frei gewählt werden.

### Aktivieren der Einzelwert-Statistik

Im Zustand der Auslieferung und nach einer Total-Rückstellung ist immer die Einzelwert-Statistik aktiv. Sollte dies umgestellt sein und wieder aktiviert werden, so verfahren Sie wie folgt.

Durchführung:

1. Pfeiltaste Ab zweimal drücken, bis „Statistik“ erscheint
2. OK-Taste drücken; es erscheint „Übertragung der Statistik“
3. Pfeiltaste Auf dreimal drücken; es erscheint „Einzelwert-/Blockwert-Statistik“
4. OK-Taste drücken
5. Pfeiltaste Ab so oft drücken, bis „Einzelwert-Statistik einschalten“ erscheint
6. OK-Taste drücken. Es erscheint „Einzelwert-Statistik eingeschaltet“ und danach die Startseite mit den vier Strichen — — — —

Die folgenden Messungen werden jetzt in der typischen Statistikdarstellung ausgewertet.

### Aktivieren der Blockwert-Statistik

Durchführung:

1. Pfeiltaste Ab zweimal drücken, bis „Statistik“ erscheint
2. OK-Taste drücken; es erscheint „Übertragung der Statistik“
3. Pfeiltaste Auf dreimal drücken; es erscheint „Einzelwert-/Blockwert-Statistik“
4. OK-Taste drücken;
5. Pfeiltaste Ab so oft drücken, bis „Blockwertstatistik einschalten“ erscheint
6. OK-Taste drücken;
7. Im Display erscheint die aktuelle Blockgröße und „Blockgröße einstellen“
8. Mit den Pfeil-Tasten die gewünschte Blockgröße einstellen (zwischen 3 und 20)
9. OK-Taste drücken. Es erscheint „Blockwertstatistik eingeschaltet“ und danach die Startseite mit den vier Strichen — — — —

Die folgenden Messungen werden jetzt in der Darstellung der Blockwertwert-Statistik ausgewertet.

## 7.8 Trend-Anzeige

Die Trend-Anzeige stellt den Verlauf der Messwerte als Grafik dar. Zur Navigation innerhalb einer längeren Messreihe dienen die Pfeiltasten, die OK-Taste beendet die Darstellung. Wenn Grenzwerte gesetzt sind (siehe Kapitel 8.2 Grenzwerte), werden diese als rote Linien in die Grafik eingezeichnet. Messwerte innerhalb der Grenzwerte werden dann durch grüne Punkte, Messwerte außerhalb der Grenzwerte durch rote Punkte gekennzeichnet.

Durchführung:

1. Pfeiltaste Ab zweimal drücken, bis „Statistik“ erscheint
2. OK-Taste drücken; es erscheint „Übertragung der Statistik“
3. Pfeiltaste Auf zweimal drücken; es erscheint „Trend“
4. OK-Taste drücken; es erscheint die Trendanzeige (Verlaufsanzeige) der Messwerte. Sie können nun
5. Pfeiltaste Ab drücken, um vorherige Messwerte anzuzeigen;
6. Pfeiltaste Auf drücken, um nachfolgende Messwerte anzuzeigen;
7. Zurück-Taste drücken, um wieder in das Statistikmenu zu gelangen;
8. OK-Taste drücken, um zur Startseite mit den vier Strichen – – – – zu gelangen.

## 7.9 Histogramm-Anzeige

Die Histogramm-Anzeige stellt die Häufigkeitsverteilung der Messwerte um den Mittelwert  $\bar{x}$  als Grafik dar. Wenn Grenzwerte gesetzt sind (siehe Kapitel 8.2 Grenzwerte), werden diese als rote Linien in die Grafik eingezeichnet. Messwerte innerhalb der Grenzwerte werden dann durch grüne Punkte, Messwerte außerhalb der Grenzwerte durch rote Punkte gekennzeichnet. Die Darstellung wird durch die OK-Taste beendet.

Durchführung:

1. Pfeiltaste Ab zweimal drücken, bis „Statistik“ erscheint
2. OK-Taste drücken; es erscheint „Übertragung der Statistik“
3. Pfeiltaste Auf drücken; es erscheint „Histogramm“
4. OK-Taste drücken; es erscheint die Histogrammanzeige der Messwerte. Sie können nun
5. Zurück-Taste drücken, um wieder in das Statistikmenu zu gelangen;
6. OK-Taste drücken, um zur Startseite mit den vier Strichen – – – – zu gelangen.

## 8 Messmodus (3. Menüpunkt)

Dieser Abschnitt beschreibt das Aktivieren

- eines bestimmten Messverfahrens (nur beim Einsatz von FN-Kombisonden),
- des oberen und des unteren Grenzwertes,
- des kontinuierlichen Messmodus,
- der Null-Offset-Funktion

### 8.1 Einstellen der Messverfahren: Automatische FN-Erkennung, Ferrous-Modus und Non-Ferrous-Modus

Bei Verwendung der FN-Kombisonden wird im Display „Auto FN“ angezeigt. Dies besagt, dass beim Aufsetzen der Sonde der Grundwerkstoff automatisch erkannt und das entsprechende Messverfahren aktiviert wird.

In einigen Fällen, z. B. bei Messungen von Lack auf Zink auf Stahl, ist es jedoch angebracht, das Messverfahren fest einzustellen, z. B. auf Ferrous, um die Gesamtschichtdicke, und auf Non-Ferrous, um die Lackdicke über der Zinkschicht zu messen.



Durchführung:

1. Pfeiltaste Ab dreimal drücken, bis „Messmodus“ erscheint
2. OK-Taste drücken; es erscheint „Autom. Erkennung FN, F, N“
3. OK-Taste drücken; es erscheint „Automatische Erkennung (FN)“
4. Mit den Pfeil-Tasten den gewünschten Messmodus „Automatische Erkennung (FN)“, „Ferrous (F)“ oder „Non-Ferrous (N)“ wählen
5. OK-Taste drücken zum Bestätigen des Mess-Modus, den Sie aktivieren möchten. Im Display erscheint z. B. „Messmodus FN ausgewählt“, danach erscheint die Startseite mit den vier Strichen – – – –

## 8.2 Grenzwerte

Dieser Abschnitt beschreibt die Einstellung der Grenzwerte. Zur Überwachung Ihrer Messwerte können Sie einen oberen und einen unteren Grenzwert einstellen. Diese Einstellung ist hilfreich:

- während der Messung
- bei der Bewertung der Messwerte, wenn später die Einzelwerte angezeigt werden
- bei der Analyse der Messwerte mit dem Computer.

Wird ein Grenzwert über- bzw. unterschritten, ertönt ein Signal, der Messwert wird im Display in **rot** dargestellt und ein Indikator LIMIT ↑ oder LIMIT ↓ oben im Display zeigt an, ob einer der Grenzwerte über- oder unterschritten wurde. Messwerte innerhalb der Grenzen werden in **grün** angezeigt.

### Setzen der Grenzwerte

Durchführung:

1. Pfeiltaste Ab dreimal drücken, bis „Messmodus“ erscheint
2. OK-Taste drücken; es erscheint „Autom. FN, Ferr, Non-Ferr.“
3. Pfeiltaste Ab drücken; es erscheint „Grenzwerte“
4. OK-Taste drücken; es erscheint „Setzen der Grenzwerte“
5. OK-Taste drücken; es erscheint „Unteren Grenzwert einstellen“ und ein numerischer Wert als Vorschlag für den unteren Grenzwert
6. Mit den Pfeil-Tasten den gewünschten unteren Grenzwert einstellen; durch Gedrückthalten der Tasten lässt sich der Einstellwert schneller verändern
7. OK-Taste drücken; es erscheint „Oberen Grenzwert einstellen“ und ein numerischer Wert als Vorschlag für den oberen Grenzwert; der obere Grenzwert muss mindestens 10 µm größer sein als der Untere
8. Mit den Pfeil-Tasten den gewünschten oberen Grenzwert einstellen
9. OK-Taste drücken; es erscheint kurzzeitig „Grenzwerte eingestellt“ und danach die Startseite mit den vier Strichen – – – –

Die Grenzwerte werden nur für das Messverfahren (Ferr, Non-Ferr) eingestellt, das zuletzt aktiv war. Beim Wechsel des Grundwerkstoffs müssen die Grenzwerte auch für dieses Messverfahren eingestellt werden, sofern das gewünscht ist.

Beim Übertragen der Messwerte auf einen PC wird im Datensatz bei Überschreiten des oberen Grenzwertes ein „>“-Zeichen vor den Messwert plziert; ein „<“-Zeichen zeigt ein Unterschreiten des unteren Grenzwertes an.

## Löschen der Grenzwerte

Durchführung:

1. Pfeiltaste Ab dreimal drücken, bis „Messmodus“ erscheint
2. OK-Taste drücken; es erscheint „Autom. Erkennung FN, F, N“
3. Pfeiltaste Ab drücken; es erscheint „Grenzwerte“
4. OK-Taste drücken; es erscheint „Setzen der Grenzwerte“
5. Pfeiltaste Ab drücken; es erscheint „Löschen der Grenzwerte“
6. OK-Taste drücken; es erscheint kurzzeitig „Grenzwerte sind gelöscht“ und danach die Startseite mit den vier Strichen – – – –

### 8.3 Kontinuierlicher Modus

Dieser Abschnitt beschreibt die Zweckmäßigkeit und die Aktivierung/Deaktivierung des kontinuierlichen Modus (Scan-Modus). Nach Aktivierung des Scan-Modus werden die Messwerte nach Aufsetzen der Sonde quasi-kontinuierlich angezeigt. Die Anzeigerate beträgt bis zu 180 Messwerte pro Minute. Der Scan-Modus ist hilfreich:

- bei der Suche nach der dünnsten oder dicksten Stelle einer Schicht. Mit Hilfe der Minimum Maximum-Anzeige (↑ und ↓) in der Statistik-Anzeige und im Scan-Modus können die entsprechenden Stellen leicht durch Überfahren der Oberfläche gefunden werden;
- beim Messen mit der Winkelsonde in Rohren, wenn der Platz zum Hochheben der Sonde begrenzt ist;
- bei Messungen auf größeren Flächen: Es können rasch viele Messungen an sehr unterschiedlichen Positionen überprüft werden, ohne die Sonde jedes Mal hoch zu heben. So können Schichtdickenunterschiede schnell erkannt werden.

Das PCE-CT 100 Schichtdickenmessgerät zeigt im Normalbetrieb nur dann einen Dickenwert an, wenn die zugrundeliegenden Messungen stabil sind. Diese Funktion verhindert schwankende oder fehlerhafte Messwerte und erhöht damit die Messgenauigkeit. Bei der kontinuierlichen Messung kann dieses Verhalten jedoch dazu führen, dass die Erfassung und Anzeige von Dickenwerten nur unregelmäßig oder gar nicht erfolgt, weil die Sonde über die Oberfläche bewegt wird. Deswegen kann man beim Aktivieren des kontinuierlichen Modus wählen, ob mit allen Messwerten oder nur mit stabilen Messwerten gearbeitet werden soll.

#### Aktivieren des kontinuierlichen Modus mit allen Werten

Durchführung:

1. Pfeiltaste Ab dreimal drücken, bis „Messmodus“ erscheint
2. OK-Taste drücken; es erscheint „Autom. Erkennung FN, F, N“
3. Pfeiltaste Ab zweimal drücken, bis „Kontinuierlicher Modus“ erscheint
4. OK-Taste drücken;
5. Pfeiltaste Ab so oft drücken, bis „Konti-Modus mit allen Werten“ erscheint
6. OK-Taste drücken; es erscheint kurzzeitig „Konti-Modus mit allen Werten aktiviert“ und danach die Startseite mit den vier Strichen – – – –

Der Scan-Modus wird nur für das Messverfahren (Ferr, Non-Ferr) aktiviert, das zuletzt aktiv war. Beim Wechsel des Grundwerkstoffs muss der Scan-Modus auch für dieses Messverfahren aktiviert werden, sofern das gewünscht ist.



### Aktivieren des kontinuierlichen Modus mit stabilen Werten

Durchführung:

1. Pfeiltaste Ab dreimal drücken, bis „Messmodus“ erscheint
2. OK-Taste drücken; es erscheint „Autom. Erkennung FN, F, N“
3. Pfeiltaste Ab zweimal drücken, bis „Kontinuierlicher Modus“ erscheint
4. OK-Taste drücken;
5. Pfeiltaste Ab so oft drücken, bis „Konti-Modus mit stabilen Werten“ erscheint
6. OK-Taste drücken; es erscheint kurzzeitig „Konti-Modus mit stabilen Werten aktiviert“ und danach die Startseite mit den vier Strichen – – – –

Der Scan-Modus wird nur für das Messverfahren (Ferr, Non-Ferr) aktiviert, das zuletzt aktiv war. Beim Wechsel des Grundwerkstoffs muss der Scan-Modus auch für dieses Messverfahren aktiviert werden, sofern das gewünscht ist.

### Deaktivieren des kontinuierlichen Modus

Durchführung:

1. Pfeiltaste Ab dreimal drücken, bis „Messmodus“ erscheint
2. OK-Taste drücken; es erscheint „Autom. Erkennung FN, F, N“
3. Pfeiltaste Ab zweimal drücken, bis „Kontinuierlicher Modus“ erscheint
4. OK-Taste drücken;
5. Pfeiltaste Ab so oft drücken, bis „Konti-Modus deaktivieren“ erscheint
6. OK-Taste drücken; es erscheint kurzzeitig „Konti-Modus deaktiviert“ und danach die Startseite mit den vier Strichen – – – –

## 8.4 Null-Offset-Modus

In diesem Menüpunkt kann ein konstanter positiver oder negativer Wert (Offset-Wert) eingestellt werden. Dieser Wert wird dann bei jeder Messung automatisch zum Messwert addiert. Auf dem Display erscheint die Summe aus Messwert und Offsetwert. Zur Vermeidung von Fehlinterpretationen wird oben im Display der eingestellte Null-Offset-Wert angezeigt (OFFSET).

Dieser Messmodus ist hilfreich zur Bestimmung und Anzeige der Dicke der oberen Schicht bei einem Mehrschichtsystem. Wenn die Gesamtdicke der untere(n) Schicht(en) bekannt und diese gleichmäßig genug ist (sind), kann dieser Wert als negativer Offset-Wert eingestellt werden. Nach dem Messen der Gesamtschichtdicke wird die Dicke der unteren Schichten abgezogen (Addition des negativen Offset-Wertes), und auf dem Display wird die Dicke der obersten Schicht angezeigt.

Bei Messungen auf beschichteten rauen Metalloberflächen kann dieser Modus auch gewählt werden. Hierbei wird der Einfluss der Rauheit, der auf der unbeschichteten rauen Metalloberfläche bestimmt wird, als negativer Offset-Wert eingestellt. Das Gerät zeigt dann die Schichtdicke über den Spitzen der rauen Oberfläche an.

## Setzen des Null-Offset-Wertes

Durchführung:

1. Pfeiltaste Ab dreimal drücken, bis „Messmodus“ erscheint
2. OK-Taste drücken; es erscheint „Autom. Erkennung FN, F, N“
3. Pfeiltaste Auf drücken; es erscheint „Null-Offset“
4. OK-Taste drücken; es erscheint „Einstellen des Null-Offsets“
5. OK-Taste drücken
6. Es erscheint „Null-Offset einstellen“; mit den Pfeil-Tasten den gewünschten Null-Offset einstellen; durch das Gedrückthalten der Tasten lässt sich der Einstellwert schneller verändern
7. OK-Taste drücken; es erscheint kurzzeitig „Null-Offset ist eingestellt“ und danach die Startseite mit den vier Strichen – – – –. Als Indikator wird der eingestellte Null-Offset oben im Display angezeigt (OFFSET).

Alle Messwerte werden jetzt um den eingestellten Offset-Wert korrigiert angezeigt. Beispiel: bei einer tatsächlichen Schichtdicke von 100 µm und einem Null-Offset von –10 µm wird als Ergebnis 90 µm angezeigt. Bei einer tatsächlichen Schichtdicke von 100 µm und einem Null-Offset von +10 µm wird als Ergebnis 110 µm angezeigt.

Der Null-Offset wird nur für das Messverfahren (Ferr, Non-Ferr) eingestellt, das zuletzt aktiv war. Beim Wechsel des Grundwerkstoffs muss der Null-Offset auch für dieses Messverfahren eingestellt werden, sofern das gewünscht ist.

## Löschen des Null-Offset-Wertes

Durchführung:

1. Pfeiltaste Ab dreimal drücken, bis „Messmodus“ erscheint
2. OK-Taste drücken; es erscheint „Autom. Erkennung FN, F, N“
3. Pfeiltaste Auf drücken; es erscheint „Null-Offset“
4. OK-Taste drücken; es erscheint „Einstellen des Null-Offsets“
5. Pfeiltaste Ab drücken; es erscheint „Löschen des Null-Offsets“
6. OK-Taste drücken; es erscheint kurzzeitig „Null-Offset ist gelöscht“ und danach die Startseite mit den vier Strichen – – – –. Das Null-Offset-Symbol (OFFSET) erlischt.

## 9 Datenspeicher (4. Menüpunkt)

Das PCE-CT 100 hat zwei Arten von Datenspeicher:

- Der **Direkt-Modus** mit maximal je 1.000 speicherbaren Messwerten für den F- bzw. N-Modus. Er ermöglicht das sofortige Messen, ggf. nach einer entsprechenden Kalibrierung, ohne dass hierfür ein Datei-Name eingegeben werden muss. Alle Einstellungen, wie die Eingabe von Grenzwerten, des Null-Offsets oder die Aktivierung des Scan-Modus stehen im Direkt-Modus zur Verfügung. Die Einstellungen bleiben so lange erhalten, bis sie geändert bzw. gelöscht werden oder eine Total-Rückstellung durchgeführt wird.
- Die alphanumerisch benennbaren **Dateien**. Es können bis zu 100.000 Messwerte im Dateispeicher verwaltet werden. Die Dateinamen werden über eine spezielle Eingabefunktion, ein Buchstaben-Ziffern-Band, mit Hilfe der Gerätetasten eingegeben. Für die Dateinamen stehen alle Buchstaben (A-Z, a-z) und Ziffern (0-9) sowie das Leerzeichen ( ) zur Verfügung. Zusammen mit den Messwerten werden auch die individuellen Einstellwerte, wie Kalibrierungen, Grenzwerte, Null-Offset oder Scan-Modus gespeichert..



## 9.1 Datei neu

Dieser Abschnitt beschreibt das Erstellen einer neuen Datei und die Eingabe eines neuen, individuellen bzw. automatisch vorgegebenen Dateinamens.

Mit der neuen Datei können die „aktuellen Einstellungen“ übernommen werden, die Sie zuletzt im Direkt-Modus oder in einer anderen Datei durchgeführt haben, wie z. B. Kalibrierungen, Grenzwerte, Null-Offset oder Scan-Modus. Diese Möglichkeit der Übernahme von „aktuellen Einstellungen“ erleichtert die komplette Erstellung einer neuen Datei, wenn nur der Dateiname neu sein soll, alle anderen Einstellungen wie z. B. die Kalibrierungen, aber erhalten bleiben sollen. Wenn erforderlich, können natürlich die übernommenen Einstellungen unter den entsprechenden Menüpunkten überschrieben bzw. geändert werden.

Sie können aber auch die Werkseinstellung für die neue Datei übernehmen. Sie übernehmen dann u. A. die voreingestellte Werkskalibrierung; andere Einstellungen, wie Grenzwerte oder Null-Offset, werden gelöscht. Bei Bedarf können Sie diese Einstellungen unter den entsprechenden Menüpunkten überschreiben bzw. ändern.

Durchführung:

1. Pfeiltaste Ab viermal drücken, bis „Datenspeicher“ erscheint
2. OK-Taste drücken, es erscheint „Datei neu“
3. OK-Taste drücken; es erscheint „Dateinamen eingeben“ und ein automatisch vorgegebener Dateiname, z. B. „D001“, gefolgt von einem schwarzen Cursor ■

Sie haben die Möglichkeit,

- den vorgegebenen Dateinamen, z. B. „D001“ zu akzeptieren (weiter mit 7.) oder
- mit Hilfe des Buchstaben-Ziffern-Bandes im Display den vorgeschlagenen Namen zu ändern oder einen neuen Namen einzugeben; dafür

4. Zurück-Taste kurz drücken, um ein Zeichen zu löschen (längeres Drücken bricht die Eingabe ab); und/oder
5. mit den Pfeiltasten im Buchstaben-Ziffern-Band ein Zeichen auswählen; es stehen alle Buchstaben und Ziffern (A-Z, a-z, 0-9) sowie das Leerzeichen (der weiße Cursor ■) zur Verfügung. Längeres Drücken der Pfeiltaste lässt das Buchstaben-Ziffern-Band durchlaufen.
6. OK-Taste kurz drücken; das ausgewählte Zeichen wird eingegeben, und der schwarze Cursor ■ erscheint wieder; die Schritte 5. und 6. wiederholen, bis der ganze Dateiname eingegeben ist, z. B. ABC123. Dann
7. OK-Taste drücken, wenn der schwarze Cursor ■ zu sehen ist. Es erscheint der Dateiname, z. B. „D001“ oder „ABC123“ und „Datei erstellen?“
8. OK-Taste drücken; es erscheint „Aktuelle Einstellung übernehmen“. An dieser Stelle können Sie wählen, ob Sie die
  - a. OK-Taste drücken, um die aktuellen, zuletzt im Direkt-Modus oder in einem anderen Speicher durchgeführten Einstellungen, wie Kalibrierungen, Grenzwerte, Null-Offset oder Scan-Modus, für die neue Datei zu übernehmen. Es erscheint kurzzeitig „Datei erstellt“ und danach die Startseite mit den vier Strichen — — — —; oder ob Sie die
  - b. Pfeiltaste Ab drücken; es erscheint „Werkseinstellung übernehmen“. Mit der Werkseinstellung übernehmen Sie die Standard-Einstellungen, u. A. die voreingestellte Werkskalibrierung. Andere Einstellungen, wie Grenzwerte oder Null-Offset, werden gelöscht. Um die Werkseinstellung zu übernehmen,
  - c. OK-Taste drücken; es erscheint kurzzeitig „Datei erstellt“ und danach die Startseite mit den vier Strichen — — — —

Jetzt können Sie in der neu erstellten Datei messen. Der Dateiname erscheint in der Anzeige, um den Datei-Modus anzuzeigen.

Die neu erzeugte Datei sollte nach der Messwertaufnahme geschlossen werden. Sie befinden sich dann wieder im Direkt-Modus für die schnellere Messung. Sie können aber auch die Datei offen lassen; sie wird automatisch beim Öffnen oder Erstellen einer anderen Datei geschlossen.

## 9.2 Öffnen einer Datei

Dieser Abschnitt beschreibt das Öffnen bereits vorhandener Dateien.

Durchführung:

1. Pfeiltaste Ab viermal drücken, bis „Datenspeicher“ erscheint
2. OK-Taste drücken; es erscheint „Datei neu“
3. Pfeiltaste Ab drücken; es erscheint „Datei öffnen“
4. OK-Taste drücken; es erscheint „Dateiauswahl“ und der Name der zuletzt geöffneten Datei, z. B. „D001“
5. Mit den Pfeiltasten die gewünschte Datei auswählen, z. B. „D001“
6. OK-Taste drücken; es erscheint „Datei geöffnet“ und danach die Startseite mit den vier Strichen – – – –

Der Dateiname erscheint in der Anzeige, um den Datei-Modus anzuzeigen.

## 9.3 Schließen einer Datei

Dieser Abschnitt beschreibt das Schließen der aktuell geöffneten Datei. Durch das Schließen der Datei wird der Direkt-Modus aktiv, der ein einfaches Messen auch auf unterschiedlichen Grundwerkstoffen erlaubt.

Durchführung:

1. Pfeiltaste Ab viermal drücken, bis „Datenspeicher“ erscheint
2. OK-Taste drücken; es erscheint „Datei neu“
3. Pfeiltaste Ab zweimal drücken; es erscheint „Datei schließen“
4. OK-Taste drücken; es wird die zuletzt benutzte Datei geschlossen und es erscheint z. B. „Datei geschlossen“ und danach die Startseite mit den vier Strichen – – – –

Nach dem Schließen erscheint „Direkt“ in der Anzeige, um den Direkt-Modus anzuzeigen.

## 9.4 Ändern des Dateinamens

Dieser Abschnitt beschreibt das Ändern des Dateinamens einer geöffneten, aktiven Datei. Gegebenenfalls müssen Sie die zu ändernde Datei unter dem Menüpunkt „Öffnen einer Datei“ aktivieren.

Durchführung: "

1. Pfeiltaste Ab mehrfach drücken, bis „Datenspeicher“ erscheint
2. OK-Taste drücken; es erscheint „Datei neu“
3. Pfeiltaste Ab dreimal drücken; es erscheint „Dateiname ändern“
4. OK-Taste drücken; es wird das Buchstaben-Ziffern-Band und der zuletzt verwendete bzw. aktivierte Dateiname, z. B. „D001“ angezeigt.
5. Zurück-Taste kurz drücken, um ein Zeichen zu löschen (längeres Drücken bricht die Eingabe ab); und/oder
6. mit den Pfeiltasten im Buchstaben-Ziffern-Band zu einem Zeichen navigieren;
7. OK-Taste drücken; das ausgewählte Zeichen wird eingegeben. Schritt 6. und 7. wiederholen, bis der neue Dateiname eingegeben ist, z. B. „D002“. Dann
8. OK-Taste drücken, wenn der schwarze Cursor ■ zu sehen ist. Es erscheint der Dateiname, z. B. „D002“ und „Datei erstellen?“. Wenn dieser Dateiname schon vergeben wurde, erscheint



„Name bereits vorhanden“. Wählen Sie dann einen anderen Namen.

9. OK-Taste drücken; es erscheint „Datei erstellt“ und danach die Startseite mit den vier Strichen – – – –

Der neue Dateiname erscheint in der Anzeige, um den Datei-Modus anzuzeigen.

## 9.5 Löschen von Dateien

In den beiden folgenden Abschnitten wird das Löschen einer ausgewählten bzw. aller gespeicherten Dateien beschrieben.

### Löschen einer ausgewählten Datei

Dieser Abschnitt beschreibt das Löschen einer speziell ausgewählten Datei. Es werden der Dateiname, die Messwerte und alle Einstellungen der ausgewählten Datei gelöscht.

Durchführung:

1. Pfeiltaste Ab viermal drücken, bis „Datenspeicher“ erscheint
2. OK-Taste drücken; es erscheint „Datei neu“
3. Pfeiltaste Ab viermal drücken, bis „Datei löschen“ erscheint
4. OK-Taste drücken; es erscheint „Einzelne Datei löschen“
5. OK-Taste drücken; es erscheint „Dateiauswahl“ und der Name der zuletzt verwendeten Datei
6. Mit den Pfeiltasten die zu löschende Datei auswählen, z. B. „D002“
7. OK-Taste drücken; es erscheint der Dateiname, z. B. „D002“ und „Datei löschen?“
8. OK-Taste drücken; es erscheint z. B. „Datei gelöscht“ und danach die Startseite mit den vier Strichen – – – –

### Löschen aller Dateien

Dieser Abschnitt beschreibt das Löschen aller Dateien. Es werden alle Dateinamen, Messwerte und Einstellungen gelöscht. Der Inhalt des Speichers für den Direkt-Modus wird durch diese Maßnahme nicht gelöscht.

Durchführung:

1. Pfeiltaste Ab viermal drücken, bis „Datenspeicher“ erscheint
2. OK-Taste drücken; es erscheint „Datei neu“
3. Pfeiltaste Ab viermal drücken, bis „Datei löschen“ erscheint
4. OK-Taste drücken; es erscheint „Einzelne Datei löschen“
5. Pfeiltaste Ab drücken; es erscheint „Alle Dateien löschen“
6. OK-Taste drücken; es erscheint „Alle Dateien löschen?“
7. OK-Taste drücken; es erscheint „Alle Dateien gelöscht“ und danach die Startseite mit den vier Strichen – – – –

Nach dem Löschen erscheint „Direkt“ in der Anzeige, um den Direkt-Modus anzuzeigen.

## 10 Übertragen der Daten zum PC (5. Menüpunkt)

Dieser Abschnitt beschreibt

- das Übertragen einer oder aller Dateien zu einem Smartphone, Tablet oder PC,
- das Auswählen der Datei, die übertragen werden soll,
- das Voreinstellen des Übertragungsinhalts, um festzulegen, ob nur die Messwerte, nur die Statistikwerte oder Beides übertragen werden soll

Die Datenübertragung auf einen PC setzt das Vorhandensein eines entsprechenden Datenübertragungsprogramms voraus. Eine Möglichkeit ist die im Lieferumfang enthaltene Software.

### 10.1 Übertragen der aktuellen Datei zum PC

Dieser Abschnitt beschreibt die Übertragung von Mess- und Statistikwerten einer aktuell geöffneten Datei über die Bluetooth- oder USB-Schnittstelle des Schichtdickenmessgerätes.

**Hinweis:** Alternativ können Sie die Daten einer aktuell geöffneten Datei über den 2. Menüpunkt Statistik übertragen (siehe Kapitel 7.1 Übertragung nur der Statistikwerte oder 7.2 Übertragung der Messwerte und der Statistikwerte).

Durchführung:

1. PCE-CT 100 mit einem USB-Kabel oder über eine Bluetooth-Verbindung mit dem PC verbinden. Die Bluetooth-Verbindung wird vom PC aus initialisiert.
  2. Pfeiltaste Auf dreimal drücken, bis „Dateiübertragung“ erscheint
  3. OK-Taste drücken; es erscheint „Aktuelle Datei“
  4. OK-Taste drücken; es erscheint kurzzeitig z. B. „Überträgt...“; die Daten werden auf den PC übertragen, danach erscheint die Startseite mit den vier Strichen – – – –
- Sie können jetzt in der aktuellen Datei weitermessen oder die Datei schließen.

### 10.2 Auswählen und Übertragen einer gespeicherten Datei

Durchführung:

1. Das PCE-CT 100 mit einem USB-Kabel oder über eine Bluetooth-Verbindung mit dem PC verbinden
2. Pfeiltaste Auf dreimal drücken, bis „Dateiübertragung“ erscheint
3. OK-Taste drücken; es erscheint „Aktuelle Datei“
4. Pfeiltaste Ab drücken; es erscheint „Datei auswählen“
5. OK-Taste drücken; es erscheint „Dateiauswahl“ und z. B. „D002“
6. Mit den Pfeiltasten die zu übertragende Datei auswählen, z. B. „D003“
7. OK-Taste drücken, es erscheint kurzzeitig „Überträgt...“; die Daten werden auf den PC übertragen, danach erscheint die Startseite mit den vier Strichen – – – –

### 10.3 Übertragen aller gespeicherten Dateien zum PC

Dieser Abschnitt beschreibt das Übertragen aller gespeicherten Dateien zum PC. Die im Direkt-Modus gespeicherten Daten werden nicht übertragen.

Durchführung:

1. Das PCE-CT 100 mit einem USB-Kabel oder über eine Bluetooth-Verbindung mit dem PC verbinden
2. Pfeiltaste Auf dreimal drücken, bis „Dateiübertragung“ erscheint
3. OK-Taste drücken; es erscheint „Aktuelle Datei“
4. Pfeiltaste Ab zweimal drücken, bis „Alle Dateien übertragen“ erscheint



5. OK-Taste drücken; es erscheint kurzzeitig „Überträgt...“. Danach erscheint die Startseite mit den vier Strichen – – – –
- Sie können jetzt in der aktuellen Datei weitermessen oder die Datei schließen.

#### 10.4 Einstellen des Übertragungsinhalts (Statistikwerte und/oder Messwerte)

Dieser Abschnitt beschreibt die Festlegung der übertragenen Inhalte. Sie können wählen, ob bei der Übertragung die Statistikwerte, die Messwerte oder Beides übertragen werden soll. Die Einstellung bleibt auch nach dem Ausschalten erhalten.

Durchführung:

1. Pfeiltaste Auf dreimal drücken, bis „Dateiübertragung“ erscheint
2. OK-Taste drücken; es erscheint „Aktuelle Datei“
3. Pfeiltaste Auf drücken; es erscheint „Übertragungsinhalt“
4. OK-Taste drücken; es erscheint die aktuelle Einstellung zum Übertragungsinhalt
5. Mit den Pfeiltasten auswählen, ob man Statistikwerte, Messwerte oder Statistik- und Messwerte übertragen möchte
6. OK-Taste drücken; je nach Wahl erscheint kurzzeitig „Übertragungsinhalt: Statistikwerte“, „Übertragungsinhalt: Messwerte“ oder „Übertragungsinhalt: Statistik- und Messwerte“ und danach die Startseite mit den vier Strichen – – – –

### 11 Optionen (6. Menüpunkt)

Unter diesem Menüpunkt können Sie verschiedene Geräteeinstellungen vornehmen. Die Einstellungen bleiben nach dem Ausschalten erhalten.

Bei Auslieferung oder nach einer Total-Rückstellung (Total-Reset) ist immer der erste Menüpunkt des jeweiligen Option-Menüs eingestellt (z. B.  $\mu\text{m}/\text{mm}$ ).

#### 11.1 Auswählen der Ausschalmodi

Mit diesem Menüpunkt kann eingestellt werden, ob das Messgerät im Dauerbetrieb betrieben werden soll oder automatisch 90 Sekunden nach der letzten Bedienung/Messung ausgeschaltet wird.

Durchführung:

1. Pfeiltaste Auf zweimal drücken, bis „Optionen“ erscheint
2. OK-Taste drücken; es erscheint „Ausschalmodus“
3. OK-Taste drücken; es erscheint „Dauerbetrieb“ oder „Automatisches Ausschalten nach 90 Sek.“
4. Mit den Pfeiltasten die gewünschte Option einstellen
5. OK-Taste drücken zum Auswählen der angezeigten Option. Je nach Wahl erscheint kurzzeitig „Dauerbetrieb ausgewählt“ oder „Autom. Ausschalten nach 90 Sekunden ausgewählt“ und danach die Startseite mit den vier Strichen – – – –

#### 11.2 Signalton Ein / Aus

Mit diesem Menüpunkt kann eingestellt werden, ob nach jeder Messung oder bei der Bedienung ein kurzer Signalton zu hören ist oder nicht.

Durchführung:

1. Pfeiltaste Auf zweimal drücken, bis „Optionen“ erscheint
2. OK-Taste drücken; es erscheint „Ausschalmodus“
3. Pfeiltaste Ab drücken; es erscheint „Signalton“
4. OK-Taste drücken; es erscheint „Signalton einschalten“ oder „Signalton ausschalten“
5. Mit den Pfeiltasten die gewünschte Option einstellen

6. OK-Taste drücken zum Auswählen der angezeigten Option. Je nach Wahl erscheint kurzzeitig „Signalton eingeschaltet“ oder „Signalton ausgeschaltet“ und danach die Startseite mit den vier Strichen – – – –

### 11.3 Maßeinheit $\mu\text{m}$ / mils

Mit diesem Menüpunkt wird die Maßeinheit des angezeigten Schichtdickenwertes festgelegt. Die Messwerte können sowohl im metrischen System ( $\mu\text{m}$  bzw. mm) als auch im angloamerikanischen System (mils) angezeigt werden.

Durchführung:

1. Pfeiltaste Auf zweimal drücken, bis „Optionen“ erscheint
2. OK-Taste drücken; es erscheint „Ausschaltmodus“
3. Pfeiltaste Ab zweimal drücken; es erscheint „Maß-Einheit“
4. OK-Taste drücken; es erscheint „Maß-Einheit  $\mu\text{m}/\text{mm}$ “ oder „Maß-Einheit mils“
5. Mit den Pfeiltasten die gewünschte Option einstellen
6. OK-Taste drücken zum Auswählen der angezeigten Option. Je nach Wahl erscheint kurzzeitig „Maßeinheit  $\mu\text{m}/\text{mm}$  ausgewählt“ oder „Maßeinheit mils ausgewählt“ und dann die Startseite mit den vier Strichen – – – –

### 11.4 Begrüßungsgrafik Ein / Aus

Mit diesem Menüpunkt kann die kurzzeitige Anzeige der Begrüßungsgrafik unterdrückt werden, der nach dem Einschalten angezeigt wird.

Durchführung:

1. Pfeiltaste Auf zweimal drücken, bis „Optionen“ erscheint
2. OK-Taste drücken; es erscheint „Ausschaltmodus“
3. Pfeiltaste Ab dreimal drücken; es erscheint „Begrüßungsgrafik“
4. OK-Taste drücken; es erscheint „Begrüßungsgrafik einschalten“ oder „Begrüßungsgrafik ausschalten“
5. Mit den Pfeiltasten die gewünschte Option einstellen
6. OK-Taste drücken zum Auswählen der angezeigten Option. Je nach Wahl erscheint kurz „Begrüßungsgrafik eingeschaltet“ oder „Begrüßungsgrafik ausgeschaltet“ und die Startseite mit den vier Strichen – – – –

### 11.5 Spannungsversorgung

Mit diesem Menüpunkt kann die Art der Spannungsversorgung eingestellt werden. Diese Einstellung wird für eine korrekte Anzeige des Batteriezustandes benötigt.

Durchführung:

1. Pfeiltaste Auf zweimal drücken, bis „Optionen“ erscheint
2. OK-Taste drücken; es erscheint „Ausschaltmodus“
3. Pfeiltaste Auf dreimal drücken; es erscheint „Spannungsversorgung“
4. OK-Taste drücken; es erscheint die aktuelle Einstellung, z. B. „Akkus“
5. Mit den Pfeiltasten die Art der Spannungsversorgung einstellen, z. B. „Batterien“
6. OK-Taste drücken; es erscheint z. B. „Versorgung mit Batterien“ und danach die Startseite mit den vier Strichen – – – –



## 11.6 Einstellen von Datum und Uhrzeit

Mit diesem Menüpunkt kann Datum und Uhrzeit des Gerätes eingestellt werden.

Durchführung:

1. Pfeiltaste Auf zweimal drücken, bis „Optionen“ erscheint
2. OK-Taste drücken; es erscheint „Ausschaltmodus“
3. Pfeiltaste Auf zweimal drücken; es erscheint „Datum + Uhrzeit“
4. OK-Taste drücken; es erscheint das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit und „Neu einstellen?“
5. OK-Taste drücken; es erscheint „Jahr einstellen“ und das eingestellte Jahr
6. Mit den Pfeiltasten die gewünschte Zahl einstellen
7. OK-Taste drücken;
8. Schritt 6. und 7. viermal wiederholen, um nacheinander Monat, Tag, Stunde und Minute einzustellen. Am Ende erscheint „Datum + Uhrzeit eingestellt“ und danach die Startseite mit den vier Strichen – – – –

Nach Einlegen der Batterien und dem erstmaligen Einschalten erscheint ein Initialisierungs-menu mit

- a) **Deutsch** als vorgeschlagene Sprache: mit der OK-Taste bestätigen oder mit den Pfeiltasten eine andere Sprache auswählen und mit der OK-Taste bestätigen; danach erscheint
- b) ein Vorschlag für **Datum und Uhrzeit**: mit der OK-Taste bestätigen oder mit den Pfeiltasten ein anderes Datum/Uhrzeit einstellen und mit der OK-Taste bestätigen (siehe oben).

## 11.7 Auswählen der Sprache

Mit diesem Menüpunkt kann die Bediensprache gewählt werden. In der Regel stehen zum Bedienen des Gerätes die Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Türkisch, Tschechisch und Chinesisch zur Auswahl.

Durchführung:

1. Pfeiltaste Auf zweimal drücken, bis „Optionen“ erscheint
2. OK-Taste drücken; es erscheint „Ausschaltmodus“
3. Pfeiltaste Auf drücken; es erscheint „Sprache“
4. OK-Taste drücken; es erscheint die aktuell eingestellte Sprache, z. B. „Deutsch“
5. Mit den Pfeiltasten die gewünschte Sprache einstellen, z. B. „English“
6. OK-Taste drücken; es erscheint z. B. „Language English selected“ und danach die Startseite mit den vier Strichen – – – –

## 12 Total-Rückstellung auf die Grundeinstellung (Total Reset)

Diese Funktion setzt das Gerät zurück auf die Werkseinstellungen.

Im Einzelnen bedeutet das:

- a) alle gespeicherten Messwerte, Statistikwerte, Kalibrierwerte, Grenzwerte, der Null-Offset, werden gelöscht (sowohl F- als auch N-Modus)
- b) die Werkskalibrierung wird aktiviert (sowohl F- als auch N-Modus)
- c) der kontinuierliche Modus wird deaktiviert (sowohl F- als auch N-Modus)
- d) Gerät wird auf den automatischen FN-Modus zurückgestellt (wenn vorhanden)
- e) alle Optionseinstellungen werden auf die erste Auswahlmöglichkeit zurückgestellt, z. B. „µm/mm“, „Signalton eingeschaltet“ usw.

Durchführung:

1. Ein/Aus-Taste: Gerät ausschalten; eine Sonde muss angeschlossen sein
2. Zurück-Taste gedrückt halten
3. Ein/Aus-Taste: Gerät einschalten; es ertönt ein längerer Signalton; die Begrüßungsgrafik erscheint und dann die Startseite mit den vier Strichen – – – –

### 13 Standardeinstellungen

Dieser Abschnitt beschreibt die Geräteeinstellungen

- bei Erstinbetriebnahme
- nach Total-Reset
- wenn die Batterien für längere Zeit herausgenommen wurden

| Geräte-Einstellungen               | Zustand nach erstmaligem Einschalten | Zustand nach Total-Rückstellung   |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Kalibrierung                       | Werkskalibrierung                    | Werkskalibrierung                 |
| Einzelwert/<br>Blockwert Statistik | Einzelwert-Statistik                 | Einzelwert-Statistik              |
| Online-<br>Statistikanzeige        | Mittelwert und<br>Standardabweichung | Mittelwert und Standardabweichung |
| Autom.FN, Ferr,<br>Non-Ferr        | Autom. FN (wenn<br>vorhanden)        | Autom. FN (wenn vorhanden)        |
| Grenzwerte                         | keine                                | keine                             |
| Kontinuierlicher<br>Modus          | Aus                                  | Aus                               |
| Null-Offset                        | Aus                                  | Aus                               |
| Datei                              | keine                                | keine                             |
| Übertragungsinhalt                 | Statistik                            | Statistik                         |
| Beleuchtung                        | Aus                                  | Aus                               |
| Ausschaltmodus                     | Automatisch                          | Automatisch                       |
| Signalton                          | Ein                                  | Ein                               |
| Maßeinheit                         | µm                                   | µm                                |
| Begrüßungstext                     | Ein                                  | Ein                               |
| Datum + Uhrzeit                    | soll eingestellt werden              | unverändert                       |
| Sprache                            | soll eingestellt werden              | unverändert                       |

Nach einer Batterie-Unterbrechung von mehr als 20 Sekunden verhält sich das Gerät wie nach der Total-Rückstellung, zusätzlich wird der Benutzer aufgefordert, Sprache, Datum und Uhrzeit einzustellen.



## 14 Anzeige Firmware-Version / Seriennummern (Gerät / Sonde)

Durchführung:

1. Ein/Aus-Taste: Gerät ausschalten; eine Sonde muss angeschlossen sein
2. Pfeiltaste Auf gedrückt halten
3. Ein/Aus-Taste drücken. Nach dem Loslassen der Tasten werden die Firmware-Version und deren Revisions-Datum, die Seriennummer von Gerät (Gauge) und Sonde (Probe) und zuletzt die Startseite mit den vier Strichen – – – – angezeigt

## 15 Fehlersuche/-behebung

Verschiedene Geräteeinstellungen und Fehlerzustände werden auf dem Display angezeigt:

### PC Remote Control

Dieser Hinweis erfolgt, wenn das Gerät ohne Sonde, mit nicht vollständig eingesteckter Sonde oder mit defekter Sonde eingeschaltet wird.

Da in diesem Betriebszustand die automatische Geräteabschaltung deaktiviert ist, muss das Gerät mit der Ein/Aus-Taste ausgeschaltet werden.

### Keine Messung möglich

Dieser Hinweis erscheint, wenn die Sonde gewechselt wurde und noch eine Datei mit Daten der zuletzt verwendeten Sonde geöffnet ist. Schließen Sie diese Datei, um Messungen durchzuführen.

### Batterien leer

Entfernen Sie möglichst unverzüglich die leeren Batterien, um ein Auslaufen zu verhindern. Legen Sie neue Batterien ein. Achten Sie auf die richtige Polarität. Wechseln Sie die Batterien innerhalb von 20 Sekunden, um die gespeicherten Daten zu erhalten.

### Sonde ist zu nah an Metall

Die Sonde befand sich während des Einschaltvorgangs zu nah an Metall. Während dieser Phase werden einige interne Abgleichmessungen durchgeführt, bei denen sich die Sonden nicht in der Nähe von Metall befinden dürfen. Halten Sie deswegen die Sonde während des Einschaltens frei in die Luft. Wenn diese Meldung angezeigt wird, obwohl die Sonde frei liegt, kann das ein Hinweis auf einen Sondendefekt sein.

### Magnetische Störfelder

Es sind zu starke magnetische Störfelder in der Nähe (z. B. von Transformatoren, Netzteilen, Induktionsöfen o. Ä.). Versuchen Sie, das Gerät in einer störfeldfreien Umgebung zu betreiben. Tritt der Fehler immer noch auf, kann die Sonde oder das Gerät defekt sein.

### Sonde defekt

Diese Meldung zeigt eine defekte Sonde an. Das Gerät mit der Sonde sollte zur Reparatur an die PCE Deutschland GmbH gesendet werden.

### Sonstige Fehler

- Gerät lässt keine weiteren Messungen zu
- unlogische Anzeigewerte
- Tasten sind blockiert
- Gerät lässt sich nicht mehr ein- oder ausschalten

Wenn einer der oben genannten Fehler an Ihrem Gerät auftritt, dann hilft in der Regel eine Total-Rückstellung (Kapitel 12).

Gehen Sie wie folgt vor:

- zuerst Batterien kurz entfernen und wieder einlegen
- dann Total-Rückstellung (Gerät ausschalten Ein/Aus- und Zurück-Taste gedrückt halten, Gerät mit Ein/Aus-Taste einschalten; es ertönt ein längerer Signalton)
- Möglicherweise müssen die Batterien ersetzt werden.

## 16 Garantie

Unsere Garantiebedingungen können Sie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen nachlesen, die Sie hier finden: <https://www.pce-instruments.com/deutsch/agb>.

## 17 Entsorgung

### HINWEIS nach der Batterieverordnung (BattV)

Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden: Der Endverbraucher ist zur Rückgabe gesetzlich verpflichtet. Gebrauchte Batterien können unter anderem bei eingerichteten Rücknahmestellen oder bei der PCE Deutschland GmbH zurückgegeben werden.

### Annahmestelle nach BattV:

PCE Deutschland GmbH  
Im Langel 4  
59872 Meschede

Zur Umsetzung der ElektroG (Rücknahme und Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten) nehmen wir unsere Geräte zurück. Sie werden entweder bei uns wiederverwertet oder über ein Recyclingunternehmen nach gesetzlicher Vorgabe entsorgt. Alternativ können Sie Ihre Altgeräte auch an dafür vorgesehenen Sammelstellen abgeben.

WEEE-Reg.-Nr.DE69278128



Alle PCE-Produkte sind CE  
und RoHS zugelassen.

## 1 Safety notes

Please read this manual carefully and completely before you use the device for the first time. The device may only be used by qualified personnel and repaired by PCE Instruments personnel. Damage or injuries caused by non-observance of the manual are excluded from our liability and not covered by our warranty.

- The device must only be used as described in this instruction manual. If used otherwise, this can cause dangerous situations for the user and damage to the meter.
- The instrument may only be used if the environmental conditions (temperature, relative humidity, ...) are within the ranges stated in the technical specifications. Do not expose the device to extreme temperatures, direct sunlight, extreme humidity or moisture.
- Do not expose the device to shocks or strong vibrations.
- The case should only be opened by qualified PCE Instruments personnel.
- Never use the instrument when your hands are wet.
- You must not make any technical changes to the device.
- The appliance should only be cleaned with a damp cloth. Use only pH-neutral cleaner, no abrasives or solvents.
- The device must only be used with accessories from PCE Instruments or equivalent.
- Before each use, inspect the case for visible damage. If any damage is visible, do not use the device.
- Do not use the instrument in explosive atmospheres.
- The measurement range as stated in the specifications must not be exceeded under any circumstances.
- Avoid bending or too tight reeling of the probe cable as this can cause cable breaks.
- When not using the device for a longer period of time, take out the batteries.
- Non-observance of the safety notes can cause damage to the device and injuries to the user.

We do not assume liability for printing errors or any other mistakes in this manual.

We expressly point to our general guarantee terms which can be found in our general terms of business.

If you have any questions please contact PCE Instruments. The contact details can be found at the end of this manual.

...

## 2 Specifications

The gauge conforms to the following standards for coating thickness measurement:

Magnetic method: DIN EN ISO 2808  
DIN EN ISO 2178  
ASTM B499  
ISO 19840

Eddy current method: DIN EN ISO 2808  
DIN EN ISO 2360  
ASTM D7091

### 2.1 Technical specifications

|                     |                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resolution          | 0.1 $\mu\text{m}$ or <0.2% of reading<br>(probes with ranges up to 1.5 mm)<br>1 $\mu\text{m}$ or <0.2% of reading<br>(probes with ranges larger than 1.5 mm) |
| Display             | high-resolution colour graphical display, backlight                                                                                                          |
| Operator guidance   | menu-driven, language selectable from English, German, French, Chinese                                                                                       |
| Memory              | Direct mode: max. 1000 readings each in F-mode and N-mode<br>Data file mode: max. 100000 readings                                                            |
| Calibration         | Works calibration<br>Zeroing (One-point calibration)<br>Foil calibration (Two-point calibration)<br>Two-foil calibration<br>Cal-Through-Coat calibration     |
| Zero offset         | Addition of a constant value to the reading                                                                                                                  |
| Statistics          | N, $\bar{x}$ , $\sigma$ , Max, Min, Cp, Cpk, Kvar                                                                                                            |
| Online statistics   | N, $\bar{x}$ , $\sigma$ , Max, Min                                                                                                                           |
| Limit values        | adjustable with audible signal and indicator in the display                                                                                                  |
| Interface           | USB 2.0, Bluetooth 4.0                                                                                                                                       |
| Ambient temperature | 0 ... 50 $^{\circ}\text{C}$                                                                                                                                  |
| Power supply        | 3 x batteries AAA 1.5 V or                                                                                                                                   |
| Dimensions          | 163 mm x 82 mm x 40 mm (H x W x D)                                                                                                                           |
| Weight              | appr. 290 g (incl. batteries)                                                                                                                                |
| Protection class    | IP 52 (Protection against dust and dripping water)                                                                                                           |

### 2.2 Delivery contents

1 x PCE-CT 100 coating thickness gauge  
3 x batteries AA  
1 x USB cable  
1 x instruction manual  
1 x data transfer software  
1 x plastic carrying case

**The probes are not included and must be ordered separately**

## 2.3 Optional accessories

The following probes can be connected to the gauge PCE-CT 100:

| Probe                | Range                             | Application                                                                                    | Accuracy<br>(referred to PCE standards)<br><sup>1</sup> works calibration<br><sup>2</sup> 1-point calibration<br><sup>3</sup> 2-point calibration                                                              |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PCE-CT 100 FN1.5     | 0 ... 1500 µm                     | dual probe for measurements on steel/iron and on non-ferrous metals                            | <sup>1</sup> $\pm 3 \mu\text{m}$ or 3 % of reading; whichever is greater<br><sup>2</sup> $\pm(1 \mu\text{m} + 2 \text{ % of reading})$<br><sup>3</sup> $\pm(1 \mu\text{m} + 1 \text{ % of reading})$           |
| PCE-CT 100 F1.5      | 0 ... 1500 µm                     | for measurements on steel/iron                                                                 | as FN1.5                                                                                                                                                                                                       |
| PCE-CT 100 N1.5      | 0 ... 1500 µm                     | for measurements on non-ferrous metals                                                         | as FN1.5                                                                                                                                                                                                       |
| PCE-CT 100 FN1.5/90° | 0 ... 1500 µm                     | angled dual probe for measurements on steel/iron and on non-ferrous metals in tubes or grooves | as FN1.5                                                                                                                                                                                                       |
| PCE-CT 100 FN1.5R    | 0 ... 1500 µm                     | angled dual probe for measurements on steel/iron and on non-ferrous metals                     | as FN1.5                                                                                                                                                                                                       |
| PCE-CT 100 F1.5R     | 0 ... 1500 µm                     | angled probe for measurements on steel/iron                                                    | as FN1.5                                                                                                                                                                                                       |
| PCE-CT 100 FN0.2     | 0 ... 200 µm                      | high-precision combination probe for thin layers on steel/iron and on non-ferrous metals       | <sup>1</sup> $\pm 2,5 \mu\text{m}$ or 2,5 % of reading; whichever is greater<br><sup>2</sup> $\pm(0,7 \mu\text{m} + 1,5 \text{ % of reading})$<br><sup>3</sup> $\pm(0,7 \mu\text{m} + 1 \text{ % of reading})$ |
| PCE-CT 100 FN3.5     | F: 0 ... 3.5 mm<br>N: 0 ... 3.0mm | angled dual probe for measurements on steel/iron and on non-ferrous metals with extended range | <sup>1</sup> $\pm 5 \mu\text{m}$ or 3 % of reading; whichever is greater<br><sup>2</sup> $\pm(2 \mu\text{m} + 2 \text{ % of reading})$<br><sup>3</sup> $\pm(2 \mu\text{m} + 1 \text{ % of reading})$           |
| PCE-CT 100 F3.5      | 0 ... 3.5 mm                      | angled probe for measurements on steel/iron with extended range                                | as FN3.5                                                                                                                                                                                                       |

|                                                          |              |                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PCE-CT 100 F10                                           | 0 ... 10 mm  | angled probe for measurements on steel/iron with large range         | <sup>1</sup> $\pm 10 \mu\text{m}$ or 3 % of reading; whichever is greater<br><sup>2</sup> $\pm(5 \mu\text{m} + 2 \% \text{ of reading})$<br><sup>3</sup> $\pm(3 \mu\text{m} + 1 \% \text{ of reading})$ |
| PCE-CT 100 F20                                           | 0 ... 20 mm  | probe for measurements on steel/iron with very large range           | <sup>1</sup> n.a.<br><sup>2</sup> $\pm(10 \mu\text{m} + 4 \% \text{ of reading})$<br><sup>3</sup> $\pm(10 \mu\text{m} + 2 \% \text{ of reading})$                                                       |
| PCE-CT 100 F10-1<br>PCE-CT 100 F10-2<br>PCE-CT 100 F10-3 | 0 ... 6.5 mm | angled probes for measurements on steel mesh                         | <sup>1</sup> n.a.<br><sup>2</sup> $\pm(0,1 \text{ mm} + 5 \% \text{ of reading})$<br><sup>3</sup> $\pm(0,1 \text{ mm} + 3 \% \text{ of reading})$                                                       |
| PCE-CT 100 F10-cp                                        | 0 ... 10 mm  | angled probes for measurements of wall thickness (with counter-pole) | <sup>1</sup> n.a.<br><sup>2</sup> $\pm(0,05 \text{ mm} + 5 \% \text{ of reading})$<br><sup>3</sup> $\pm(0,05 \text{ mm} + 3 \% \text{ of reading})$                                                     |
| PCE-CT 100 F30T                                          | 0 ... 30 mm  | probe with large range for measurements on steel mesh                | <sup>1</sup> n.a.<br><sup>2</sup> $\pm(0,2 \text{ mm} + 5 \% \text{ of reading})$<br><sup>3</sup> $\pm(0,2 \text{ mm} + 3 \% \text{ of reading})$                                                       |
| PCE-CT 100 F30C                                          | 0 ... 20 mm  | probe with large range for measurements on conveyor belts            | <sup>1</sup> n.a.<br><sup>2</sup> $\pm(0,2 \text{ mm} + 5 \% \text{ of reading})$<br><sup>3</sup> $\pm(0,2 \text{ mm} + 3 \% \text{ of reading})$                                                       |

### 3 System description

#### 3.1 Device



|   |                                    |   |                |
|---|------------------------------------|---|----------------|
| 1 | USB 2.0 interface                  | 5 | On/Off key     |
| 2 | Indicator for Bluetooth connection | 6 | Probe socket   |
| 3 | OK key                             | 7 | Arrow Down key |
| 4 | Escape key                         | 8 | Arrow Up key   |

### 3.2 Display

In addition to the reading and the menu structure, the display shows other useful information icons and notes. The following characters and icons appear on the display:

|                                                                                   |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | Bluetooth connection established                            |
|  | a red or empty battery symbol indicates low battery voltage |
| <b>ZERO</b>                                                                       | zero calibration has been carried out                       |
| <b>ZERO</b> flashing                                                              | zero calibration has begun but not yet finished             |
| <b>CAL1F</b>                                                                      | one-foil-calibration has been carried out                   |
| <b>CAL1F</b> flashing                                                             | one-foil-calibration has begun but not yet finished         |
| <b>CAL2F</b>                                                                      | two-foil-calibration has been carried out                   |
| <b>CAL2F</b> flashing                                                             | two-foil-calibration has begun but not yet finished         |
| <b>LIMIT</b>                                                                      | limit values are set                                        |
| <b>LIMIT</b> flashing                                                             | setting the limit values has begun but not yet finished     |
| <b>LIMIT</b> ↑, <b>LIMIT</b> ↓                                                    | reading exceeds or falls below the limit values             |
| <b>AUTO FN</b>                                                                    | Automatic FN identification is active                       |
| <b>Ferr</b>                                                                       | Ferrous mode is active (for iron/steel)                     |
| <b>Non-Ferr</b>                                                                   | Non-Ferrous mode is active (for non-ferrous metals)         |
| <b>μm</b>                                                                         | unit of measurement is μm                                   |
| <b>mm</b>                                                                         | unit of measurement is mm                                   |
| <b>mils</b>                                                                       | unit of measurement is mils                                 |

### 3.3 Function keys

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | Key to switch the device on and off                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <br> | The arrow keys have several functions. Depending on the menu item you are currently in, by using these keys you can:<br>- browse through the main menu and submenus<br>- set calibration values, limit values and zero offset value<br>- browse through statistical and single readings<br>- select a character when entering a file name<br>- select a file                     |
|                                                                                     | Use this key to:<br>- confirm the selection of a menu item, e. g. Statistics and then reach the corresponding submenu, e. g. Transfer of statistics<br>- confirm a setting, e. g. Measuring unit μm<br>- confirm the calibration or limit value settings<br>- confirm a character when entering a file name<br>- confirm a file name if pressed longer than 2 seconds            |
|                                                                                     | This key enables you to:<br>- go back to the next higher menu level<br>- delete the last reading immediately after the measurement<br>- delete readings and statistics quickly (see chapter 7.6)<br>- abort a setting, e. g. when setting the limit values<br>- delete a character when entering a filename<br>- abort the entry of a file name if pressed longer than 2 seconds |



## 4 Getting started

### 4.1 Power supply

The PCE-CT 100 can be operated using 2 x round cell (AA) 1.5 V alkaline batteries or alternatively 2 rechargeable batteries (AA) 1.2 V. The type of power supply must be set in the menu item Options/Power supply (11.5).

Flat batteries are indicated by a red or empty battery icon. Remove used up batteries immediately. When inserting new batteries, pay attention to the correct polarity. Wrongly inserted batteries may cause destruction of the gauge.

In order to avoid any possible loss of data, mind the following when exchanging batteries:

- a) Always switch off the gauge by means of the ON/OFF key before replacing batteries.
- b) Exchange the batteries within 20 seconds.

After inserting the batteries and switching on the device for the first time by means of the On/off key, the display shows

- **English** as suggested language

Confirm with "OK" or use the arrow keys to select a different language and confirm with "OK". The display will show

- the suggested **date** and **time**

Confirm with "OK" or use the arrow keys to change and confirm with "OK". Pay attention to the instructions on the display.

Normally, Auto Power Off mode is activated. It switches off automatically 90 seconds after the last measurement or operation. For permanent operation mode, see chapter 11.1 Selecting the switch-off modes.

### 4.2 Start-up

Connect the probe by aiming the probe plug at the keypad, making sure the red spot faces upwards, and then inserting it into the socket at the bottom of the device. The PCE-CT 100 automatically recognises the connected probe and sets the specific probe parameters, e. g. measurement range, resolution, measurement method. To disconnect the probe, pull the plug, holding the grooved tube.

### 4.3 Menu structure

There are 6 main menu items: **Calibration, Statistics, Measuring mode, Data memory, Transfer to PC** and **Options**. All other menu items or functions are subordinate to these 6 menu items.

The operation is carried out by means of the two arrow keys, the OK key and the Escape key. The steps to be carried out are displayed on the screen, e. g. "Place probe on foil standard". After pressing the OK key, the confirmation is displayed, e. g. „Calibration has been set“.

## 5 Operation

### 5.1 Measurement

This section describes the suitable application cases of the different probes.

You can use F probes for measurements on all non-magnetic coatings, e. g. varnish, paint, plastics, zinc, etc. on ferromagnetic iron/steel. The display shows Ferr.

You can use N probes for measurements on all electrically insulating coatings, e. g. varnish, paint, anodised aluminium, etc. on non-ferrous metals. The display shows Non-Ferr.

The FN combination probes allow both measurements and are factory-set to the measuring mode Auto FN identification. The display shows "AUTO FN". This means that the gauge automatically identifies the base material (iron/steel or non-ferrous metal) after positioning of the probe. Subsequently, the gauge switches to the corresponding measuring method, magnetic (F) or eddy current method (N). After each measurement, the display shows Ferr or Non-Ferr to indicate the base material.

**Note:** In some cases, especially with varnish on zinc on steel, it is nevertheless recommended to use Ferrous mode (F) for measurements on iron/steel or to Non-Ferrous mode (N) for measurements on non-ferrous metals instead of the automatic mode.

### 5.2 Changing the probe

Please observe the following points when you want to change the probe:

- Switch off the gauge before changing the probe.
- **Note:** If you have carried out measurements in Direct Mode before changing the probe, you should transfer the data to a PC beforehand. The measurement values stored in Direct Mode will be deleted after changing the probe and the works calibration will be activated. "N = 0" will be displayed.
- When working in File Mode, you have to close the file before changing the probe. If the file stays open, the message "No measurements possible" will be displayed. Close the file and proceed with the measurements.

## 6 Calibration (1<sup>st</sup> menu item)

This section informs you about the different calibration modes and the applications they are especially suitable for. To meet the demands of coating thickness measurement tasks, the meter must be checked by means of the standards included in the supply package before the measurement.

The coating thickness gauge PCE-CT 100 has two operating modes: in **Direct mode**, you can directly measure without any further user interaction. Readings, calibration values and settings are stored consecutively in the direct memory, in case of an FN combination probe either in the F memory or in the N memory. The differentiation between F memory and N memory also means that e. g. setting of limit values has to be done in both measuring modes. Direct mode enables very quick measurements but all readings are within one single memory (FN probe: two memories).

In **Data memory mode**, the readings, calibration values and settings are stored in freely nameable data files. This enables the creation and resumption of many different or very extensive test series. Due to the storage of the calibration values, a recalibration is normally not necessary. During a running test session, a switchover between F measuring mode and N measuring mode is not possible.

If you decide to use Direct mode, you can simply start calibrating and measuring without defining a file name. If you want the readings to be stored in the data memory, you first have to open an existing file or create a new one. After this, you can do calibrations, measurements and settings. Calibrations have to be done in the file where you want the readings to be stored. After closing the file, the gauge will be in Direct mode again.

The PCE-CT 100 and all probes are factory calibrated. If the accuracy of the works calibration is not sufficient or if the measurement task requires an additional calibration, this can be carried out as described below.

A zero calibration on an uncoated sample reduces measurement errors induced by surface geometry, e. g. by curved surfaces. Calibration data will still be available after the device has been powered off. The PCE-CT 100 uses five different calibration methods.

The different calibration methods can be used in Direct mode or in Data memory mode. The use of different data files helps storing calibration data for different applications.

### 6.1 Activating the works calibration

This calibration mode is suitable for measurements on flat surfaces larger than the included zero standards (35 mm x 35 mm / 1.4" x 1.4"). A calibration that has been carried out previously has to be deleted. You need neither calibration standards nor any uncoated samples.

Procedure:

1. Press Arrow Down key; "Calibration" appears on the display
2. Press OK key; "Zero setting" appears on the display
3. Press Arrow Up key; "Deletion of calibration" appears on the display
4. Press OK key; "Works calibration activated" appears on the display, followed by the start screen with the four dashes — — — —

You can now measure using the works calibration.

### 6.2 Zero setting (1-point calibration)

For this purpose, you have to use an uncoated sample having similar dimensions and material properties as the coated sample to be measured, e. g. when you plan to measure on small cylindrical parts or near edges. The zero plates delivered with your gauge are not intended to be used for zero calibration; instead use these plates together with the calibration foils to check the accuracy of the gauge.

Procedure:

1. Press Arrow Down key; "Calibration" appears on the display
2. Press OK key; "Zero setting" appears on the display
3. Press OK key; "Place probe on "0"" appears on the display and the ZERO icon in the display starts to flash
4. Place the probe on the uncoated sample perpendicularly. Repeat several times.
5. Press the OK key. "Zero has been set" appears on the display for a short time, followed by the start screen with the four dashes — — — —. The ZERO symbol is visible permanently.

You can now measure using the 1-point calibration.

### 6.3 One-foil calibration (2-point calibration)

The one-foil-calibration has to be done on an uncoated sample (as with the zero setting). For the one-foil-calibration, choose a calibration foil that comes closest to the expected coating thickness.

Procedure:

1. Carry out 'zeroing' (1-point calibration) as described above (please see chapter 6.2).
2. Press Arrow Down key; "Calibration" appears on the display
3. Press OK key; "Zero setting" appears on the screen
4. Press Arrow Down key one more time; "ONE-foil calibration" appears on the screen
5. Press OK key; "Place probe on foil standard" appears on the display and the CAL icon in the display starts to flash
6. Put the measurement foil on the uncoated test object and place the probe on the foil several times
7. Press OK key; "Set standard value" appears on the display
8. Use the arrow keys to enter the calibration foil thickness as indicated on the standard
9. press this key; Calibration has been set appears briefly on the display followed by the start screen with the four dashes — — — — . The CAL symbol is visible permanently.

You can now measure using the ONE-foil calibration.

### 6.4 Two-foil calibration, e. g. for rough surfaces

This calibration mode is used especially for the measurement on rough surfaces, e. g. on sand-blasted base metals. It is also suitable for low-intensity magnetic samples when carrying out the measurement either according to the magnetic-inductive method or according to the eddy current method.

In this calibration mode, two calibration foils varying in thickness are used. The thickness of the foils should be selected in a way that the thickness of the thinner foil is 0.5 to 0.9 times that of the expected coating thickness and the thickness of the thicker foil is 1.1 to 1.5 times that of the expected coating thickness.

Procedure:

1. Press Arrow Down key; "Calibration" appears on the display
2. Press OK key; "Zero setting" appears on the screen
3. Press Arrow Down key twice until "TWO-foil calibration" appears on the display
4. Press OK key; "Place probe on 1st foil" appears on the display.
5. Put one of the two calibration foils on the uncoated sample and place the probe on the foil several times
6. Press OK key; "Set standard value" appears on the display
7. Use the arrow keys to enter the calibration foil thickness as indicated on the standard
8. Press OK key; "Place probe on 2nd foil" appears on the display
9. Put the second calibration foil on the uncoated sample at the same point and place the probe on the foil several times
10. Press OK key; "Set standard value" appears on the display
11. Use the arrow keys to enter the calibration foil thickness as indicated on the standard
12. Press OK key; "Calibration has been set" appears on the display for a short time, followed by the start screen with the four dashes — — — —

You can now measure using the two-foil calibration. In measurements on rough base materials, the average coating thickness is measured across the peaks. The measuring uncertainty increases with increasing roughness.

### 6.5 Cal-Through-Coat calibration (calibration on a coated sample)

This calibration method is used if no uncoated sample is available for „zeroing“. The method can only be applied with the probes F1.5 or FN1.5 (F mode).

This method must only be applied in cases in which the coating at the calibration point is smooth and reproducible values can be measured. Do not use this method on structural coatings or varnishes. The measurement errors may be too high.

Procedure:

1. Press Arrow Down key; "Calibration" appears on the display
2. Press OK key; "Zero setting" appears on the screen
3. Press Arrow Down key three times until "Cal-Through Coat calibration" appears on the display
4. Press OK key; "Place probe on coating" appears on the display
5. Now place the probe repeatedly on the coated test object at a defined calibration point. A mean value is displayed
6. Press OK key; "Place probe on foil standard" appears on the display
7. Select a calibration foil no thicker than the expected coating thickness and put it on the same calibration point. Then place the probe repeatedly on the calibration foil covering the calibration point
8. Press OK key; "Set standard value" appears on the display
9. Use the arrow keys to enter the calibration foil thickness as indicated on the standard
10. Press OK key; "Calibration has been set" appears on the display for a short time, followed by the start screen with the four dashes — — — —

You can now measure using the Cal-Through-Coat calibration.

### 6.6 Deleting a calibration

This menu item shows you how to delete the active calibration. However, if you would like to make a new calibration, a deletion is not necessary.

Procedure:

1. Press Arrow Down key; "Calibration" appears on the display
2. Press OK key; "Zero setting" appears on the screen
3. Press Arrow Up key once until "Deletion of calibration" appears on the display
4. Press OK key; "Works calibration activated" appears on the display for a short time, followed by the start screen with the four dashes — — — —

You can now measure using the works calibration.

## 7 Statistics (2<sup>nd</sup> menu item)

After each measurement, the PCE-CT 100 saves the readings in a data memory and calculates a variety of statistic parameters. The PCE-CT 100 has two types of memory, see chapter 9 Data memory (4<sup>th</sup> menu item):

- the data memory in direct mode stores up to 2 x 1000 readings (1000 in F mode, 1000 in N mode)
- the file based data memory stores up to 100,000 readings

In both modes, the statistical values are updated after each measurement and stored together with the thickness values. The display shows the number of measurements N, the mean value  $\bar{x}$ , the standard deviation  $\sigma$ , the maximum value  $\uparrow$  of the series and the minimum value  $\downarrow$ .

With the option **block value statistics** (see chapter 7.7 single value / block value statistics), the PCE-CT 100 can combine a selectable number of readings to a single measurement value. This feature facilitates the data acquisition if mean values are required instead of single values. With this option the statistical values in display become a different meaning. They are now related to a series of mean values instead of a series of single values.

| Parameter | Single value statistics     | Block value statistics                      |
|-----------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| N         | number of measurements      | number of mean values                       |
| $\bar{x}$ | mean value                  | mean value of the mean values               |
| $\sigma$  | standard deviation          | standard deviation of the mean values       |
| ↑         | maximum value of the series | maximum value of the mean values            |
| ↓         | minimum value of the series | minimum value of the mean values            |
| Kvar      | coefficient of variation    | coefficient of variation of the mean values |
| Cp        | process capability index    | process capability index of the mean values |
| Cpk       | process capability index    | process capability index of the mean values |

All readings recorded and statistics calculated by the PCE-CT 100 and belonging to the currently active file can be completely transferred or displayed via the menu item Statistics. The process capability indices Cp and Cpk are calculated, displayed and transferred only if the limits are set (menu item Measuring mode/Limits).

### 7.1 Transfer of statistical values only

The gauge calculates a maximum of 8 statistical values from a measurement series (see chart above). These can be quickly and simply transferred to a PC in the 2nd menu item Statistics. Transfer can be made immediately if you are in direct mode or in an active file which is still open. If you wish to print or transfer data from a file already closed, you can do this under File transfer to PC (5<sup>th</sup> menu item), chapter 10.

Data transfer to a PC can be done by means of the USB interface or a Bluetooth connection. The supplied data transfer software receives the data and shows it on the screen.

Procedure:

1. Connect PCE-CT 100 with a PC by means of a USB interface cable or a Bluetooth connection. The connection must be initialised from the PC
2. Press Arrow Down key twice until "Statistics" appears on the display
3. Press OK key; "Transfer of statistics" appears on the display
4. Press OK key. Data are transferred and "In progress..." appears on the display for a short time, followed by the start screen with the four dashes — — — —

## 7.2 Transfer of readings and statistics

The statistical values of the currently active file can also be transferred together with the single readings.

Procedure:

1. Connect PCE-CT 100 with a PC by means of a USB interface cable or a Bluetooth connection. The connection must be initialised from the PC
2. Press Arrow Down key twice until "Statistics" appears on the display
3. Press OK key; "Transfer of statistics" appears on the display
4. Press Arrow Down key; "Transfer statistics and readings" appears on the display
5. Press OK key; data are transferred and "In progress..." appears on the display for a short time, followed by the start screen with the four dashes — — — —

If you want to transfer data from a file that is already closed, you can do this via File transfer to PC (5<sup>th</sup> menu item), chapter 10.

## 7.3 Indication of statistics on the display

This section explains how to display the different statistical values of single value or of block value statistics.

Procedure:

1. Press Arrow Down key twice until "Statistics" appears on the display
2. Press OK key; "Transfer of statistics" appears on the display
3. Press Arrow Down key twice until "Display of statistics" appears on the display
4. Press OK key; number of readings appears on the display (with block value statistics: number of mean values)
5. Press Arrow Down key several times; the following statistics appear on the display in sequence: mean value, standard deviation, maximum, minimum, variation coefficient and the process capability indices Cp and Cpk (if the limits have been set) For block value statistics, the sequence will be: average of mean values, standard deviation of mean values, maximum of mean values, minimum of mean values, variation coefficient of the mean values and the process capability indices
6. Press OK key to continue measuring; the start screen with the four dashes — — — — will be displayed.

## 7.4 Indication of saved readings on the display

This section explains how to display the saved single values on the screen at any time.

Procedure:

1. Press Arrow Down key twice until "Statistics" appears on the display
2. Press OK key; "Transfer of statistics" appears on the display
3. Press Arrow Down key three times until "Display of readings" appears on the display
4. Press OK key; the first single value appears on the display
5. Press Arrow Down key repeatedly. The single values are displayed with a consecutive number. If limits have been set, the readings will be displayed in colour. **Green** means: reading is within the limits, **red** means: reading is beyond the limit. In addition to the coloured indication of the reading, LIMIT ↑ or LIMIT ↓ on the top side of the display shows if one of the limit values has been exceeded or fallen below. For block value statistics, the standard deviation for the respective block will also be shown.
6. Press OK key to continue measuring. The start screen with the four dashes — — — — is displayed

## 7.5 Deleting readings and statistics

This section explains how to delete the readings and statistics either in direct mode or in a currently active file in the data memory.

Procedure:

1. Press Arrow Down key twice until "Statistics" appears on the display
2. Press OK key; "Transfer of statistics" appears on the display
3. Press Arrow Down key four times until "Deletion of statistics and readings" appears on the display
4. Press OK key. The statistics are deleted together with the single values. "Readings and statistics deleted" appears on the display for a short time, followed by the start screen with the four dashes - - - -

## 7.6 Quick deletion of readings and statistics

This procedure offers a simple and quick way to delete all readings and statistical values by circumventing the menu structure.

Procedure:

1. Press ESC key repeatedly until the start screen with the four dashes - - - - appears on the display
2. Press ESC key once more; "Delete readings and statistics?" appears on the display
3. Press OK key; "Readings and statistics deleted" appears on the display for a short time, followed by the start screen with the four dashes - - - -

## 7.7 Single value/block value statistics

This section describes the activation of single value or block value statistics. With single value statistics, all single readings are statistically evaluated:  $N$ ,  $\bar{x}$ ,  $\sigma$ , maximum, minimum, Kvar. With block value statistics, a mean value is calculated from every block of readings, e.g. with 5 readings per block. All statistical values refer only to the mean value of the blocks. The block size can be pre-selected individually from 3 to 20 readings for each file.

### Activating single value statistics

Single value statistics is active at delivery state and after a total reset.

If this has been changed and you want it reactivated, please proceed as follows.

Procedure:

1. Press Arrow Down key twice until "Statistics" appears on the display
2. Press OK key. "Transfer of statistics!" appears on the display
3. Press Arrow Up key three times. "Single-value-/Block-value-statistics" appears on the display
4. Press OK key
5. Press Arrow Down key until "Single val.stat. switch on" appears on the display
6. Press OK key. "Single val. stat. switched on" appears on the display followed by the start screen with the four dashes - - - - .

The following measurements are now evaluated in the typical statistics view.

## Activating block value statistics

Procedure:

1. Press Arrow Down key twice until "Statistics" appears on the display
2. Press OK key. "Transfer of statistics!" appears on the display
3. Press Arrow Up key three times. "Single-value-/Block-value-statistics" appears on the display
4. Press OK key
5. Press Arrow Down key until "Block val.stat. switch on" appears on the display
6. Press OK key
7. The actual block size and "Set block size" appear on the display
8. Use the arrow keys to adjust the block size (between 3 and 20)
9. Press OK key. "Block statistics switched on" appears on the display, followed by the start screen with the four dashes — — — — .

The following measurements are now evaluated in the block-value statistics view.

### 7.8 Trend display

The trend display shows a chart of the measurement values. To navigate through longer measurement series, use the arrow keys; the OK key will bring you back to the start screen. Limits (see chapter 8.2 Limit values) are shown as red lines. Green dots mark values within the limits, red dots show values outside the limits.

Procedure:

1. Press Arrow Down key twice until "Statistics" appears on the display
2. Press OK key. "Transfer of statistics" appears on the display
3. Press Arrow Up key twice. "Trend" appears on the display
4. Press OK key; the trend display is shown. You can now
5. press Arrow Down key to display older values;
6. press Arrow Up key to display newer values;
7. press ESC key to get back to the statistics menu or
8. press OK key to go to the start screen with the four dashes — — — —

### 7.9 Histogram display

The histogram display shows the distribution of the measurement values around the mean value  $\bar{x}$ . Limits (see chapter 8.2 Limit values) are shown as red lines. Green dots mark values within the limits, red dots mark values outside the limits. Press the OK key to finish histogram view.

Procedure:

1. Press Arrow Down key twice until "Statistics" appears on the display
2. Press OK key. "Transfer of statistics" appears on the display
3. Press Arrow Up key. "Histogram" appears on the display
4. Press OK key; the histogram display is shown. You can now
5. press ESC key to get back to the statistics menu or
6. press OK key to go to the start screen with the four dashes — — — —

## 8 Measuring mode (3<sup>rd</sup> menu item)

This section describes the activation of the

- measurement method (only possible with FN probes),
- upper and lower limit value,
- continuous measuring mode,
- zero offset function

### 8.1 Set measurement methods: Auto FN identification, Ferrous and Non-Ferrous mode

When using FN combination probes, the display shows "Auto FN". This indicates automatic base material recognition after positioning the probe and activation of the appropriate measuring method. In some cases, e. g. when measuring paint on zinc on steel, it may be useful to select the measuring method manually, e. g. selecting Ferrous when measuring the total coating thickness, and Non-Ferrous when measuring the paint thickness on zinc.

Procedure:

1. Press Arrow Down key three times until "Measuring mode" appears on the display
2. Press OK key; "Autom. Detection FN, F, N" appears on the display
3. Press OK key; "Automatic identification (FN)" appears on the display
4. Use the arrow keys to select the desired method: "Automatic identification (FN)", "Ferrous (F)" or "Non-Ferrous (N)"
5. Press OK key to confirm your choice. The chosen mode is displayed, e. g. "Measuring mode FN selected", followed by the start screen with the four dashes — — — —

### 8.2 Limit values

This section describes how to set the limit values. To monitor your readings, you can set an upper and a lower limit value. This setting is useful:

- during the measurement
- for the evaluation of readings later on when displaying the single values
- when analysing the readings with the PC.

If the reading is outside of the limit values, you will hear a beep sound, the reading is displayed in **red** and an indicator LIMIT ↑ or LIMIT ↓ at the top of the display shows whether the reading fell below or exceeded the limit values. Readings within the limit values are displayed in **green**.

#### Setting the limit values

Procedure:

1. Press Arrow Down key three times until "Measuring mode" appears on the display
2. Press OK key; "Autom. Detection FN, F, N" appears on the display
3. Press Arrow Down key; "Limits" appears on the display
4. Press OK key; "Limits setting" appears on the display
5. Press OK key; "Set lower limit" appears on the display, along with a number as a suggestion for the lower limit value
6. Use the arrow keys to adjust the lower limit value; by pressing and holding these keys, the set value increases or decreases more quickly
7. Press OK key; "Set upper limit" appears on the display, along with a number as a suggestion for the upper limit value; the upper limit value must be at least 10 µm higher than the lower limit value
8. Use the arrow keys to adjust the upper limit value; by pressing and holding these keys, the set value increases or decreases more quickly
9. Press OK key; "Limits have been set" appears on the display for a short time, followed by the start screen with the four dashes — — — —

The limit values are set for the measuring method (Ferr, Non-Ferr) which was activated last. When the base material changes, the limit values have to be set again, if desired.

When transferring the readings to a PC, a "<" sign in front of the thickness value indicates a reading below the lower limit value; a ">" sign indicates a reading above the upper limit value.

## Deleting the limit values

Procedure:

1. Press Arrow Down key three times until "Measuring mode" appears on the display
2. Press OK key; "Autom. Detection FN, F, N" appears on the display
3. Press Arrow Down key; "Limits" appears on the display
4. Press OK key; "Limits setting" appears on the display
5. Press Arrow Down key; "Deletion of Limits" appears on the display
6. Press OK key. "Limits deleted" appears briefly on the display followed by the start screen with the four dashes — — — —

## 8.3 Continuous mode (scan mode)

This section describes the usefulness and the activation/deactivation of the continuous mode. After activation of this mode, the readings are displayed virtually in continuous mode after the probe has been placed on the sample's surface. The maximum display rate is 180 readings/minute.

Scan mode is useful:

- when searching the thinnest or thickest point of a coating. By means of the minimum maximum-display (↑ and ↓) in the display, you can find these points by simply moving the probe over the surface without lifting it;
- when using the tube probe in small tubes. The space may be not sufficient to lift the probe after each measurement;
- when measuring large surfaces. You can quickly check the coating thickness of the complete surface at different positions without lifting the probe after each measurement. Discrepancies in thickness values can be detected very quickly.

During normal operation, the PCE-CT 100 only shows a thickness value if the underlying measurements are stable. This function prevents fluctuating or faulty readings and increases the accuracy of the gauge. In continuous mode, this function can cause readings at irregular intervals or even no readings due to the movement of the probe. Therefore, you can choose whether you want to measure with all values or only with stable values.

### Activating continuous mode with all values

Procedure:

1. Press Arrow Down key three times until "Measuring mode" appears on the display
2. Press OK key; "Autom. Detection FN, F, N" appears on the display
3. Press Arrow Down key twice; "Continuous mode" appears on the display
4. Press OK key
5. Press Arrow Down key until "Conti-mode with all values" appears on the display
6. Press OK key. "Conti-mode with all values activated" appears on the display for a short time, followed by the start screen with the four dashes — — — —

Continuous mode is used only for the measuring method (Ferr, Non-Ferr) which was activated last. When the base material changes, continuous mode has to be activated again, if desired.

## Activating continuous mode with stable values

Procedure:

1. Press Arrow Down key three times until "Measuring mode" appears on the display
2. Press OK key; "Autom. Detection FN, F, N" appears on the display
3. Press Arrow Down key twice; "Continuous mode" appears on the display
4. Press OK key
5. Press Arrow Down key several times until "Conti-mode with stable values" appears on the display
6. Press OK key. "Conti-mode with stable values activated" appears on the display for a short time, followed by the start screen with the four dashes — — — —

Continuous mode is used only for the measuring method (Ferr, Non-Ferr) which was activated last. When the base material changes, continuous mode has to be activated again, if desired.

## Deactivating continuous mode

Procedure:

1. Press Arrow Down key three times until "Measuring mode" appears on the display
2. Press OK key; "Autom. Detection FN, F, N" appears on the display
3. Press Arrow Down key twice; "Continuous mode" appears on the display
4. Press OK key
5. Press Arrow Down key several times until "Conti-mode deactivate" appears on the display
6. Press OK key. "Conti-mode deactivated" appears on the display for a short time, followed by the start screen with the four dashes — — — —

## 8.4 Zero offset mode

With this mode, you can set a constant positive or negative value (zero offset value). This value will be added automatically to the reading after each measurement. The sum of the original reading and the zero offset value is then shown on the display. Moreover, the zero offset value is always displayed at the top of the display as a reminder (OFFSET).

This measuring mode is useful when it comes to determining the upper layer in a coating system consisting of several layers. If the lower layer(s) is / are known and show(s) an adequately uniform thickness, the coating thickness of this / these layer(s) can be set as a negative offset value. After measuring the total coating thickness, the thickness of the lower layer(s) is subtracted (addition of a negative offset value) and the thickness of the top layer is displayed.

This mode can also be selected for measurements on coated rough metal surfaces. The influence of the roughness is determined by measuring the uncoated rough metal surface and setting it as a negative zero offset value. The gauge will then indicate the coating thickness across the peaks of the rough surface.

### Setting the zero offset value

Procedure:

1. Press Arrow Down key three times until "Measuring mode" appears on the display
2. Press OK key; "Autom. Detection FN, F, N" appears on the display
3. Press Arrow Up key; "Zero offset" appears on the display
4. Press OK key; "Zero offset setting" appears on the display
5. Press OK key
6. "Set zero offset value" appears on the display. Use the arrow keys to adjust the zero offset value; by pressing and holding these keys, the set value increases or decreases more quickly



7. Press OK key; "Zero offset set" appears on the display for a short time, followed by the start screen with the four dashes — — — — . As an indicator, the zero offset value can be seen at the top of the display (OFFSET).

After this, all readings will be corrected by the zero offset value. Example: with a real coating thickness of 100  $\mu\text{m}$  and a zero offset value of  $-10 \mu\text{m}$  the display shows 90  $\mu\text{m}$ . With a real coating thickness of 100  $\mu\text{m}$  and a zero offset value of  $+10 \mu\text{m}$  the display will show 110  $\mu\text{m}$ .

The zero offset value is only set for the measuring method (Ferr, Non-Ferr) which was activated last. When the base material changes, the zero offset value has to be set again, if desired.

### Deleting the zero offset value

Procedure:

1. Press Arrow Down key three times until "Measuring mode" appears on the display
2. Press OK key; "Autom. Detection FN, F, N" appears on the display
3. Press Arrow Up key; "Zero offset" appears on the display
4. Press OK key; "Zero offset setting" appears on the display
5. Press Arrow Down key; "Deletion of zero offset" appears on the display
6. Press OK key; "Zero offset deleted" appears briefly on the display followed by the start screen with the four dashes — — — — . The zero offset value indicator (OFFSET) disappears.

## 9 Data memory (4<sup>th</sup> menu item)

The PCE-CT 100 has two types of data memory:

- **Direct mode** with a maximum of 1,000 storable readings each for the F and the N mode. Direct mode enables instantaneous measurements without any further actions, e. g. the input of a file name. All settings as limit values, the zero offset value etc. are available in direct mode. These settings remain valid until they are changed or a total reset has been performed.
- **Files** with alphanumerical names. A maximum of 100,000 readings can be stored in this memory. The file name is entered via the gauge's keypad. All letters (A-Z, a-z) and numerals (0-9) as well as the space character ( ) can be used for file names. The individual settings, such as calibration values, limit values, zero offset value and scan mode, are likewise stored together with the readings.

### 9.1 New file

This section describes how to create a new file and how to enter a new, automatically predefined or individual file name.

You can transfer the "currently active settings" that you have defined last in another memory, e. g. calibration values, limit values etc. to the new file. This makes the complete creation process of a new file easier if only the file name is meant to be change but all other settings are meant to remain the same. If required, you can overwrite or edit the transferred settings in the corresponding menu items.

You can also take over the factory settings for the new file, i. e. the works calibration; other settings like limits or zero offset value etc. will be deleted. These settings can be overwritten or changed as well when you go to the relevant menu items.

Procedure:

1. Press Arrow Down key repeatedly until "Data memory" appears on the display
2. Press OK key; "New file" appears on the display
3. Press OK key; "Input file name" appears on the display, together with an automatically predefined file name, e. g. "D001", followed by a black cursor █.

Now you can

- accept the predefined file name, e. g. "D001", (continue with step 7.) or
  - modify the predefined file name by means of the letter-numeral structure. For this purpose
4. Press ESC key for a very short time to delete one character (holding this key will abort the file name input); and/or
  5. use the arrow keys to select one character from the letter-numeral structure; all letters and numerals (A-Z, a-z, 0-9) as well as the space character (the white cursor █) are available. Continued pressing of these keys lets the characters run through the display.
  6. Press OK key for a short time; the selected character is entered and the black cursor █ appears again. Repeat steps 5. and 6. until the file name is complete, e. g. "ABC123". Then
  7. press OK key when the black cursor █ is visible. The new file name appears on the display, e. g. "D001" or "ABC123", and "Create file?"
  8. Press OK key; "Using actual calibration" appears on the display. Now you can choose whether you
    - a. press OK key to create the new file with the current settings (like calibrations, limit values, zero offset or scan mode) from direct mode or from another file; "File opened" appears on the display for a short time, followed by the start screen with the four dashes — — — —; or whether you
    - b. press Arrow Down key; "Using works calibration" appears on the display. With this option, you choose the works calibration, taking over the standard settings; all other settings such as limit values, zero offset, etc. are deleted. To take over the works calibration,
    - c. press this key to create the new file with the works calibration. "File opened" appears on the display for a short time, followed by the start screen with the four dashes — — — —

Now you can measure in the newly created file. The file name is shown at the bottom line of the display to indicate the file mode.

You must close the file after your measurements to get back to direct mode. Direct mode enables quick measurements on different base materials without much effort. If left open, the file will be closed automatically after creating or opening another file.

## 9.2 Opening a file

This section describes how to open existing files.

Procedure:

1. Press Arrow Down key several times until "Data memory" appears on the display
2. Press OK key; "New file" appears on the display
3. Press Arrow Down key; "Open file" appears on the display
4. Press OK key; "Select file" appears on the display and the name of the file last used, e. g. "D001".
5. Use the arrow keys to select a file
6. Press OK key; "File opened" appears on the display for a short time, followed by the start screen with the four dashes — — — —

The file name is shown at the bottom line of the display to indicate the file mode.

### 9.3 Closing a file

This section describes the process of closing an open file. Direct mode will be activated, enabling quick measurements on different base materials without much effort.

Procedure:

1. Press Arrow Down key repeatedly until "Data memory" appears on the display
2. Press OK key; "New file" appears on the display
3. Press Arrow Down key twice; "Close file" appears on the display
4. Press OK key; "File closed" appears on the display for a short time, followed by the start screen with the four dashes — — — —

After closing the file, "Direct mode" appears on the display.

### 9.4 Changing a file name

This section describes how to rename an open, active file. To rename a closed file, you have to open it first (see menu item "Opening a file").

Procedure:

1. Press Arrow Down key repeatedly until "Data memory" appears on the display
2. Press OK key; "New file" appears on the display
3. Press Arrow Down key three times; "Rename file" appears on the display
4. Press OK key; the letter-numeral structure along with the actual file name, e. g. "D001", followed by a black cursor █.
5. Press ESC key for a short time to delete one character (pressing and holding this key will abort the file name entry); and/or
6. use the arrow keys to select one character out of the letter-numeral-structure; all letters and numerals (A-Z, a-z, 0-9) as well as the space character (the white cursor █) are available. Continued pressing of these keys lets the characters run through the display.
7. Press OK key for a short time; the selected character is entered and the black cursor █ appears again; repeat steps 6. and 7. until the file name is complete, e. g. ABC123. Then
8. press OK key when the black cursor █ is visible. The new file name, e. g. "D002", and "Rename file?" appears on the display. If "Name already exists" appears on the display, choose another name for the file.
9. Press OK key; "File renamed" appears on the display for a short time, followed by the start screen with the four dashes — — — —

The new file name is shown at the bottom line of the display to indicate the file mode.

### 9.5 Deleting files

The two sections below describe the processes of deleting one selected file or all stored files.

#### Deleting a selected file

This section describes the process of deleting a specially selected file. The file name, the readings and the settings of the selected file are deleted.

Procedure:

1. Press Arrow Down key several times until "Data memory" appears on the display
2. Press OK key; "New file" appears on the display
3. Press Arrow Down key four times; "Delete file" appears on the display
4. Press OK key; "Delete one file" appears on the display

5. Press OK key; "Select file" appears on the display, along with the name of the file last used, e. g. "D001"
6. Use the arrow keys to select a file to be deleted, e. g. "D002"
7. Press OK key; "Delete file?" and the selected file name appears on the display
8. Press OK key; "File deleted" appears on the display for a short time, followed by the start screen with the four dashes — — — —

### Deleting all files

This section describes the process of deleting all files. All file names, readings and settings are deleted. The memory contents of the Direct mode are not deleted by this action.

Procedure:

1. Press Arrow Down key repeatedly until "Data memory" appears on the display
2. Press OK key; "New file" appears on the display
3. Press Arrow Down key four times; "Delete file" appears on the display
4. Press OK key; "Delete one file" appears on the display
5. Press Arrow Down key; "Delete all files" appears on the display
6. Press OK key; "Delete all files?" appears on the display
7. Press OK key; "All files deleted" appears on the display for a short time, followed by the start screen with the four dashes — — — —

After deleting, "Direct" appears on the display and you can now measure in Direct mode.

## 10 File transfer to PC (5<sup>th</sup> menu item)

This section describes

- the process of transferring one or all files to a smartphone, tablet computer or PC,
- the process of selecting a file to be transferred,
- the predefinition of the content to be transferred; whether only the readings or only the statistics or both should be transferred

File transfer requires a data transfer software like the one included with your meter.

### 10.1 Transferring the current file to the PC

This section describes the transfer process of the currently open file including readings and statistics via Bluetooth or the USB interface of the PCE-CT 100 coating thickness gauge.

**Note:** Alternatively, you can transfer data from the current file by means of the 2nd menu item Statistics (see chapter 7.1 Transfer of statistical values only or 7.2 Transfer of readings and statistics).

Procedure:

1. Connect PCE-CT 100 to the PC, using a USB interface cable or a Bluetooth connection. The Bluetooth connection must be initialised from the PC.
2. Press Arrow Up key three times; "File transfer" appears on the display
3. Press OK key; "Send active file" appears on the display
4. Press OK key; "In progress..." appears on the display for a short time, followed by the start screen with the four dashes — — — —

You can now continue measuring either in the currently active file or, after closing, in another file.

## 10.2 Selecting and transferring a saved file

Procedure:

1. Connect PCE-CT 100 to the PC, using a USB interface cable or a Bluetooth connection. The Bluetooth connection must be initialised from the PC.
2. Press Arrow Up key three times; "File transfer" appears on the display
3. Press OK key; "Send active file" appears on the display
4. Press Arrow Down key; "Select file" appears on the display
5. Press OK key; "Select file" appears on the display, along with, e. g. "D002"
6. Use the arrow keys to select a file to be transferred, e. g. "D003"
7. Press OK key; "In progress..." appears on the display for a short time, followed by the start screen with the four dashes — — — —

## 10.3 Transferring all saved files to the PC

This section describes the process of transferring all files to a PC. The data stored in Direct mode are not transferred in this process.

Procedure:

1. Connect PCE-CT 100 to the PC, using a USB interface cable or a Bluetooth connection. The Bluetooth connection must be initialised from the PC.
2. Press Arrow Up key three times; "File transfer" appears on the display
3. Press OK key; "Send active file" appears on the display
4. Press Arrow Down key twice; "Send all files" appears on the display
5. Press OK key; "In progress..." appears on the display for a short time, followed by the start screen with the four dashes — — — —

You can now continue measuring either in the currently active file or, after closing, in another file.

## 10.4 Setting the content to be transferred (statistics and/or readings)

This section describes how to pre-set the content to be transferred to the computer, i. e. whether only the readings, only the statistics or both readings and statistics should be transferred.

Procedure:

1. Press Arrow Up key three times; "File transfer" appears on the display
2. Press OK key; "Send active file" appears on the display
3. Press Arrow Up key; "Transfer content" appears on the display
4. Press OK key; the current setting on the data to be transferred will appear
5. Use the arrow keys to select the desired transfer content: "Statistics and readings", "Statistics" or "Readings"
6. Press OK key; your choice, e. g. "Transfer content: stat. + readings", appears on the display for a short time, followed by the start screen with the four dashes — — — —

## 11 Options (6<sup>th</sup> menu item)

Via this menu item, you can define the settings described below. They are kept after the gauge has been switched off. At the delivery state or after a total reset, the first menu item of an option menu will be set as default (e. g.  $\mu\text{m}/\text{mm}$ ).

### 11.1 Selecting the switch-off modes

In this menu item, you can choose between permanent operation of the gauge or auto-shut-off after 90 seconds of inactivity.

Procedure:

1. Press Arrow Up key twice; "Options" appears on the display
2. Press OK key; "Switch-off mode" appears on the display
3. Press OK key; "Auto switch-off after 90 sec." or "Permanent operation" appears
4. Use the arrow keys to select the desired mode
5. Press OK key for confirmation; your choice, e. g. "Permanent operation selected", appears on the display for a short time, followed by the start screen with the four dashes — — — —

### 11.2 Beeper on/off

Via this menu item, you can choose between silent operation of the gauge or a short beep after each reading and operation.

Procedure:

1. Press Arrow Up key twice; "Options" appears on the display
2. Press OK key; "Switch-off mode" appears on the display
3. Press Arrow Down key; "Beeper" appears on the display
4. Press OK key; "Beeper ON" or "Beeper OFF" appears
5. Use the arrow keys to select the desired mode
6. Press OK key for confirmation; your choice, e. g. "Beeper switched ON", appears in the display for a short time, followed by the start screen with the four dashes — — — —

### 11.3 Unit of measurement $\mu\text{m}/\text{mils}$

With this menu item, you can choose the unit of measurement. The readings can be displayed using the metric system ( $\mu\text{m}/\text{mm}$ ) or alternatively the imperial system (mils).

Procedure:

1. Press Arrow Up key twice; "Options" appears on the display
2. Press OK key; "Switch-off mode" appears on the display
3. Press Arrow Down key twice; "Measuring unit" appears on the display
4. Press OK key; " $\mu\text{m}/\text{mm}$  unit" or "mils unit" will appear in the display
5. Use the arrow keys to select the desired option
6. Press OK key for confirmation; your choice, e. g. "Unit  $\mu\text{m}/\text{mm}$  selected", appears on the display for a short time, followed by the start screen with the four dashes — — — —

### 11.4 Welcome screen on/off

With this menu item, you can deactivate the welcome screen which appears after powering on.

Procedure:

1. Press Arrow Up key twice; "Options" appears on the display
2. Press OK key; "Switch-off mode" appears on the display
3. Press Arrow Down key three times; "Welcome screen" appears on the display
4. Press OK key
5. Use the arrow keys to select the desired mode: "Welcome screen ON" or "Welcome screen OFF"
6. Press OK key for confirmation; your choice, e. g. "Welcome screen switched ON", appears on the display for a short time, followed by the start screen with the four dashes — — — —

## 11.5 Power supply

With this menu item, you can set the currently used power supply. This setting is necessary for a correct display of the battery status.

Procedure:

1. Press Arrow Up key twice; "Options" appears on the display
2. Press OK key; "Switch-off mode" appears on the display
3. Press Arrow Up key three times; "Power supply" appears on the display
4. Press OK key; the current setting is displayed, e. g. "Batteries"
5. Use the arrow keys to select the desired power supply: "Batteries" or "Rechargeable batteries"
6. Press OK key for confirmation; your choice, e. g. "Power supply with batteries", appears on the display for a short time, followed by the start screen with the four dashes – – – –

## 11.6 Setting date and time

Via this menu item, you can set the real time clock of the gauge.

Procedure:

1. Press Arrow Up key twice; "Options" appears on the display
2. Press OK key; "Switch-off mode" appears on the display
3. Press Arrow Up twice; "Date + time" appears on the display
4. Press OK key; the current date and time appears on the display, along with "Adjust?"
5. Press OK key; "Set year" appears on the display
6. Use the arrow keys to select the desired year
7. Press OK key
8. Repeat step 6. and 7. four times to adjust month, day, hour and minute. At the end, "Date + time have been set" appears on the display for a short time, followed by the start screen with the four dashes – – – –

After battery replacement as well as after switching on the gauge for the first time, an initialisation menu appears on the display with

- a) **English** as suggested language: confirm with OK key or select another language with the arrow keys; confirm with OK keys; the display will then show
- b) a suggestion for **Date** and **Time**: confirm with the OK key or adjust date and time with the arrow keys; confirm with the OK key (see above).

## 11.7 Selecting the language

With this menu item you can choose the menu language. Normally you can choose from English, German, French, Italian, Spanish, Turkish, Czech and Chinese.

Procedure:

1. Press Arrow Up key twice; "Options" appears on the display
2. Press OK key; "Switch-off mode" appears on the display
3. Press Arrow Up key; "Language" appears on the display
4. Press OK key; the actual language appears on the display, e. g. "English"
5. Use the arrow keys to select the desired menu language, e. g. "Deutsch"
6. Press OK key for confirmation; your choice, e. g. "Sprache Deutsch ausgewählt", appears on the display for a short time, followed by the start screen with the four dashes – – – –

## 12 Total reset to factory settings

With this function, you can reset the gauge to factory settings.

That means:

- a) all saved readings, statistics, calibration values, limit values and zero offset values will be deleted (both F and N mode)
- b) works calibration is activated (both F and N mode)
- c) continuous mode is deactivated (both F and N mode)
- d) the gauge is set to automatic FN identification (if available)
- e) all options are reset to the first menu item, e. g. "µm/mm" or "Beeper ON"

Procedure:

1. Use On/Off key to switch off the gauge; a probe must be connected
2. Press and hold ESC key
3. Use On/Off key to switch on the gauge; you will hear a longer lasting beep tone; the welcome screen comes up, followed by the start screen with the four dashes — — — —

## 13 Default settings

This section describes the device settings

- at initial start-up
- after total reset
- when batteries have been removed for a longer period of time

| Device settings                     | Condition after first switch-on   | Condition after total reset       |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Calibration                         | Works calibration                 | Works calibration                 |
| Single-value/block-value statistics | Single-value statistics           | Single-value statistics           |
| Online statistics display           | Mean value and standard deviation | Mean value and standard deviation |
| Autom. FN, Ferr, Non-Ferr           | Autom. FN (if available)          | Autom. FN (if available)          |
| Limit values                        | None                              | None                              |
| Continuous mode                     | Off                               | Off                               |
| Zero offset                         | Off                               | Off                               |
| File                                | None                              | None                              |
| Transfer contents                   | Statistics                        | Statistics                        |
| Backlight                           | Off                               | Off                               |
| Switch-off mode                     | Automatic                         | Automatic                         |
| Beeper                              | On                                | On                                |
| Unit of measurement                 | $\mu\text{m}$                     | $\mu\text{m}$                     |
| Welcome screen                      | On                                | On                                |
| Date + Time                         | Must be set                       | Unchanged                         |
| Sprache                             | Must be set                       | Unchanged                         |

After a battery interruption lasting more than 20 seconds, the gauge will work as after a total reset. In addition, the user is prompted to select the language and to set the date and time.

## 14 Display of firmware version no. and serial numbers (gauge / probe)

Procedure:

1. Press On/Off key to switch off the gauge; a probe must be connected
2. Press and hold Arrow Up key
3. Press On/Off key to switch on the gauge; after releasing the keys, you will see the version number of the firmware and its release date, the serial numbers of the gauge and of the probe and finally the start screen with the four dashes — — — —

## 15 Troubleshooting

Different status information and error messages are shown on the display.

### PC Remote Control

This message appears when the instrument is switched on with no probe connected or when the probe is damaged or not correctly connected. During this operational condition, the automatic switch-off function is deactivated. Switch off the gauge by pressing the On/Off key.

### No measurement possible

This message comes up if the probe has changed while a file was open. Close this file and proceed.

### Batteries empty

Preferably replace flat batteries immediately to avoid battery leakage. Mind the polarity. Replace the batteries within 20 seconds to preserve your data in direct mode. In data file mode, all data will also be kept without batteries.

### Probe too close to metal

This message comes up if the probe was too close to metal when being powered on. During this phase, some internal comparative measurements are carried out and therefore, the probe must not be close to metal at this time. Make sure to keep the probe away from metal when being powered on. If this message still comes up, this may be an indication for a damaged probe.

### Magnetic interfering field

There are strong magnetic fields near by the gauge (e. g. from transformers, mains adaptors, induction furnaces, etc.) Use the gauge in an environment without interfering fields. If this message still comes up, this may be an indication for a damaged probe or gauge.

### Probe defective

This message indicates a damaged probe. The probe and the gauge should be sent to PCE Instruments for repair.

### Other Errors

- the gauge does not measure anymore
- the readings are implausible
- the keys are locked
- the gauge cannot be switched on or off

In these cases, normally a total reset provides remedy (see chapter 12).

Do the following:

- remove the batteries for a short time and re-insert them
- perform a total reset (switch off the gauge, keep On/Off and ESC keys pressed, switch on the gauge using the On/Off key; you will hear a longer lasting beeping)
- possibly, the batteries have to be replaced

## 16 Warranty

You can read our warranty terms in our General Business Terms which you can find here: <https://www.pce-instruments.com/english/terms>.

## 17 Disposal

For the disposal of batteries in the EU, the 2006/66/EC directive of the European Parliament applies. Due to the contained pollutants, batteries must not be disposed of as household waste. They must be given to collection points designed for that purpose.

In order to comply with the EU directive 2012/19/EU we take our devices back. We either re-use them or give them to a recycling company which disposes of the devices in line with law.

For countries outside the EU, batteries and devices should be disposed of in accordance with your local waste regulations.

If you have any questions, please contact PCE Instruments.



## PCE Instruments contact information

### Germany

PCE Deutschland GmbH  
Im Langel 4  
D-59872 Meschede  
Deutschland  
Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0  
Fax: +49 (0) 2903 976 99 29  
info@pce-instruments.com  
www.pce-instruments.com/deutsch

### United Kingdom

PCE Instruments UK Ltd  
Unit 11 Southpoint Business Park  
Ensign Way, Southampton  
Hampshire  
United Kingdom, SO31 4RF  
Tel: +44 (0) 2380 98703 0  
Fax: +44 (0) 2380 98703 9  
info@pce-instruments.co.uk  
www.pce-instruments.com/english

### The Netherlands

PCE Brookhuis B.V.  
Institutenweg 15  
7521 PH Enschede  
Nederland  
Telefoon: +31 (0)53 737 01 92  
info@pcebenelux.nl  
www.pce-instruments.com/dutch

### United States of America

PCE Americas Inc.  
1201 Jupiter Park Drive, Suite 8  
Jupiter / Palm Beach  
33458 FL  
USA  
Tel: +1 (561) 320-9162  
Fax: +1 (561) 320-9176  
info@pce-americas.com  
www.pce-instruments.com/us

### France

PCE Instruments France EURL  
23, rue de Strasbourg  
67250 Soultz-Sous-Forêts  
France  
Téléphone: +33 (0) 972 3537 17  
Numéro de fax: +33 (0) 972 3537 18  
info@pce-france.fr  
www.pce-instruments.com/french

### Italy

PCE Italia s.r.l.  
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6  
55010 Loc. Gragnano  
Capannori (Lucca)  
Italia  
Telefono: +39 0583 975 114  
Fax: +39 0583 974 824  
info@pce-italia.it  
www.pce-instruments.com/italiano

### China

PCE (Beijing) Technology Co., Limited  
1519 Room, 6 Building  
Zhong Ang Times Plaza  
No. 9 Mentougou Road, Tou Gou District  
102300 Beijing, China  
Tel: +86 (10) 8893 9660  
info@pce-instruments.cn  
www.pce-instruments.cn

### Spain

PCE Ibérica S.L.  
Calle Mayor, 53  
02500 Tobarra (Albacete)  
España  
Tel. : +34 967 543 548  
Fax: +34 967 543 542  
info@pce-iberica.es  
www.pce-instruments.com/espanol

### Turkey

PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah.  
Pehlivan Sok. No.6/C  
34303 Küçükçekmece - İstanbul  
Türkiye  
Tel: 0212 471 11 47  
Faks: 0212 705 53 93  
info@pce-cihazlari.com.tr  
www.pce-instruments.com/turkish

### Hong Kong

PCE Instruments HK Ltd.  
Unit J, 21/F., COS Centre  
56 Tsun Yip Street  
Kwun Tong  
Kowloon, Hong Kong  
Tel: +852-301-84912  
jyi@pce-instruments.com  
www.pce-instruments.cn





User manuals in various languages  
(français, italiano, español, português, nederlands, türk, polski,  
русский, 中文)

can be downloaded here: [www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

Specifications are subject to change without notice.

