



# Manual de instrucciones

Medidor climatización con registro de datos PCE-PDR 10



Los manuales de usuarios están disponibles en varios idiomas (français, italiano, español, português, nederlands, türk, polski, русский, 中文).  
Los encontrará en nuestra página web:  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

Última modificación: 5 Febrero 2021  
v1.0

## Índice

<b>1</b>	<b>Información de seguridad .....</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Función .....</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Especificaciones .....</b>	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>Contenido del envío.....</b>	<b>2</b>
<b>5</b>	<b>Descripción del dispositivo .....</b>	<b>3</b>
<b>6</b>	<b>Funcionamiento .....</b>	<b>4</b>
6.1	Preparación para la medición.....	4
6.2	Información en la pantalla .....	5
6.3	Medición / Registro .....	5
6.4	Luz de fondo .....	6
6.5	Transferencia de datos al PC.....	7
6.6	Configuración avanzada.....	8
<b>7</b>	<b>Reemplazar las pilas.....</b>	<b>10</b>
<b>8</b>	<b>Reiniciar el sistema / Reset.....</b>	<b>10</b>
<b>9</b>	<b>Interfaz RS232 .....</b>	<b>11</b>
<b>10</b>	<b>Garantía.....</b>	<b>12</b>
<b>11</b>	<b>Reciclaje.....</b>	<b>12</b>

## 1 Información de seguridad

Lea detenidamente y por completo este manual de instrucciones antes de utilizar el dispositivo por primera vez. El dispositivo sólo debe ser utilizado por personal cualificado. Los daños causados por no cumplir con las advertencias de las instrucciones de uso no están sujetos a ninguna responsabilidad.

- Este dispositivo debe utilizarse sólo en la forma descrita en el presente manual de instrucciones. En caso de que se utilice para otros fines, pueden producirse situaciones peligrosas.
- Utilice el dispositivo sólo si las condiciones ambientales (temperatura, humedad, etc.) están dentro de los valores límite indicados en las especificaciones. No exponga el dispositivo a temperaturas extremas, luz solar directa, humedad ambiental extrema o zonas mojadas.
- No exponga el dispositivo a golpes o vibraciones fuertes.
- La carcasa del dispositivo sólo puede ser abierta personal cualificado de PCE Instruments.
- Nunca utilice el dispositivo con las manos húmedas o mojadas.
- No se deben realizar modificaciones técnicas en el dispositivo.
- El dispositivo sólo debe ser limpiado con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza abrasivos o a base de disolventes.
- El dispositivo sólo debe ser utilizado con los accesorios o recambios equivalentes ofrecidos por PCE Instruments.
- Antes de cada uso, compruebe que la carcasa del dispositivo no presente daños visibles. Si hay algún daño visible, el dispositivo no debe ser utilizado.
- El dispositivo no debe utilizarse en atmósferas explosivas.
- El rango de medición indicado en las especificaciones no debe excederse bajo ninguna circunstancia.
- El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede causar daños en el dispositivo y lesiones al usuario.

No nos hacemos responsables de los errores de imprenta y de los contenidos de este manual.

Nos remitimos expresamente a nuestras condiciones generales de garantía, que se encuentran en nuestras Condiciones Generales.

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con PCE Ibérica S.L. Los datos de contacto se encuentran al final de este manual.



## 2 Función

El registrador de datos puede mostrar señales de 4 ... 20 mA de sensores de presión escalados en diferentes unidades de medida y registrarlas en 3 canales con diferentes intervalos de almacenamiento.


## 3 Especificaciones

Especificación	Descripción
Rango de medición	0/4 ... 20 mA
Precisión	$\pm(0,5 \% + 0,02 \text{ mA})$
Resolución	0,01 mA
Rango de presión ajustable	2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 400 Bar
Unidades de medición	bar, psi, kg/cm <sup>2</sup> , mmHg, inHg, mH <sub>2</sub> O, inH <sub>2</sub> O, ATP, kPa
Impedancia de entrada 4 ... 20 mA	10 $\Omega$
Cuota de registro	5, 10, 30, 60, 120, 300, 600, Auto
Memoria	Tarjeta SD hasta 16 GB
Pantalla	LCD con iluminación
Frecuencia de actualización	1s
Alimentación	6 x Pilas de 1,5 V, tipo AAA Adaptador de red 9 V / 1 A
Condiciones operativas	0 ... 50 °C / <85 % H.r.
Dimensiones	132 x 80 x 32 mm
Peso	Aprox. 199 g

## 4 Contenido del envío

- 1 x Registrador de datos de presión PCE-PDR 10
- 3 x Terminales de conexión
- 1 x Tarjeta de memoria SD
- 1 x Soporte para montaje en la pared
- 1 x Almohadilla adhesiva
- 1 x Adaptador de red 9 V 1,0 A
- 1 x Manual de instrucciones

## 5 Descripción del dispositivo

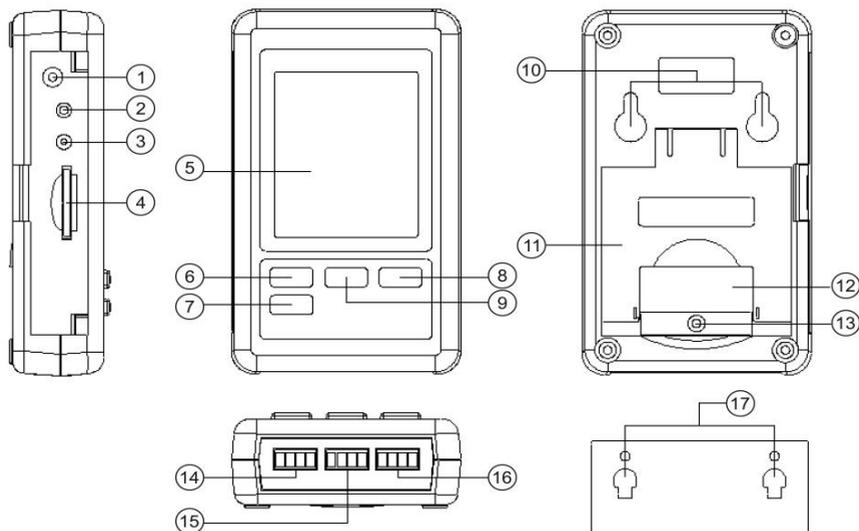

- |   |                   |   |                                  |
|---|-------------------|---|----------------------------------|
| ① | Entrada 9 V DC    | ⑩ | Orificios de montaje             |
| ② | Tecla Reset       | ⑪ | Soporte plegable                 |
| ③ | Salida RS232      | ⑫ | Compartimento de las pilas       |
| ④ | Ranura tarjeta SD | ⑬ | Tornillo tapa del compartimento  |
| ⑤ | Pantalla          | ⑭ | Canal de entrada de medición 1   |
| ⑥ | Tecla LOG / Enter | ⑮ | Canal de entrada de medición 2   |
| ⑦ | Tecla Set         | ⑯ | Canal de entrada de medición 3   |
| ⑧ | Tecla ▼           | ⑰ | Soporte para montaje en la pared |
| ⑨ | Tecla ▲ / Time    |   |                                  |


## 6 Funcionamiento

### 6.1 Preparación para la medición


- Antes de utilizar por primera vez el dispositivo, inserte las pilas correctamente como se describe en el punto **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..** Las pilas son necesarias para el funcionamiento del reloj interno.
- Conecte primero el adaptador de red al dispositivo y luego a la red eléctrica. El dispositivo pasa automáticamente al modo de medición. Sin el adaptador de red sólo se mostrará en la pantalla la hora, no es posible realizar la función de medición o registro.
- Inserte la tarjeta SD en la ranura. A continuación formatee la tarjeta SD antes de utilizarla por primera vez o si la tarjeta se ha utilizado en otros dispositivos. Para formatear la tarjeta SD, proceda como se describe en el punto 6.6.1.
- Compruebe la fecha, la hora y el tiempo de muestreo (intervalo de registro). Presione la tecla „▲ / Time“ durante aprox. 2 segundos. Los valores ajustados se muestran uno tras otro. La fecha, la hora y el tiempo de muestreo pueden modificarse como se describe en el punto **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..**
- Asegúrese de que el punto decimal está configurado correctamente. El punto decimal predeterminado es un punto. Sin embargo, en Europa, habitualmente se utiliza la coma. Si el punto decimal no está configurado correctamente en su país, puede dar lugar a valores incorrectos y a complicaciones al leer la tarjeta de memoria. La configuración la puede realizar como se describe en el punto **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..**
- Active o desactive el sonido de las teclas y de los controles como se describe en el punto 6.6.4.
- Active o desactive la salida RS232, como se describe en el punto 6.6.6.
- Compruebe los rangos de medición configurados. Presione la tecla „▼“. Si es necesario, puede corregir el rango de medición de cada canal de medición con los valores del sensor conectado como se describen en los puntos 6.6.7 ... **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..**
- Seleccione una de las unidades de medición disponibles, como se describe en el punto **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..**
- Conecte la línea de señal con la polaridad correcta a los conectores correspondientes de las entradas de medición.

Ejemplo de conexión:

A cada canal se le puede asignar con 4 ... 20 mA o con un sensor TR-PS2W-XXX. Con el sensor TR-PS2W-XXX, el registrador de datos proporciona la alimentación al sensor. (Sensor de presión TR-PS2W-XXX de los accesorios).

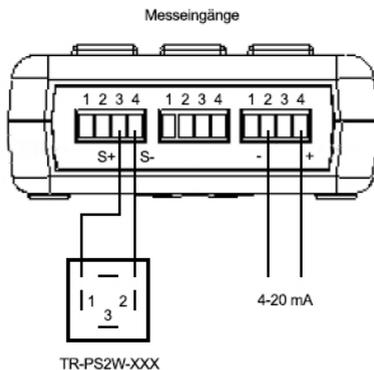

## 6.2 Información en la pantalla

 


La tarjeta SD está llena o defectuosa.

Leer y formatear la tarjeta SD.

Si se sigue mostrando el mensaje en la pantalla, seleccione la tarjeta SD.



 Pilas agotadas  
Retire las pilas.



Tarjeta SD no instalada

## 6.3 Medición / Registro

- Conecte los conectores de entrada de medición con la polaridad correcta en la entrada del canal correspondiente.  
Se mostrarán los valores actuales.



### **6.3.1 Activar la función Log**

- Para encender el dispositivo, mantenga presionada la tecla „LOG / Enter“ más de 2 segundos. En la parte superior de la pantalla, se mostrará brevemente „Scan“ para confirmarlo. Entre la pantalla 2 y 3, se mostrará „Datalogger“. El mensaje „Datalogger“ parpadeará y la señal acústica de control se activará en el intervalo de registro establecido (si no está desactivada previamente).

### **6.3.2 Desactivar la función Log**

- Para finalizar la función de registro, mantenga presionada la tecla „LOG / Enter“ más de 2 segundos.  
El dispositivo volverá al modo de medición.

### **6.4 Luz de fondo**

Mantenga presionada la tecla „▼“ más de 2 segundos para activar o desactivar la luz de fondo.

## 6.5 Transferencia de datos al PC

- Retire la tarjeta SD del dispositivo una vez finalizada la función de registro.

### Nota

Si extrae la tarjeta SD mientras la función de registro está activada puede provocar la pérdida de datos.

- Inserte la tarjeta SD en la ranura correspondiente en el PC o en un lector de tarjetas.
- Inicie el programa de hoja de cálculo en su PC, abra el archivo en la tarjeta SD y lea los datos.

### 6.5.1 Estructura de la tarjeta SD

La siguiente estructura se crea automáticamente en la tarjeta SD cuando se utiliza por primera vez o después de formatearla:

- Carpeta „PSB01“
- Archivo „PSB01001“ con máx. 30000 registros de datos
- Archivo „PSB01002“ con máx. 30000 registros de datos, si PSB01001 se llena.
- etc. hasta „PSB01099“
- Archivo „PSB02001“, si PSB01099 se llena
- etc. hasta „PSB10....“

#### Ejemplo de archivo

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Position	Date	Time	Ch1_Value	Ch1_Unit	Ch2_Value	Ch2_unit	Ch3_Value	Ch3_unit
2	1	2011/11/22	10:28:14	0.16	Bar	0.3	Bar	0.22	Bar
3	2	2011/11/22	10:28:25	0.16	Bar	0.3	Bar	0.22	Bar
4	3	2011/11/22	10:28:35	0.19	Bar	0.294	Bar	0.19	Bar
5	4	2011/11/22	10:28:45	0.19	Bar	0.294	Bar	0.19	Bar
6	5	2011/11/22	10:28:55	0.19	Bar	0.298	Bar	0.19	Bar
7	6	2011/11/22	10:29:05	0.22	Bar	0.306	Bar	0.25	Bar
8	7	2011/11/22	10:29:15	0.22	Bar	0.306	Bar	0.25	Bar
9	8	2011/11/22	10:29:25	0.25	Bar	0.314	Bar	0.22	Bar
10	9	2011/11/22	10:29:35	0.25	Bar	0.314	Bar	0.22	Bar
11	10	2011/11/22	10:29:45	0.22	Bar	0.314	Bar	0.19	Bar
12	11	2011/11/22	10:29:55	0.22	Bar	0.306	Bar	0.19	Bar
13	12	2011/11/22	10:30:05	0.19	Bar	0.31	Bar	0.17	Bar
14	13	2011/11/22	10:30:15	0.19	Bar	0.298	Bar	0.17	Bar
15	14	2011/11/22	10:30:25	0.25	Bar	0.298	Bar	0.2	Bar
16	15	2011/11/22	10:30:35	0.25	Bar	0.302	Bar	0.2	Bar

## 6.6 Configuración avanzada

- Con el dispositivo encendido y desactivada la función de registro, mantenga presionada la tecla „SET“, hasta que se muestre en la pantalla „Set“.
- Con la tecla „SET“, puede acceder a las siguientes opciones de configuración una tras otra.

Nº.	Indicación en la pantalla	Acción
1	Sd F	Formatear la tarjeta SD
2	dAtE	Configurar la fecha y hora
3	SP-t	Cuota de registro / Intervalo de almacenamiento
4	bEEP	Activar / Desactivar el Sonido del teclado / control
5	dEC	Punto decimal . o ,
6	rS232	Activar / Desactivar Salida RS 232
7	tyPE CH1	Rango de medición canal 1
8	tyPE CH2	Rango de medición canal 2
9	tyPE CH3	Rango de medición canal 3
10	unit	Unidad de medición

Si no realiza ninguna entrada durante 5 segundos, el dispositivo volverá al modo de medición.

### 6.6.1 Formatear la tarjeta SD

- Acceda a la configuración avanzada como se ha descrito anteriormente. En la pantalla se mostrará Sd F.
- Utilice las teclas „▼“ o „▲ / Time“ para seleccionar “yes” o “no”.
- Confirme con la tecla „LOG / Enter“.
- Si selecciona la opción „yes“, debe de confirmar de nuevo la consulta de seguridad con la tecla „LOG / Enter“.
- Presione repetidamente la tecla „SET“ hasta volver al modo de medición o espere 5 segundos; entonces el dispositivo volverá de nuevo al modo de medición automáticamente.

#### Nota

Al seleccionar la opción „yes“ y confirmar las indicaciones de seguridad, se borrarán todos los datos de la tarjeta SD y ésta se reformateará.

### 6.6.2 Fecha / Hora

- Acceda a la configuración avanzada como se ha descrito anteriormente.
- Presione repetidamente la tecla „SET“, hasta que se muestre en la pantalla „dAtE“. Pasado un tiempo se mostrará en la pantalla el año, el mes y el día.
- Utilice las teclas „▼“ o „▲ / Time“ para seleccionar el año actual y confirme con la tecla „LOG / Enter“.
- A continuación proceda con el mes y el día de la misma manera que con el año. A continuación deberá confirmar el día, la hora, los minutos y los segundos.
- Proceda estas entradas de la misma manera que con el año, etc.

- Presione repetidamente la tecla „SET“ hasta volver al modo de medición o espere 5 segundos; entonces el dispositivo volverá de nuevo al modo de medición automáticamente.

### 6.6.3 Tiempo de muestreo / Intervalo de registro

- Acceda a la configuración avanzada como se ha descrito anteriormente.
- Presione repetidamente la tecla „SET“, hasta que se muestre en la pantalla „SP-t“.
- Utilice las teclas „▼“ o „▲ / Time“ para seleccionar el intervalo de registro deseado y confirme con la tecla „LOG / Enter“.  
Puede seleccionar entre las siguientes opciones: 5, 10, 30,60, 120, 300, 600 segundos y automático.
- Presione repetidamente la tecla „SET“ hasta volver al modo de medición o espere 5 segundos; entonces el dispositivo volverá de nuevo al modo de medición automáticamente.

#### Nota

„auto“ significa que cada vez que los valores medidos cambian ( $>\pm 10$  dígitos) los valores se guardan.

Si la configuración es de 1 segundo, pueden perderse registros de datos individuales.

### 6.6.4 Sonido del teclado / controles

- Acceda a la configuración avanzada como se ha descrito anteriormente.  
Presione repetidamente la tecla „SET“, hasta que se muestre en la pantalla „bBEEP“.
- Utilice las teclas „▼“ o „▲ / Time“ para seleccionar „yes“ o „no“.
- Confirme con la tecla „LOG / Enter“.
- Presione repetidamente la tecla „SET“ hasta volver al modo de medición o espere 5 segundos; entonces el dispositivo volverá de nuevo al modo de medición automáticamente.

### 6.6.5 Carácter decimal

- Acceda a la configuración avanzada como se ha descrito anteriormente.  
Presione repetidamente la tecla „SET“, hasta que se muestre en la pantalla „dEC“.
- Utilice las teclas „▼“ o „▲ / Time“ para seleccionar „Euro“ y „USA“.  
„Euro“ se corresponde con la coma decimal y „USA“ con el punto. En Europa, predominantemente se utiliza la „coma“ como carácter decimal.
- Confirme con la tecla „LOG / Enter“.
- Presione repetidamente la tecla „SET“ hasta volver al modo de medición o espere 5 segundos; entonces el dispositivo volverá de nuevo al modo de medición automáticamente.

### 6.6.6 Salida RS232

- Acceda a la configuración avanzada como se ha descrito anteriormente.  
Presione repetidamente la tecla „SET“, hasta que se muestre en la pantalla „rS232“.
- Utilice las teclas „▼“ o „▲ / Time“ para seleccionar „yes“ o „no“.
- Confirme con la tecla „LOG / Enter“.
- Presione repetidamente la tecla „SET“ hasta volver al modo de medición o espere 5 segundos; entonces el dispositivo volverá de nuevo al modo de medición automáticamente.

### 6.6.7 Rango de medición de 1 canal

- Acceda a la configuración avanzada como se ha descrito anteriormente. Presione repetidamente la tecla „SET“, hasta que se muestre en la pantalla „tyPE CH1“.
- Utilice las teclas „▼“ o „▲ / Time“ para seleccionar el rango de medición del del sensor de presión conectado.
- Confirme con la tecla „LOG / Enter“.
- Presione repetidamente la tecla „SET“ hasta volver al modo de medición o espere 5 segundos; entonces el dispositivo volverá de nuevo al modo de medición automáticamente.

### 6.6.8 Rango de medición de 2 canales

- Proceda como se describe en el punto 6.6.7

### 6.6.9 Rango de medición de 3 canales

- Proceda como se describe en el punto 6.6.7

### 6.6.10 Unidad de medición

- Acceda a la configuración avanzada como se ha descrito anteriormente. Presione repetidamente la tecla „SET“, hasta que se muestre en la pantalla „unit“.
- Utilice las teclas „▼“ o „▲ / Time“ para seleccionar la unidad de medición deseada.
- Confirme con la tecla „LOG / Enter“.
- Presione repetidamente la tecla „SET“ hasta volver al modo de medición o espere 5 segundos; entonces el dispositivo volverá de nuevo al modo de medición automáticamente.

### Nota

Con la configuración del rango de medición de 200 bar con la unidad de medida mmHg y con el ajuste del rango de medición de 400 bar con la unidad de medida mmHg e inH<sub>2</sub>O, el valor medido debe multiplicarse por 100 cuando alcanza un determinado nivel. La multiplicación necesaria se señala mediante el parpadeo sincronizado del valor de medición correspondiente y la indicación "x 100" en el borde inferior de la pantalla. (Los valores medidos serían demasiado largos para mostrarlos).

## 7 Reemplazar las pilas

- Reemplace las pilas, cuando se muestre el indicador de pilas bajas  en la esquina izquierda de la pantalla o cuando se muestre en la pantalla „LobAt“. Las pilas bajas pueden causar mediciones incorrectas y pérdida de datos.
- Afloje el tornillo central de la zona inferior de la parte posterior del dispositivo.
- Abra el compartimento.
- Retire las pilas agotadas e inserte las nuevas (6 x pilas de 1,5 V, tipo AAA), teniendo en cuenta la polaridad correcta.
- Cierre el compartimento y apriete el tornillo de nuevo.

## 8 Reiniciar el sistema / Reset


Si se produce un error grave en el sistema, el reinicio del mismo puede resolver el problema. Para ello, presione la tecla "Reset" con un objeto fino mientras el dispositivo está encendido. Tenga en cuenta que reiniciar el sistema, reestablecerá la configuración avanzada de fábrica.

## 9 Interfaz RS232

El medidor dispone de una interfaz RS232 a través de una toma de 3,5 mm. La salida es una cadena de datos de 16 dígitos que puede configurarse según los requisitos específicos del usuario. Para conectar el dispositivo a un PC se necesita un cable RS232 con las siguientes características:

Meter

PC  
(9W 'D' Connector)

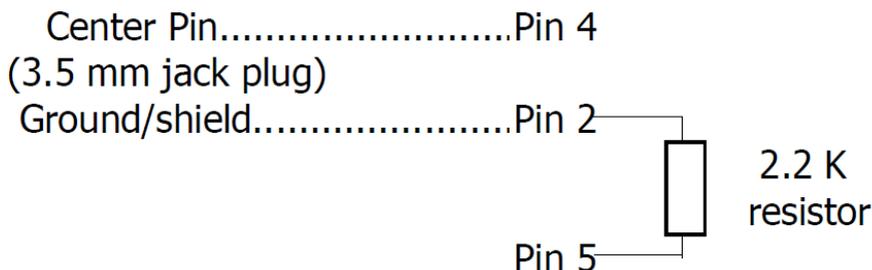

La cadena de datos de 16 dígitos se muestra en el siguiente formato:

**D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0**

Los dígitos representan los siguientes parámetros:

D15	Palabra inicial		
D14	4		
D13	Cuando se envían los datos de la pantalla superior, se envía 1 Cuando se envían los datos de la pantalla central, se envía el 2 Cuando se envían los datos de la pantalla inferior, se envía el 3		
D12 & D11	Indicador para la visualización		
	bar = 22	mmHg = 78	inH <sub>2</sub> O = 25
	Psi = 23	inHg = 80	ATP = 26
	kg/cm <sup>2</sup> = 77	mH <sub>2</sub> O = 79	kPa = 88
D10	Polaridad 0 = Positivo 1 = Negativo		
D9	Punto decimal (DP), Posición de derecha a izquierda 0 = no DP, 1= 1 DP, 2 = 2 DP, 3 = 3 DP		
D8 hasta D1	Indicación en pantalla, D1 = LSD, D8 = MSD Por ejemplo Si la pantalla indica es 1234, D8 ... D1 es 00001234		
D0	Palabra final		

Velocidad en baudios	9600
Paridad	No
Nº de bits de datos	8 bits de datos
Bit de parada	1 bit de parada



## 10 Garantía

Nuestras condiciones de garantía se explican en nuestras Condiciones generales, que puede encontrar aquí: <https://www.pce-instruments.com/espanol/impreso>.

## 11 Reciclaje

Por sus contenidos tóxicos, las baterías no deben tirarse a la basura doméstica. Se tienen que llevar a sitios aptos para su reciclaje.

Para poder cumplir con la RII AEE (devolución y eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) retiramos todos nuestros aparatos. Estos serán reciclados por nosotros o serán eliminados según ley por una empresa de reciclaje. Puede enviarlo a:

PCE Ibérica SL  
C/ Mayor 53, Bajo  
02500 Tobarra (Albacete)  
España

Para poder cumplir con la RII AEE (recogida y eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) retiramos todos nuestros dispositivos. Estos serán reciclados por nosotros o serán eliminados según ley por una empresa de reciclaje.

RII AEE – Nº 001932  
Número REI-RPA: 855 – RD. 106/2008



Todos los productos marca PCE  
tienen certificado CE y RoHS.

## Información de contacto PCE Instruments

### Alemania

PCE Deutschland GmbH  
Im Langel 4  
D-59872 Meschede  
Deutschland  
Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0  
Fax: +49 (0) 2903 976 99 29  
info@pce-instruments.com  
www.pce-instruments.com/deutsch

### Reino Unido

PCE Instruments UK Ltd  
Unit 11 Southpoint Business Park  
Ensign Way, Southampton  
Hampshire  
United Kingdom, SO31 4RF  
Tel: +44 (0) 2380 98703 0  
Fax: +44 (0) 2380 98703 9  
info@pce-instruments.co.uk  
www.pce-instruments.com/english

### Países Bajos

PCE Brookhuis B.V.  
Institutenweg 15  
7521 PH Enschede  
Nederland  
Telefoon: +31 (0)53 737 01 92  
info@pcebenelux.nl  
www.pce-instruments.com/dutch

### Estados Unidos

PCE Americas Inc.  
1201 Jupiter Park Drive, Suite 8  
Jupiter / Palm Beach  
33458 FL  
USA  
Tel: +1 (561) 320-9162  
Fax: +1 (561) 320-9176  
info@pce-americas.com  
www.pce-instruments.com/us

### Francia

PCE Instruments France EURL  
23, rue de Strasbourg  
67250 Soultz-Sous-Forêts  
France  
Tel.: +33 (0) 972 3537 17  
Fax: +33 (0) 972 3537 18  
info@pce-france.fr  
www.pce-instruments.com/french

### Italia

PCE Italia s.r.l.  
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6  
55010 Loc. Gragnano  
Capannori (Lucca)  
Italia  
Tel: +39 0583 975 114  
Fax: +39 0583 974 824  
info@pce-italia.it  
www.pce-instruments.com/italiano

### China

PCE (Beijing) Technology Co., Limited  
1519 Room, 6 Building  
Zhong Ang Times Plaza  
No. 9 Mentougou Road, Tou Gou District  
102300 Beijing, China  
Tel: +86 (10) 8893 9660  
info@pce-instruments.cn  
www.pce-instruments.cn

### España

PCE Ibérica S.L.  
Calle Mayor, 53  
02500 Tobarra (Albacete)  
España  
Tel. : +34 967 543 548  
Fax: +34 967 543 542  
info@pce-iberica.es  
www.pce-instruments.com/espanol

### Turquía

PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah.  
Pehlivan Sok. No.6/C  
34303 Küçükçekmece - İstanbul  
Türkiye  
Tel: 0212 471 11 47  
Faks: 0212 705 53 93  
info@pce-ctihazlari.com.tr  
www.pce-instruments.com/turkish

### Hong Kong

PCE Instruments HK Ltd.  
Unit J, 21/F., COS Centre  
56 Tsun Yip Street  
Kwun Tong  
Kowloon, Hong Kong  
Tel: +852-301-84912  
jyi@pce-instruments.com  
www.pce-instruments.cn