

## Notice d'emploi Balance à crochet PCE-CS 1000N



## Table de matières

1	Introduction .....	3
2	Informations de sécurité .....	3
3	Spécifications .....	5
3.1	Contenu de l'envoi .....	6
4	Description de l'appareil .....	6
4.1	Mesureur .....	6
4.2	Télécommande .....	7
5	Instructions d'utilisation .....	8
5.1	Allumer / Éteindre .....	8
5.2	Zéro .....	8
5.3	Tare .....	8
5.4	Maintenir la valeur .....	8
5.5	Changement de l'unité de mesure .....	8
6	Réglages de l'appareil .....	8
6.1	Configurer l'éteinte automatique .....	8
6.2	Régler le retroéclairage .....	9
6.3	Régler la durée de retroéclairage .....	9
7	Solution de problèmes .....	9
8	Configuration spéciale .....	10
8.1	Configuration de l'appareil .....	10
8.1.1	Changer la précision de la mesure .....	10
8.1.2	Tolérance zéro automatique .....	10
8.1.3	Tolérance zéro manuel .....	10
8.1.4	Réglage de la tolérance zéro .....	10
8.1.5	Fonction non expliquée. ....	10
8.1.6	Zéro de sécurité .....	11
8.1.7	Réglage de l'intervalle de mesure .....	11
8.1.8	Pesage dynamique .....	11
8.1.9	Réglage de l'accélération de la gravité .....	11
8.1.10	Réglage de l'unité d'utilisateur .....	11
8.2	Calibrage .....	11
8.2.1	Réglage du calibrage de l'accélération de la gravité .....	12
8.2.2	Capacité maximum .....	12
8.2.3	Calibrage linéaire .....	12
9	Élimination .....	13

## 1 Introduction

Il s'agit d'une balance à crochet pour le contrôle de poids interne. La source d'alimentation de la balance à crochet fonctionne avec 3 piles AA qui permettent un temps de fonctionnement de jusqu'à 65 h. Cette balance à crochet possède une plage maximum de 1.000 kg. La balance est fournie avec des crochets et une télécommande inclus.

## 2 Informations sur la sécurité

- S'il vous plaît, lisez attentivement cette notice d'emploi avant d'utiliser l'appareil. Déclinons toute responsabilité pour les dommages causés pour l'inobservance des instructions d'utilisation.
- Si l'appareil ne va pas être utilisé pendant une période longue de temps, retirez les piles.
- Cet appareil ne peut être utilisé que la façon décrite dans cette notice d'emploi. Si l'appareil est utilisé autrement, il peut conduire à des situations dangereuses.
- N'exposez l'appareil aux températures extrêmes, lumière solaire directe, humidité ou humidité extrême.
- N'utilisez jamais l'appareil avec les mains mouillées.
- N'effectuez des modifications techniques dans l'appareil.
- L'appareil ne doit être nettoyé qu'avec un chiffon humide. N'utilisez des nettoyeurs abrasifs ou dissolvants.
- L'appareil ne peut être utilisé qu'avec les accessoires ou les pièces équivalentes ou offerts par PCE Allemagne.
- En plus, cet appareil ne doit pas être utilisé lorsque les conditions environnementales (température, humidité...) ne sont pas dedans des limites indiquées dans les spécifications.
- L'appareil ne doit pas être utilisé dans des atmosphères explosives.
- Ne mesurez plus d'une tonne.
- Car la levée de charges est associée avec des risques, elle devrait accomplir certains requises du fabricant et de l'utilisateur pour éviter ces dangers. L'utilisation d'appareils de mesure ne doit jamais entraîner un danger.
- La personne responsable de l'appareil de mesure, ainsi que les utilisateurs devraient observer la réglementation nationale, comme par exemple, les normes de prévention d'accidents, consignes de sécurité, les normes du travail et toutes les prescriptions par rapport à l'utilisation de l'appareil de mesure.
- Pour l'utilisation de l'appareil de mesure, on devrait considérer d'autres directives, ainsi que les réglementations et des questions de sécurité, par exemple celles des fabricants du crochet, du fabricant de l'appareil de charge, du fabricant de la télécommande, etc.
- À cet égard, l'installation, la mise en œuvre, la maintenance et le fonctionnement avec les appareils de mesure ne sont permis que par le personnel qualifié que respecte les consignes de sécurité.
- Les appareils de mesure ne peuvent pas être modifiés et ne seront pas utilisées que pour le propos cherché.
- L'appareil de mesure et tous les autres dispositifs (par exemple, la grue, les dispositifs de levage, etc.) doivent être révisés et maintenus régulièrement, ce qui doit être documenté en conséquence. Avant de chaque utilisation de ces appareils, on doit effectuer au moins une inspection visuelle attentivement. Dans le cas de panne ou dommages (par exemple fissures, déformations, etc.) on devrait bloquer les appareils. Pour cela, il sera indispensable une consultation avec le responsable de sécurité de votre entreprise.
- Les réparations ne devraient être effectuées que par les professionnels qualifiés n'utilisant que des pièces de rechange vérifiées. Toutes les réparations, services de maintenance et des pièces de rechanges devraient être documentés par le fournisseur de services.
- Les notices d'emploi, ainsi que les indications de sécurité doivent être placées près du mesureur.
- L'appareil de mesure **n'est pas protégé contre les explosions** et ne pourrait être utilisé dans des atmosphères potentiellement explosives. Les conditions environnementales, telles que par exemple, les plages de température, devraient être contrôlées. Domaines d'application agressifs comme les atmosphères corrosives doivent être évités. S'il y a des changements de température importants, l'appareil doit s'adapter à la température ambiante quelques minutes.

- Avec l'appareil de mesure, on ne pourra lever et peser des charges qui se déplacent librement. On ne permet pas des torsions de charge (tension par torsion). Il est interdit de transporter des personnes, tirer en diagonale, traîner des charges, etc.
- Les charges nominales admissibles [MAX] des appareils de mesure et d'autres appareils utilisés (par exemple, grues, dispositifs d'accrochage, etc.) ne doivent pas être dépassées sous aucun prétexte.
- Quand on utilise les appareils de mesure, il faut faire attention à la zone possible de danger. Pendant son utilisation, on ne doit marcher au-dessus de la zone de danger. Ici, on inclut aussi les ares qui peuvent être dangereuses et non seulement les zones au-dessus de la charge, comme par exemple, les oscillations des cordes au d'autres dispositifs de levage.

## Maintenance et inspection


- **Contrôle avant chaque utilisation de l'appareil de mesure**  
Cela fait référence à la vérification des tâches qui doivent être menés à terme avant de commencer le travail. Dans le test, l'utilisateur doit vérifier:
  - Qu'il n'y a pas de torsion ou d'autres dommages, comme par exemple, des fissures
  - Que tous les accessoires sont complets et en bon état (par exemple, les épingles de sécurité, etc.).
  - que tout le système existant ne présente pas aucun danger (par exemple, installation défectueuse, etc.).
  - que l'entourage ne représente pas des risques potentiels, et si c'est le cas, on prend des mesures de protection.
- **Inspection / maintenance régulière**

Tous les 3 mois ou 12.500 mesures, ce qui se passe avant.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler l'usure des pièces de montage.</li> <li>- Contrôler toutes les dimensions.</li> <li>- Faire attention à toutes les déformations et dommages possibles.</li> <li>- Assurer le correct fonctionnement de toutes les parties.</li> </ul>
Tous les 12 mois ou 50.000 mesures, ce qui se passe avant.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réviser toutes les pièces de support de charge, comme par exemple la détection fissures, etc. Maintenance effectuée par le personnel qualifié.</li> </ul>
Tous les 5 ans ou 250.000 mesures, ce qui se passe avant.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Remplacement de toutes les pièces importantes.</li> </ul>
Tous les 10 ans ou 500.000 mesures, ce qui se passe avant.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La fin de la vie utile a été atteinte. Il faut remplacer l'appareil de mesure.</li> </ul>

En cas de dommages matériels et de lésions personnelles causées par l'utilisation inappropriée ou la non-exécution des normes, le seul responsable sera le propriétaire et/ou l'utilisateur. Le fabricant n'assume pas aucune responsabilité par l'utilisation incorrecte. L'information de sécurité est un résumé des normes et des réglementations applicables, avec des conseils et suggestions. Celles ne remplacent pas aux réglementations et normes applicables mais elles sont considérées comme une guide pour l'utilisation de sécurité des appareils de mesure. S'il vous plaît, familiarisez-vous avec les normes et les réglementations nationales applicables.

### 3 Spécifications

Spécifications techniques	
Plage de mesure	1.000 kg
Résolution	200 g
Charge minimum	10 kg
Déviation	± 1% de la plage de mesure
Are de tare	100 % F.s.
Temps de réponse	≥ 1 seconde
Charge de sécurité	150 % (Ne doit pas être dépassé sous aucun prétexte)
Écran	LCD avec retroéclairage
Hauteur des chiffres	20 mm
Température ambiante	-10 °C ~ +40 °C
Alimentation électrique	3 x pilas-AA 1,5 V (temps de fonctionnement de jusqu'à 65 h)
Poids	environ 1,4 kg incl. piles / écrou et télécommande

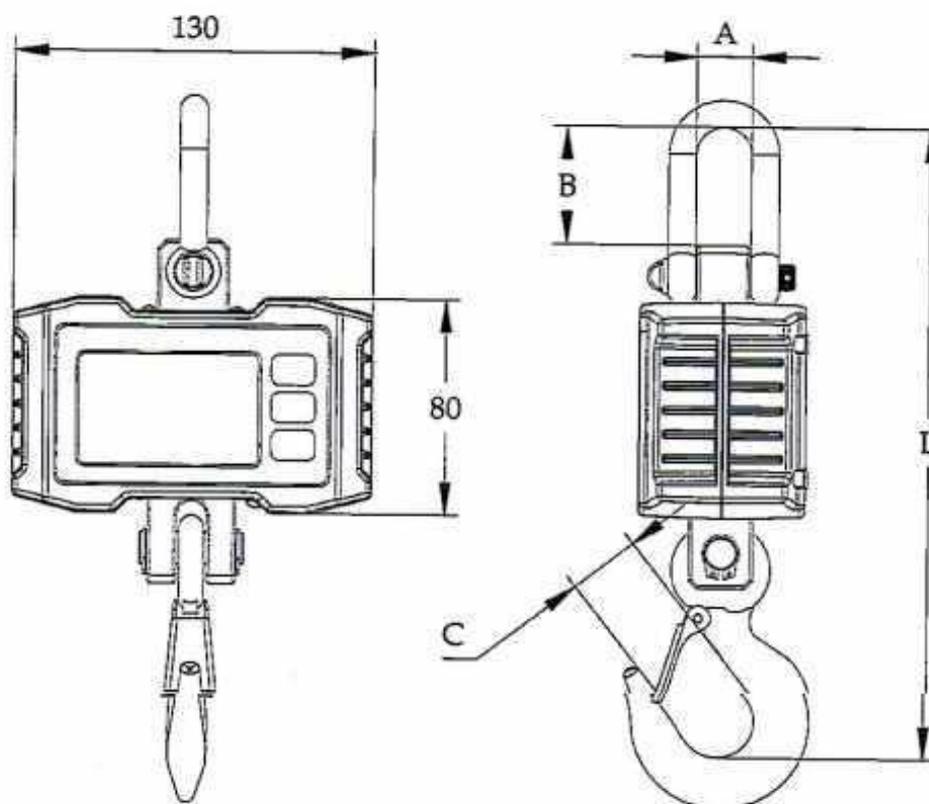

Modèle	A	B	C	L
PCE-CS 1000N	20 mm	43 mm	27 mm	230 mm

### 3.1 Contenu de l'envoi

1 x PCE-CS 1000N / 5 x piles 1,5 V AA / 1 x télécommande / 1 x notice d'emploi

## 4 Description de l'appareil


### 4.1 Mesureur

4-1 Touche "Power" f 4-2 Capteur

d'infrarouges

4-3 Écran

4-4 Touche "Tare/Zéro"

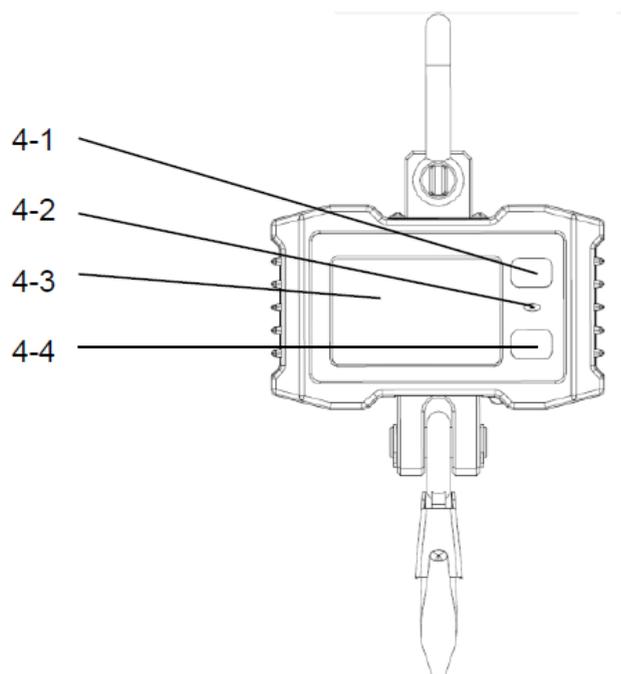

Écran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Montre les valeurs mesurées</li> </ul>
Touche Power	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allume ou éteint l'appareil</li> </ul>
Capteur infrarouge	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capteur de télécommande</li> </ul>
Touche Tare/Zéro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour tare ou mise à zéro</li> </ul>

## 4.2 Télécommande

- 4-1 Monter / Descendre
- 4-2 Touche Hold / Enter 4-3 descendre
- 4-4 Changer unité
- 4-5 Éteint l'appareil
- 4-6 Droite / Tare
- 4-7 Mettre décimaux
- 4-8 Gauche
- 4-9 Setup



Monter / Zéro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monter une valeur</li> <li>• Placer la valeur mesurée à zéro</li> </ul>
Touche Hold / Enter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maintenir la valeur</li> <li>• Confirmer l'entrée</li> </ul>
Descendre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avancer une position à droite</li> </ul>
Changer unité	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Changer l'unité</li> </ul>
Droite / Tare	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avancer une valeur à droite</li> <li>• Tarer la valeur mesurée</li> </ul>
Mettre décimaux	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mettre une chiffre décimale</li> </ul>
Gauche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avancer une position à gauche</li> </ul>
Setup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accéder à la configuration</li> </ul>

## 5 Instructions d'utilisation

### 5.1 Allumer / Éteindre

1. Pulse la touche "On- /Off" jusqu'à qu'il s'émet un signal acoustique. Sur l'écran, il apparaît maintenant "8.8.8.8.8". Ensuite, il se montre le poids maximum "1000.0". Cela signifie 1000 kg ou 1 tonne. Et finalement, il se montre la valeur de la batterie en % "Bat(%)".
2. Maintenez la touche "On / Off" appuyée jusqu'à que l'appareil émet un signal acoustique. Maintenant libérez la touche. L'appareil s'éteindra automatiquement. Il se montre à nouveau sur l'écran la charge de la batterie en pourcentage "Bat (%)". Ensuite, il se montrera "off" et l'appareil s'éteindra.
3. Vous pouvez également utiliser la télécommande pour éteindre l'appareil. Vous devez appuyer sur la touche "Power" dans la télécommande.
4. On ne peut pas allumer l'appareil avec la télécommande.

### 5.2 Zéro

1. Appuyez sur  jusqu'à qu'il sonne un signal acoustique. Sur l'écran, il apparaît "Z".
2. Vous pouvez aussi utiliser la télécommande pour le faire. Pour cela, appuyez sur "→0←".
3. Assurez-vous que la valeur est stable. Autrement, il apparaîtra "Err" et la balance ne se mettra à 0.

### 5.3 Tare

Appuyez brièvement sur . Sur l'écran, il apparaîtra "T".

1. Vous pouvez aussi utiliser la télécommande pour le faire. Appuyez sur "→T←".
2. Assurez-vous que la valeur est stable. Autrement, il apparaîtra "Err" et la balance ne se mettra à 0.

### 5.4 Maintenir la valeur

1. Pour fixer la valeur montrée, appuyez sur  dans la télécommande. La valeur maintenant se fixera et sur l'écran apparaîtra "H" comme HOLD.
2. Pour continuer avec la mesure, appuyez à nouveau sur .

### 5.5 Changement de l'unité de mesure

1. Utilisez la télécommande pour changer l'unité de mesure. Appuyez sur la touche "F2" pour changer l'unité de mesure à "KG" (kilogrammes), "LB" (Livre) et "UN" (unité d'utilisateur). (UN se décrira dans le point 8.1.10)

## 6 Configuration du dispositif

On nécessitera la télécommande pour ouvrir les réglages du dispositif. D'abord appuyez sur la touche "▲" et immédiatement après . Sur l'écran, il se montrera "Setup". Dans ce moment vous êtes dans la section réglages de l'appareil. Pour accéder aux fonctions suivantes, on doit appuyer sur la touche .

### 6.1 "oFF 0" Configurer l'éteinte automatique

1. Maintenant, appuyez sur . Sur l'écran, il apparaîtra "off (temps)".
2. Ensuite, appuyez sur "→0←" pour configurer l'éteinte automatique en minutes. On peut choisir entre 0 / 5 / 10 / 15 / 30 / 60 min.

3. Pour enregistrer les réglages, appuyez sur  jusqu'à qu'il se montre "End".

## 6.2 "br 3" Configurer le retroéclairage

Vous pouvez choisir entre OFF / 1 / 2 et 3. Plus élevé est le numéro plus forte sera l'éclairage.

1. Pour enregistrer les réglages, appuyez sur  jusqu'à qu'il se montre "End".

## 6.3 "IdL" Configurer la durée du retroéclairage

1. Pour configurer la durée du retroéclairage, appuyez trois fois sur . Sur l'écran, il apparaîtra maintenant "Idl (durée du retroéclairage)".
2. Maintenant appuyez sur "→T←" pour configurer le retroéclairage. On peut choisir entre 0, 5, 10, 15, 30 et 60. Les valeurs correspondent aux secondes.
3. Pour enregistrer les réglages, appuyez sur  jusqu'à qu'il se montre "End".

## 7 Solution de problèmes

Symptôme	Cause	Solution
L'appareil ne s'allume pas	Les piles sont épuisées ou défectueuses	Changez les piles. Si la tension est inférieure à 3,2 V la balance ne s'allume pas
Le retroéclairage clignote	Les piles sont presque épuisées	Remplacez les piles
Les touches ne fonctionnent pas	Les touches sont défectueuses	Envoyez l'appareil au service technique pour être réparé
L'écran n'est pas stable	Appareil défectueux	Envoyez l'appareil au service technique pour être réparé
	La charge suspendue ne s'arrête pas et bouge	Stabilisez la charge
"Err" en tare et zéro.	La charge suspendue se déplace. En conséquence, la valeur n'est pas stable.	Stabilisez la charge suspendue

## 8 Configuration de l'appareil

**Important: Les réglages suivants ne doivent être effectués par un amateur. Une configuration incorrecte peut faire que la balance reste inutilisable.** Pour accéder à la configuration spéciale, on nécessite d'utiliser la télécommande. Appuyez sur la touche "▲" deux fois. Sur l'écran, il apparaîtra "P0000". Introduisez ici les codes pour les différentes sections, utilisant la touche de la flèche bleue dans la télécommande. Confirmer le code appuyant sur .

### 8.1 Configuration de l'appareil

1. Le code pour cette configuration est "0258".
  2. Confirmer le code appuyant sur . On visualisera "Scale".

#### 8.1.1 Changer la résolution

3. Appuyez à nouveau sur la touche  On visualisera "E" (Résolution).
4. Utilisez les touches de flèche de la télécommande pour changer la résolution. Dépendant de la cellule utilisée et la charge MAX. on doit configurer ici les possibles résolutions correspondantes.
5. Pour garder les réglages, appuyez et maintenez la touche  appuyée jusqu'à qu'il apparaît "End".

#### 8.1.2 Tolérance automatique Zéro

Pour configurer la tolérance zéro automatique, appuyez deux fois sur  On visualisera "A (pourcentage)". Utilisez les touches de flèche de la télécommande pour changer la tolérance. On peut choisir entre 0 (éteinte), 2 ( $\pm 2\%$  FS), 3 ( $\pm 3\%$  FS), 4 ( $\pm 4\%$  FS), 10 ( $\pm 10\%$  FS), 20 ( $\pm 20\%$  FS) et 100 ( $\pm 100\%$  FS).

6. Pour garder les réglages, appuyez et maintenez la touche  appuyée jusqu'à qu'il apparaisse "End".

#### 8.1.3 Tolérance manuelle Zéro

7. Pour configurer la tolérance zéro automatique, appuyez trois fois sur  On visualisera "(pourcentage)".
8. Utilisez les touches de flèche de la télécommande pour changer la tolérance. On peut choisir entre 0 (éteinte), 2 ( $\pm 2\%$  FS), 3 ( $\pm 3\%$  FS), 4 ( $\pm 4\%$  FS), 10 ( $\pm 10\%$  FS), 20 ( $\pm 20\%$  FS) et 100 ( $\pm 100\%$  FS).
9. Pour garder les réglages, appuyez et maintenez la touche  appuyée jusqu'à qu'il apparaisse "End".

#### 8.1.4 Réglage de la tolérance zéro

10. Pour configurer la tolérance Zéro automatique, maintenant appuyez quatre fois sur  On visualisera "(valeur)". Utilisez les touches de flèche de la télécommande pour changer la tolérance. On peut choisir entre 0,0 (éteinte), 0,5 ( $\pm 0.5e$ ), 1,0 ( $\pm 1,0 e$ ), 1,5 ( $\pm 1.5e$ ), 2,0 ( $\pm 2.0e$ ), 2,5 ( $\pm 2.5e$ ), 3,0 ( $\pm 3.0e$ ), 3,5 ( $\pm 3,5 E$ ), 4,0 ( $\pm 4.0e$ ), 4,5 ( $\pm 4.5e$ ) et 5,0 ( $\pm 5.0E$ ).

Pour garder les réglages, appuyez et maintenez la touche  appuyée jusqu'à qu'il apparaisse "End".

### 8.1.5 Fonction non expliquée

11. Appuyez maintenant cinq fois sur , on visualisera "(valeur)". Cette fonction n'est pas expliquée.

### 8.1.6 Zéro de sécurité

12. Pour activer ou désactiver le Zéro de sécurité, appuyez six fois sur  On visualisera "5 (on/off)".
13. Utilisant les touches de flèche "monter" et "descendre", vous pouvez activer cette fonction (on) ou désactiver (off). Lorsqu'il s'active la fonction, la fonction Auto Zéro sera désactivée.
14. Pour garder les réglages, appuyez et maintenez la touche  appuyée jusqu'à qu'il apparaisse "End".

### 8.1.7 Réglage de l'intervalle de mesure

15. Pour régler l'intensité de la stabilité, appuyez sept fois sur  On visualisera "Stb (intensité)".
16. Utilisant les touches de flèche de la télécommande, vous pouvez changer l'intensité. On peut choisir entre 0 (désactivé), 1 (le plus petit), 2 (petit), 3 (normal), 4 (fort), 5 (le plus fort).
17. Pour garder les réglages, appuyez et maintenez la touche  appuyée jusqu'à qu'il apparaisse "End".

### 8.1.8 Pesage dynamique

Si vous nécessitez une indication rapide du poids et la précision n'est pas nécessairement important, alors cette caractéristique est bienfaitante pour vous.

18. Pour activer ou désactiver la fonction du "pesage dynamique", appuyez huit fois sur  On visualisera "dy (on / off)".
19. Utilisant les touches de flèche "monter" et "descendre", vous pouvez activer cette fonction (on) ou la désactiver (off).  
Pour garder les réglages, appuyez et maintenez la touche  appuyée jusqu'à qu'il apparaisse "End".

### 8.1.9 Réglage de l'accélération de la gravité

20. Pour régler "l'accélération de la gravité, appuyez maintenant neuf fois sur  On visualisera " (valeur)".
21. Utilisant les touches de flèche de la télécommande, vous pouvez changer la valeur. La valeur plus basse est 0.000 et la valeur plus haute est 9.999. 9794, est la valeur prédéterminée.
22. Pour garder les réglages, appuyez et maintenez la touche  appuyée jusqu'à qu'il apparaisse "End".

### 8.1.10 Réglage de l'unité d'utilisateur

Si vous avez une unité individuelle ou souhaitez que le poids soit indiqué par un nombre de pièces, alors la fonction est profitable pour vous.

23. Pour changer l'unité d'utilisateur, appuyez dix fois sur  Il apparaîtra U (valeur).
24. Utilisant les touches de flèche de la télécommande, vous pouvez changer la valeur. Vous pouvez choisir entre 0.000 et 9999. Pour utiliser cette fonction, vous devez changer l'unité de mesure à "UN" dans la mesure de poids. L'unité d'utilisateur dépend des kilogrammes.

## 8.2 Calibrage

25. Le code pour cette configuration est "8416".
26. Appuyant sur  on confirme le code. On visualisera "CAL".
27. Appuyez à nouveau sur  On visualisera "Un (YG/LB)".
28. Utilisant les touches de flèche "monter" et "descendre", vous choisirez entre YG (kg) et Lb (Lb)

### 8.2.1 Réglage du calibrage de la gravité

29. Pour changer le calibrage de la gravité, appuyez à nouveau sur  On visualisera "G (valeur)".
30. Utilisant les touches de flèche de la télécommande, vous pouvez changer la valeur. Vous pouvez sélectionner de 0.000 à 9999. La valeur prédéterminée est 9.794. La moyenne en Allemagne est de 9.810.

### 8.2.2 Capacité maximum

31. Pour modifier la capacité maximum, appuyez à nouveau sur  On visualisera 4 numéros.
32. Utilisant les touches de flèche de la télécommande, vous pouvez changer la valeur. Vous pouvez sélectionner de 0.0000 à 99999. La valeur prédéterminée est 01000. **Ne dépassez pas la valeur maximum d'une tonne!**
33. Pour garder les réglages, appuyez et maintenez la touche  appuyée jusqu'à qu'il apparait "End".

### 8.2.3 Calibrage linéaire

Pour le calibrage, on vous recommande d'utiliser 3 poids différents, avec une grande différence de poids. Dans le moment de la mesure, la bascule doit être suspendue librement.

34. Pour changer le calibrage linéaire, appuyez à nouveau sur  On visualisera "LoAd0".
35. Appuyez à nouveau sur  pour commencer la mesure.
36. Attendez à que la lecture se stabilise.
37. Ensuite, appuyez à nouveau sur  L'écran montrera "LOAD 1".
38. Après, appuyez à plusieurs reprises . L'écran montre 00000. Utilisant les flèches, maintenant vous pouvez spécifier le poids que vous allez suspendre d'abord. Si vous appuyez sur la touche F1, vous pouvez aussi mettre les valeurs les plus basses.
39. Utilisant les touches de flèche de la télécommande, vous pouvez introduire la deuxième unité de poids. Suspendez la deuxième unité de poids sur la balance. Appuyant sur F1, on peut indiquer aussi les données plus petites.  
Appuyez sur la touche  et attendez à que la lecture se stabilise.
40. Appuyez maintenant sur  L'écran visualisera "LoAd3".
41. Si cette information est suffisante, éteignez l'appareil ou appuyez sur  pour continuer
42. Ensuite, appuyez à plusieurs reprises . L'écran visualisera 00000.
43. Utilisant les touches de flèche de la télécommande, maintenant vous pouvez introduire la troisième unité de poids. Suspendez la troisième unité de poids sur la balance. Appuyant sur F1, vous pouvez aussi indiquer les données les plus petites.
44. Lorsque vous appuyez sur , vous effectuerez une mesure additionnelle.
45. Attendez jusqu'à que la lecture soit stable, après appuyez sur la touche  et le calibrage sera terminé.

## 9 Élimination

NOTE: réglementation sur les piles (BattV)

Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères: l'utilisateur est légalement obligé à les renvoyer.

En application de la norme ElektroG (Ramassage et élimination d'appareils électroniques et électriques usagés). Vous pouvez nous renvoyer nos appareils. Ceux seront recyclés directement dans nos installations ou seront éliminées à travers d'une entreprise de recyclage en conformité avec les dispositions légales.

**ATTENTION:**

"Cet appareil ne possède pas de protection ATEX, il ne doit donc pas être utilisé dans des atmosphères potentiellement explosives (poudres, gaz inflammables)."